


تخنیکی انخورونه لمری توک



Download from:aghlibrary

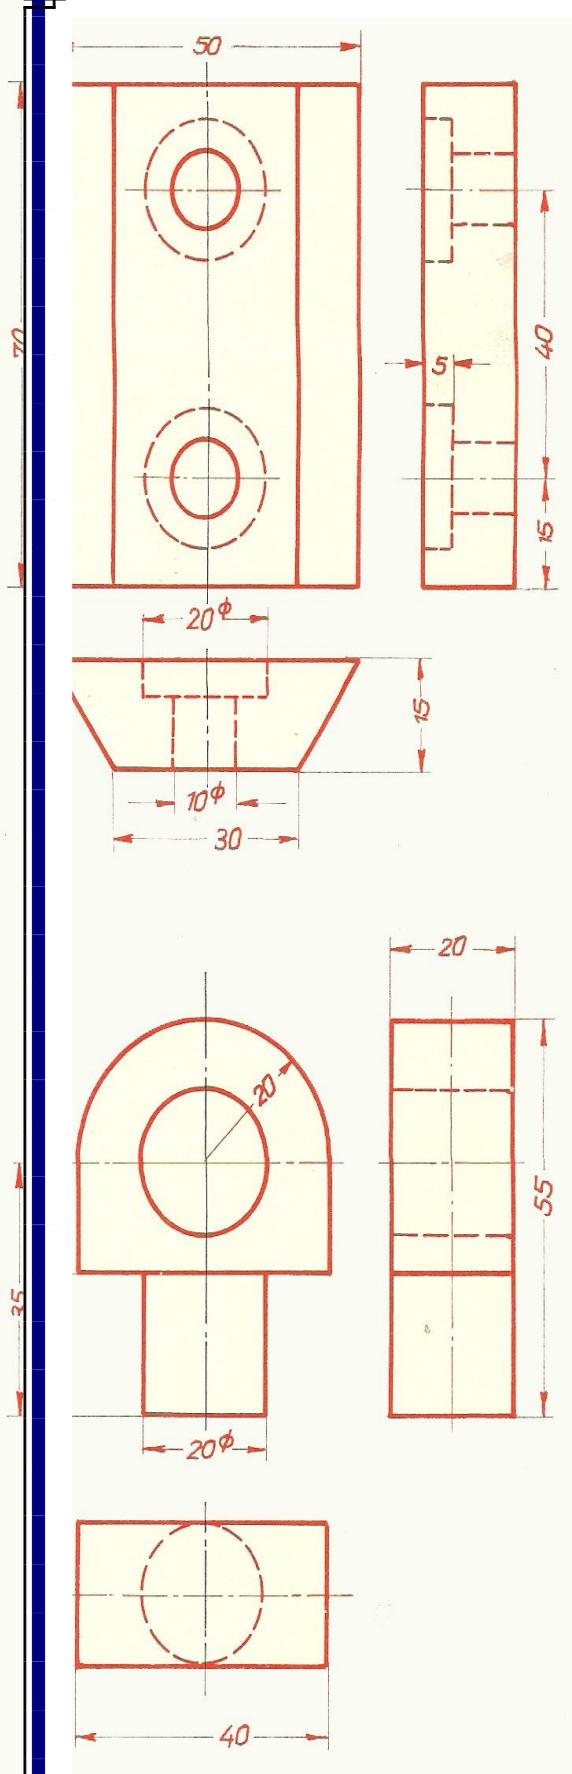

سریزه

تخنیکی انحور د تولید او جورونی لپاره لمرنی شرط دی . ئىكە چە تولید او جورونه دهغه له مخى سرتە رسپېرى . او پە هغه کى د جو ړونى تول اړين شرطونه په روښانه ډول څرګند شوی وی . د بىلگى په توګه د بین المللی نورم او ستندرد له مخى د هغه اندازى او د مطابقت تولرانس دموادو ټاکل د هغه د احتمالی واردی قوى له مخى او د پرزا د باندې سطحی ژغورنه د آب و هوایا په مقابل کی . د پورته ليکل شوی متن پراساس دا مضمون د نېۍ او خلکو د انکشاف لپاره یو د قدر ور مضمون ده . او زیاتره په پر مختالیو ھیوادونوکی دیوه ممتاز مضمون په توګه په تولو غیر مسلکي بنونھیو کی هم زده کونکوته بنو دلکېږي . د تخنیکی انجیزانو لپاره په پر تله یې ډول د نورو مضمونو نو په سرکى ئای لری . ئىكە چە هغه انجیزان چە پدى مضمون کى وارد نه وی په خپل مسلک کى هم بریالی او کامیاب نه وی . دامضمون یو داسې مضمون ده چې بى له ژباری هرکس تری گته اخیستې شى او ژباری ته اړه نه لری د بىلگى په توګه که چېری د یوی تیکی انحور په صحیح ډول سره سرتە رسیدلی وی نو تشریح او تفصیل ته اړه نه لری . دا وو چە د پورته ذکر شویو خاصیتونو له مخى د تخنیکی انحورونو مضمون تاسو ته در و پېژندل شو . نو د همدی اساس له مخى ما هم کوبېش و کړ چە دا مضمون له سر څخه یېل او تخميناً تر آخره پوری په دوو توکونو کى تالیف او اقتباس کرم او میتودیک ترتیب یې له آسانه څخه و ستونزمن ته صورت موندلی دی . زما خپل نظر او وړاندیز داده چە د بنوونی او روزنی وزارت دا مضمون په تولو بنونھیو او پوهنتون کى عام کړی تر څو هرکس د جورونی له پرنسیب څخه با خبره وی . او پدى هکله له

د لومری توک سرليکونه (عنوانونه)

۱ د انځور ولو توکی او د هغوي په کار وړل	۶ - ۷
۲ د نورم له مخی د اعدادو لیکنه او تمرین	۸
۳ د کربنبو ډولونه	۹
۴ د کربنبو او زاویې ویبنل د پر کار او خطکش په واسطه	۱۰
۵ د بیضوی - پنځی رخی او شپږ رخی رسول د خطکش او پرکار په واسطه	۱۱ - ۱۲
۶ په دائړه وی او رادیوسی انځورونو کی د اندازی ور کول	۱۳ - ۱۵
۷ د انځورونو مقیاس او نسبتی اندازه	۱۶
۸ د مقیاسونو تمرین په ایزو متریک انځورونو کی	۱۷ - ۱۹
۹ د مکعبی رسولونو څخه په دریو اړخونوکی تخنیکی رسولونه	۲۰ - ۲۴
۱۰ د دوو اړخونو د انځور څخه د دریم اړخ د انځور پیداکول	۲۵ - ۲۷
۱۱ د مکعبی انځورونو د انځورولو لاری	۲۸
۱۲ د تخنیکی انځورونو څخه د مکعبی انځورونو رسول	۲۹ - ۳۳
۱۳ د ایزو متریک انخورو نو څه اړوندې تخنیکی انځورونه په دریو اړخونو کی	۳۴ - ۳۷
۱۴ د دوو اړخونو له مخی څخه د دریم اړخ رسم پیداکول	۳۸
۱۵ د ایزو متریک انځورونو څخه اړوندې تخنیکی انځورونه او بر عکس	۳۹ - ۴۱
۱۶ تمرینی انځورونه	۴۲
۱۷ د هموارو تیکو یو مخی انځورونه د دوهم څپرکی څخه	۴۳ - ۴۹
۱۸ د مکعبی رسولونو څخه اړوندې تخنیکی رسولونه	۵۰
۱۹ یو مخی انځورونو ته اندازه ور کول	۵۱ - ۵۴
۲۰ د کتاب دریم څپرکی پریسمه یې ډوله اوګردی د کار تیکی	۵۵ - ۷۱
۲۱ د نری کشی انځورول او اندازه ورکول	۷۲ - ۷۳

۷۴	۲۲ د شپږ رخی نېټ او بولت رسونه
۷۵ - ۷۶	۲۳ د دوو اړخونو له مخی د دریم اړخ پیداکول
۷۷	۲۴ د پرچې کاری اړونده انځورونه
۷۸ - ۷۹	۲۵ د دوو اړخونو له مخی د دریم اړخ انځور ول
۸۰ - ۸۱	۲۶ د مطابقتی فانی په واسطه د دوو تیکو تېل
۸۲ - ۱۰۹	۲۷ دول ډول تخنیکی او ایزو متريک انځورونه
۱۱۰ - ۱۲۸	۲۸ څلورم څېرکۍ پری شوی او یا بریده شوی انځورونه

تالیف او راغوندونه


د الحاج انجنیر شاه جهان احمدزئ

د کابل او پکتیا د میخانیکي انسټیتوونو استاد

دوهم چاپ :

کال : ۱۳۹۵ هـ ش


دېنل ټولک درسم کولوبې وخت کېنىي بىي خواڭىزۇل
كېنىي تەخچە كۈچى پېرىۋالى تېبىن وىنگىزى

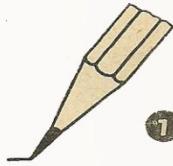

دېنل دۈلۈنە
كەلەك نىم مەنلى
F HB B H




دېنل دېنە كۈلە او سـ كـولـدـپـارـ دـىـجـالـ دـوقـقـىـخـخـ
چـەـلـكـ دـەـتـلـلـ لـشـىـيـ استـنـادـةـ كـېـنىـيـ

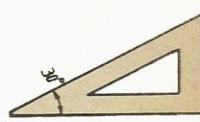

قايمە ئەم مەلەت
دەمە مەيلەو عمودى كىرسۈپ بارا بىكارا جۈل كېنىي



دـىـجـەـ دـوقـقـەـ كـەـنـىـيـ دـىـجـەـ دـوقـقـەـ دـىـجـەـ دـوقـقـەـ
قـەـنـىـيـ كـېـنىـيـ

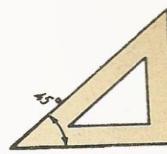



قايمە ئەم ئەشت
دەمە مەيلەو ئەم مەلەت كىرسۈپ بارا بىكارا جۈل كېنىي




دـىـجـەـ لـرـوـكـىـ خـەـكـاشـ
داـورـدـوـالـ دـانـدـاـزـ كـۈـلـبـانـ بـىـكـارـجـۈـلـ كـېـنىـيـ





مەنلى ئىستىل
دـغـىـمـظـوـغـوسـوـوـ دـلـوـچـەـ دـاـبرـسـكـىـ خـەـاسـتـادـةـ
وـقـشـىـ دـمـخـىـ خـەـنـدـكـارـاـخـىـسـتـلـ كـېـنىـيـ

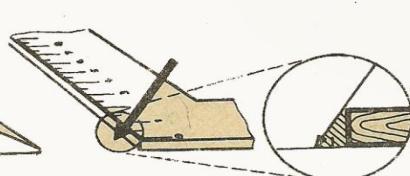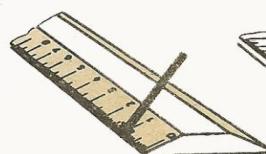


كـەـنـىـيـ كـۈـلـدـپـارـ دـىـجـەـ دـوقـقـەـ كـېـنىـيـ خـەـ
استـنـادـەـ وـشـىـ تـەـكـچـەـ پـېـرـىـ كـېـنىـيـ كـەـنـىـيـ خـەـ
پـىـلـاـكـىـ سـىـحـىـ اـورـقـىـ كـېـنىـيـ پـلاـسـ نـداـخـىـ

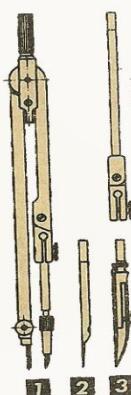


داـبـىـرـسـكـىـ
مـخـصـصـمـىـتـ چـەـمـىـپـ وـاسـطـەـ پـداـبـىـرـسـكـىـ كـېـنىـيـ
كـاـدـاـرـسـونـ زـەـنـبـىـلـ كـېـنىـيـ
دـوقـشـ نـوـلـدـقـۆـكـ دـاـبـىـرـسـكـىـ اوـدـسـتـيـمـىـكـ كـەـنـىـيـ كـۈـلـدـپـارـ كـەـنـىـيـ
دـاـبـىـرـسـكـىـ دـاسـقـ،ـ بـەـنـدـىـخـ،ـ تـەـبـىـدـشـوـرىـ
دـاـبـىـرـسـكـىـ چـەـسـائـىـيـ دـلـوـپـ دـاـبـىـرـسـكـىـ دـاـبـىـرـسـكـىـ
سـەـنـبـىـخـ وـرـكـوـىـ دـېـنـلـ دـوقـشـ دـەـخـرـىـلـ خـەـنـدـكـارـاـخـىـسـتـلـ
خـەـجـاجـ،ـ پـلـوـنـىـشـ.

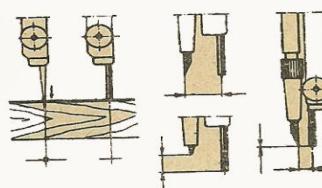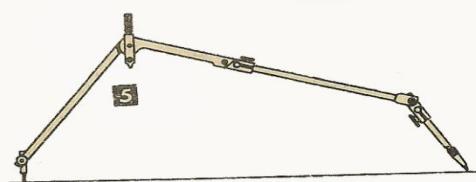


داـبـىـرـسـكـىـ دـېـنـلـ دـېـنـەـ كـۈـلـدـپـارـ

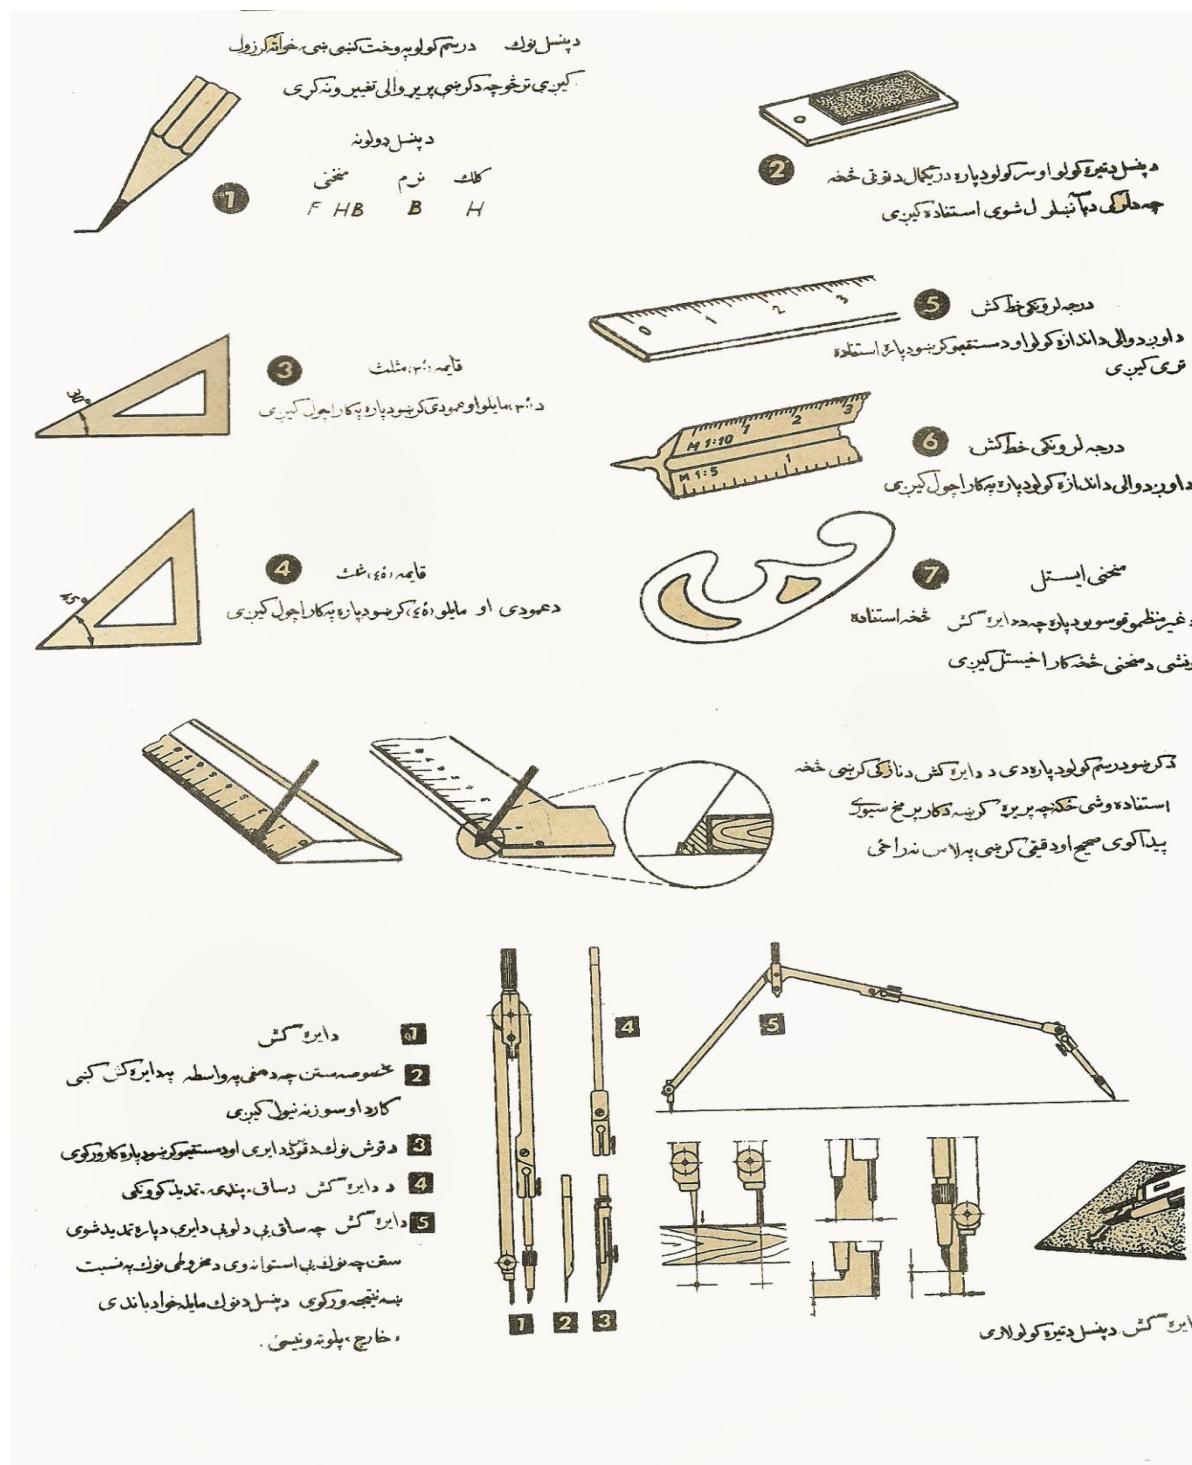


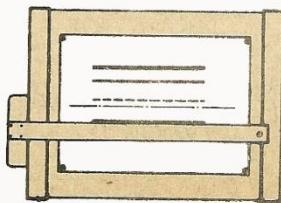

8

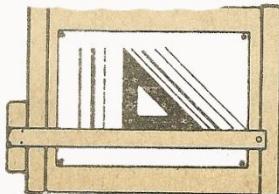


9

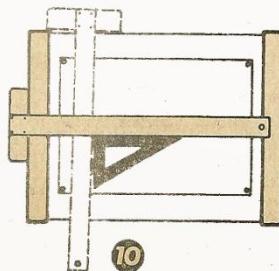


10

د مثلث د استهال لارى چدد عمودي او مایل گشتو
افقي گرشي بوازى د خطکش پ و اسطه رسم کنېنى.
در رسم كولور پا سه دى


پ پورتە ديم كىنى د مثلث د يول او خطکش د قابولى
استهال غلط دى

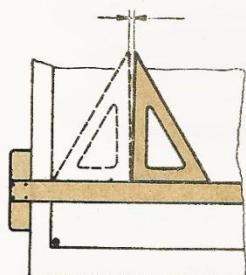

11

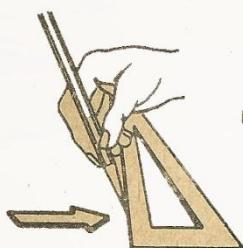


12

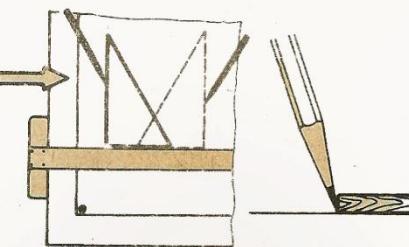


د مثلث دقايى زاوي د اختان كولالى


د فور و رانلى «خوارد رسم كولو پ وخت كىنى بابد مەفي
خواخەنۇي چىدرىم دېاسەسىورى و نەلوبىنى او
كىشى لېتكە خواخەنۇغۇ بەھۆرە اوڭىنى خواخەنۇ
خوانە كېرىشى.

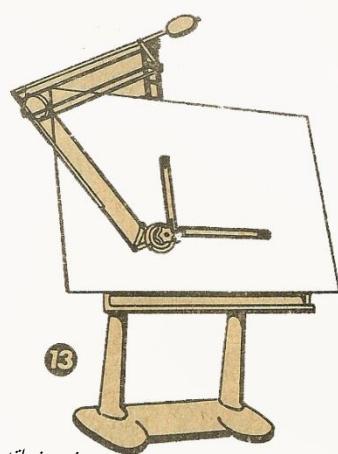

13

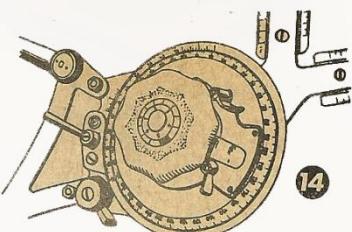

14

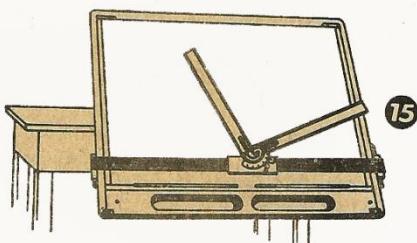

15

بىي خوانە درسم پە ماشينو كى د خطکش - مثلث
اونقالى نندى پە خاي شوي دى. چە د تنظيمونكى مرکز
له خوابى ابرېرى او پە آسانە لارە رسم تكميلوى.

داد رسم ماشينونه زياتره پىنى لرونكى او بى لە پىنو موجود دى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
120
25,4
7/8
2 3/4


د درکړی شویو عددونو سره سم خپلی لیکی وروسته له مشق او تمرین څخه ډکی کړي

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
23									
57									
12									
45,2									
120,25									
3 1/4									
67 1/8									
30									
120									
45									
86									






د درکړی شویو عددونو سره سم خپلی لیکی وروسته له مشق او تمرین څخه ډکی کړئ

کر بینی دار و دوالی او پر برب قوب په لاما ظبه مختلف دلو سو
تر سه گلوبنی چه مرسوبی جلا جلا استغایلین هی په بسته شکل کمپی
خود و لکر بینی و بینی او ناسود خوکا قبه نظر بینی نیلو سو
دشکل بینی خواب شبره کمپی.


نیم گری انخور تکمیل کری

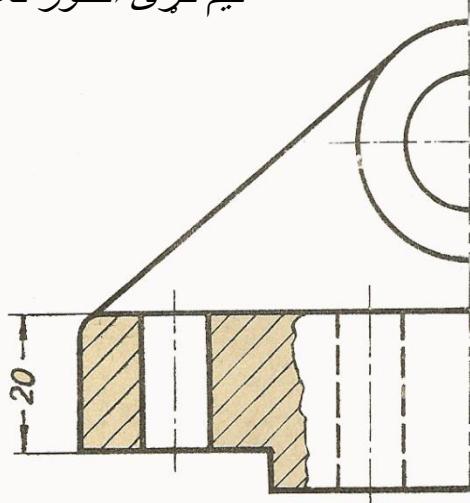


په بسته خونز کمپی در گلار شو و گرند شو خونز کمپسی رکی چه گردن خوسه سوی کر بینی خط گلکی کری

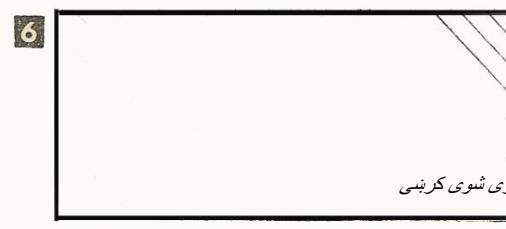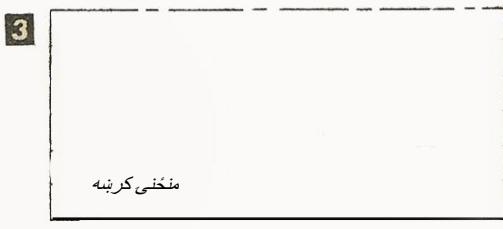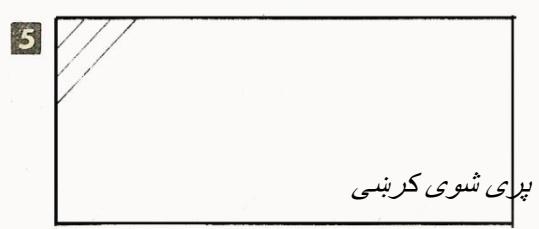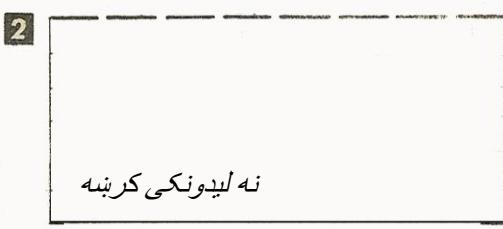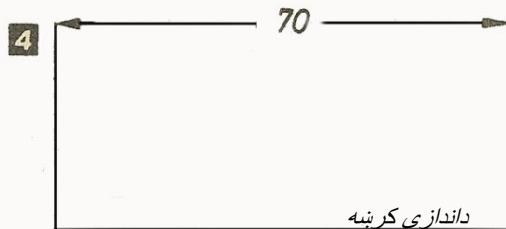


د کر بنسو پولونه

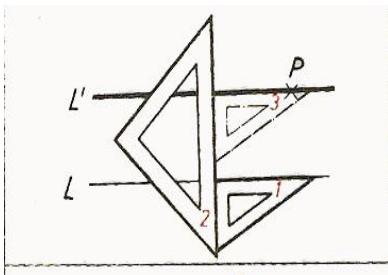


1 په څه ډول کولی شو د مثلثونو په واسطه موازی کربنې رسم کړو؟

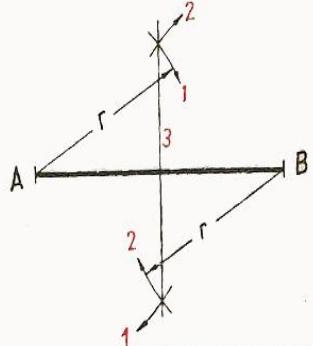


2 په څه ډول کولی شو چه د خطکش او پر کار په واسطه د AB تاکلی کربنې
په دوو مساوی برخو و ويشهو؟

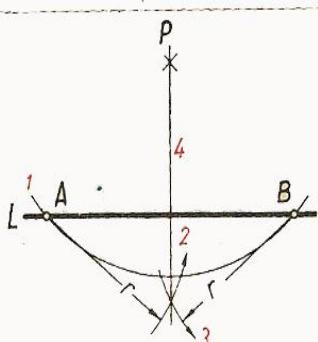

3 په څه ډول کولی شو چه د یوی بهرنۍ نقطې څخه په یوه آزاده کربنې
د خطکش او پر کار په واسطه یوه عمودی کربنې رسم کړو؟

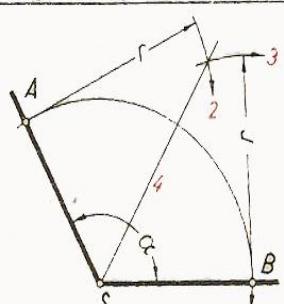


4 په څه ډول کولی شو چه د $A \angle S B$ زاویه د خطکش او پر کار په واسطه
په دوو مساوی برخو و ويشهو؟

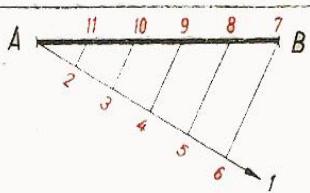


5 په څه ډول کولی شو چه د AB کربنې په نسبتی ډول


د خطکش او مثلث په واسطه په غوشتل شويه برخو و ويشهو؟

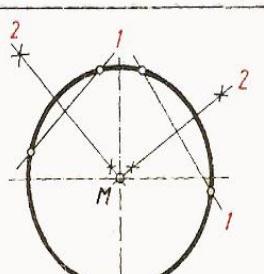


6 په څه ډول ديوی دائیري او یا د یوه ګرد مواد د مقطوعی منځ د خطکش
او پر کار په واسطه معلوموو؟

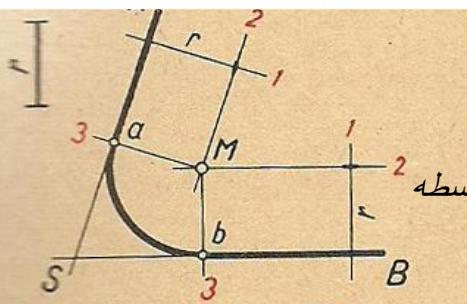


7 په څه ډول کولي شو د یوی زاوي راس ته د خطکش او پرکار په واسطه د تاکلى شعاع ۲ په اندازه گرد والي يا راديوس ور کړو؟

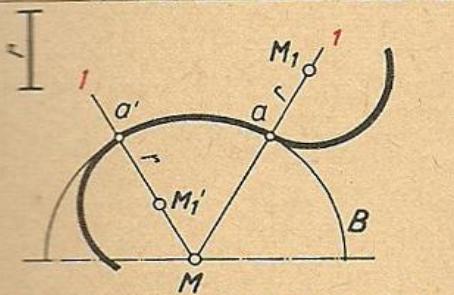


8 په څه ډول کولي شو چه یوو تاکلى د B قوس ته یوی تاکلى شعاع ۲ په اندازه گرد والي يا راديوس ور کړو؟

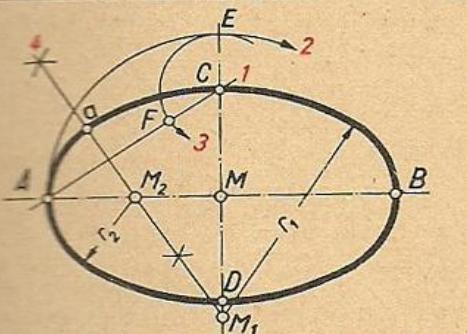


9 په څه ډول کولي شو د خطکش او پر کار په واسطه دپورته قاعدي له مخي بيضوي بوله انځور رسم کړو؟

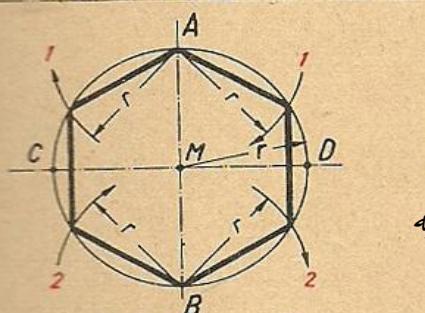


10 په څه ډول کولي شو په یوه تاکلى دائيره کېښي د خطکش او پر کار په واسطه شپږ رخۍ او 12 رخۍ رسم کړو؟

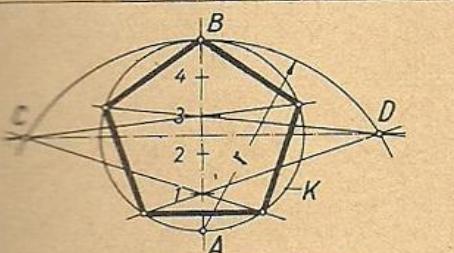




11 په څه ډول کولي شو په یوه دائيره کې د خطکش او پر کار په واسطه 5 رخۍ او یا له هغه څخه زيات رخۍ رسم کړو؟

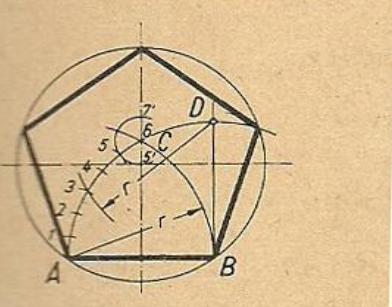

12 د تاکلى A B قطعه خط له مخي چه دلته د 5 رخۍ یوه ضلعه د په څه ډول کولي شو د خطکش او پر کار په واسطه 5 رخۍ رسم کړو؟

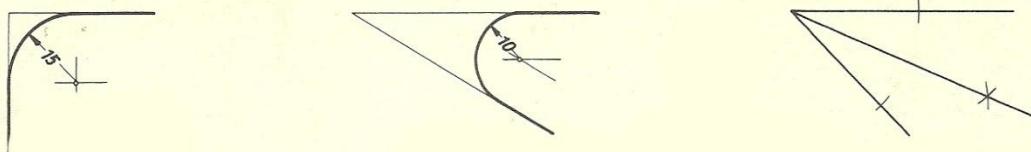


دزاوی نیمول

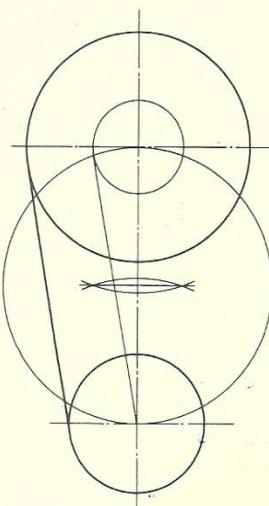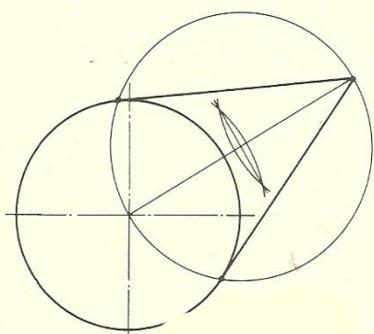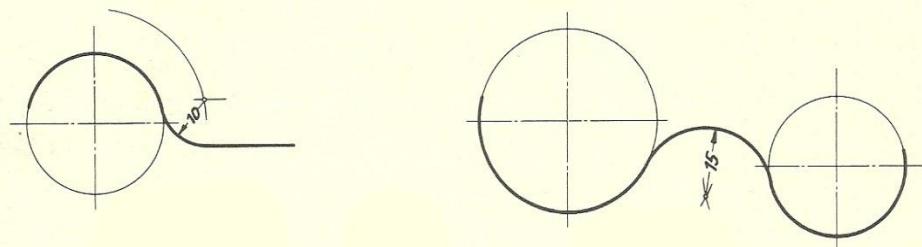


د دایری مماس

باندزی مماسونه



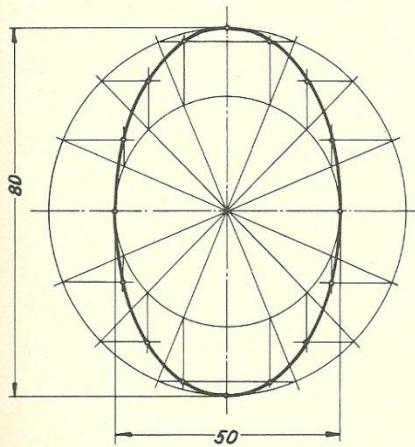


نبیضوی درسمولو لاره

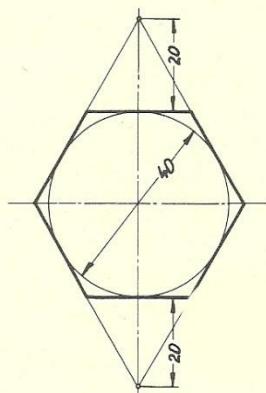







شپر رخی

د دایری ارونده تیکو انحورونه و وینی چه د خطکش او پرکار په واسطه بشپر شوی دی.

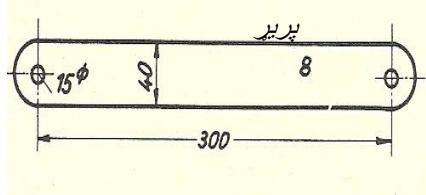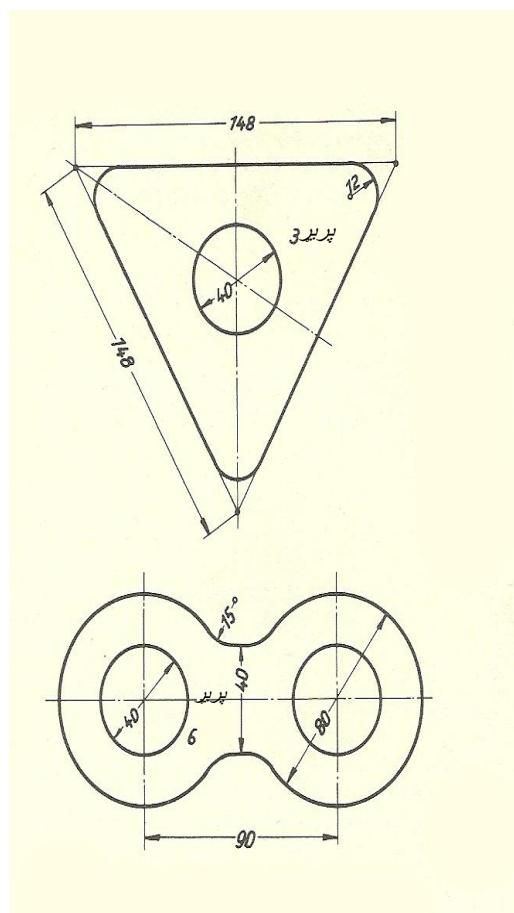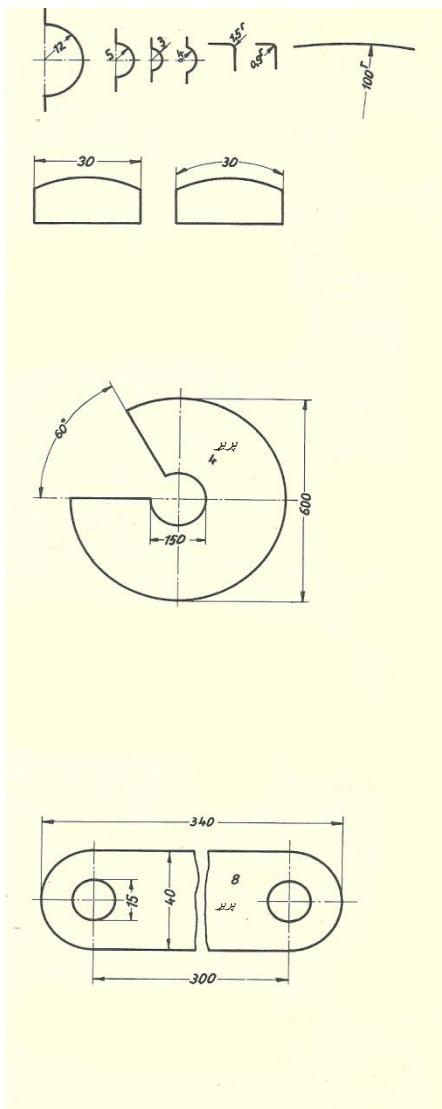



په پورتنبيو انھوروونو کي د اندازه ور کولو امکانات زده کړي.

دمنځنيوکربنبو د قطع کولو نقطه باید رو بنانه وي

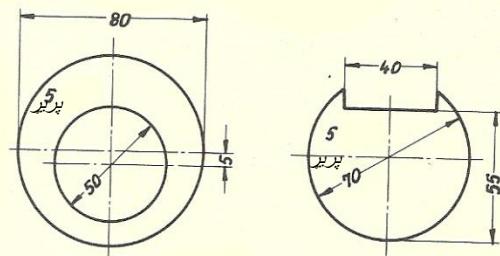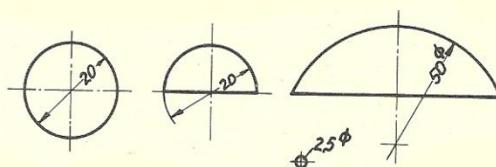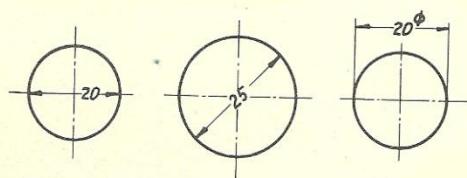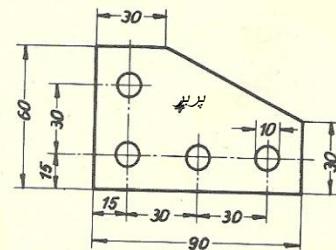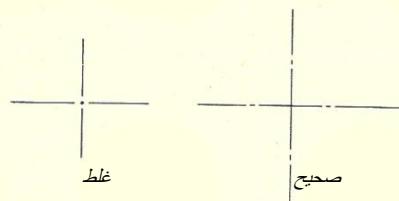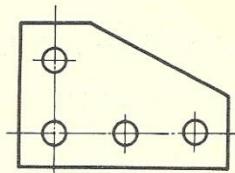

په نو موږيو انځورونو کښي هم د اندازه ورکولو
لاري او امکانات زده کړي .

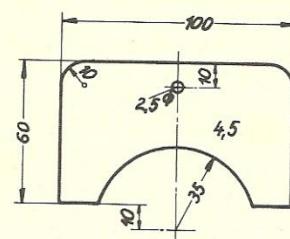

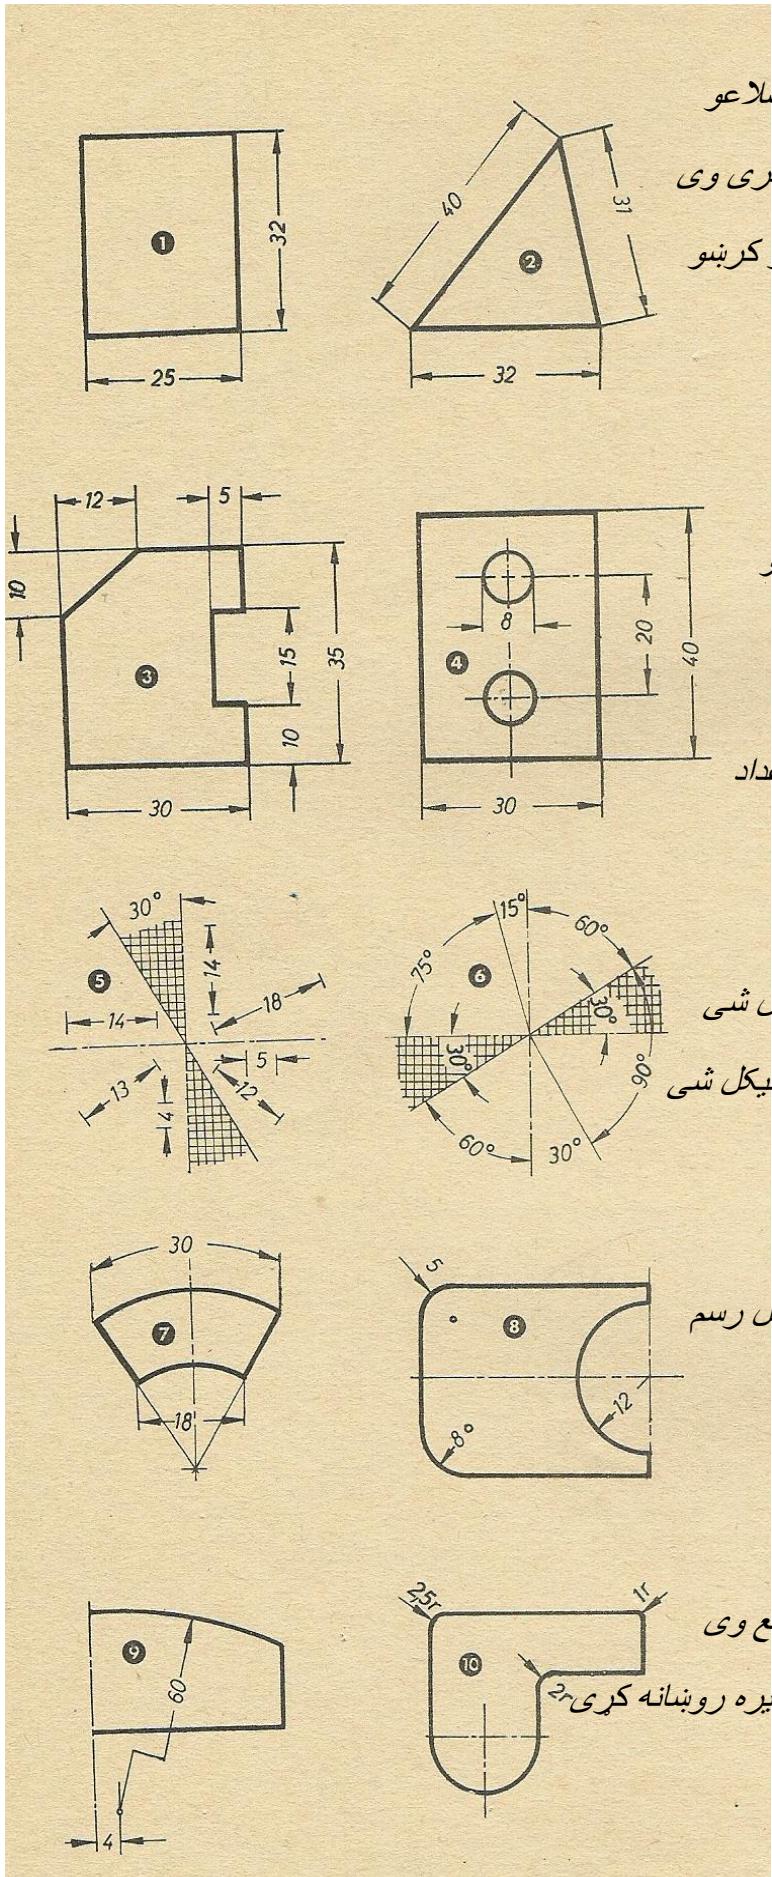

1 د اندازی ورکولو کربنی باید د جسم د اضلاعو

سره موازی او له هفوی خخه نبردی 7mm لری وي

2 د اندازی ورکولو کربنی باید د اضلاعو پر کربنبو

عمودی واقع وي .

3 داندازی اعداد باید واضح وي او تکراری و

نه ليکل شى . د اندازی ويكترونە باید بير

نوك تيز وي

4 داندازی د کربنبو په واسطه باید داندازی اعداد

قطع نه شى .

5 د اندازی اعداد باید له بشى خوا خخه ولېکل شى

6 د زاویو اندازه د مقابل رسم له مخى باید ولېکل شى

7 همدارنگه د قوسونو اندازه د نمونه بىي مقابل رسم

له مخى زده كرمى .

8 هجه وخت چه دائیره خارج د رسم خخه واقع وي

شعاع بىي د ويكتور په بول له بھر خخه په دائیره روپسانە كرمى

د تخيکي نقشو او انحورو نومقياس (نقشى نسبتى اندازه)

تولى تخنيکي تيكى (پرزي) په يوه مقايس يا د اندازى په يوه نسبت سره رسم كيرى . او دا نسبت دكار د تيكى په كوچنیوالى او لوی والى پوري اره لرى د بيلگى په توگه: بيرى كوچنى دكار تيكى باید د خپلى

اصلی اندازى خخه چه په نسبت د $M=1:1$ سره ببودل كيرى خو ئلى لوبي رسم شى چه په نقشه کى رسم د ليدو ور لوی بىكاره شى لكه : $2:1 - 2,5:1 - 5:1 \dots$ او داسى نور .

په لمري نسبت کى د رسم يا د نقشى اندازه نسبت دكار د تيكى اصلی اندازى ته دوه ئلى لویه او په دوهم نسبت کى دوه نيم ئله لویه او په دريم نسبت کى پئھه ئله لویه ده .

كە مونبر وغوارو د دا بول نقشو خخه اصلی اندازه دكار د تيكى په لاس راورو چه هر خو ئلى لویه رسم شوی وي وروسته له اندازى نيلولو خخه يى په همغه عدد تقسيموو .

چه په دى اساس په لمري نسبت کى يى پر دوو په دوهم نسبت کى يى پر دوه نيم او په دريم نسبت کى پر پئھو تقسيمييرى .


او بر عكس کە د يوي کار تيكى اندازه بيره لویه وي نو مونبر نه شو كولى چه هغه په نقشه کى ئاي او په اندازه د $M=1:1$ رسم كرو نو مونبر مجبور يو چه دهغى کارتىكى اندازه په نقشه کى

په يوو نسبت سره كوچنى رسم كرو د بيلگى په توگه دا بول كوچنى نسبتونه لكه $1:2 - 1:2,5 - 1:5 \dots$ او داسى نور .

په لمري نسبت کى دكار د تيكى اندازه دوه ئلى كوچنى په دو هم نسبت کى دوه نيم ئلى كوچنى او په دريم نسبت کى پئھه ئلى اصلی اندازه كوچنى رسم شوی ده . په دا بول تخنيکي انحورو نوكى مونبر دكار د تيكى اندازه وروسته له نيلولو خخه ضرب د نسبتى عدد كوو تر خو اصلی اندازه دكار د تيكى په لاس راشى په اول نسبت کى يى ضرب د دوو په دو هم کى يى ضرب د دوه نيم او په دريم کى کى يى د پئھو سره ضربيوو .


دا رسم شوی انځور په مقیاس د $2:1$ رسم او بیا د استندرد

له مخی اندازی ور کړي

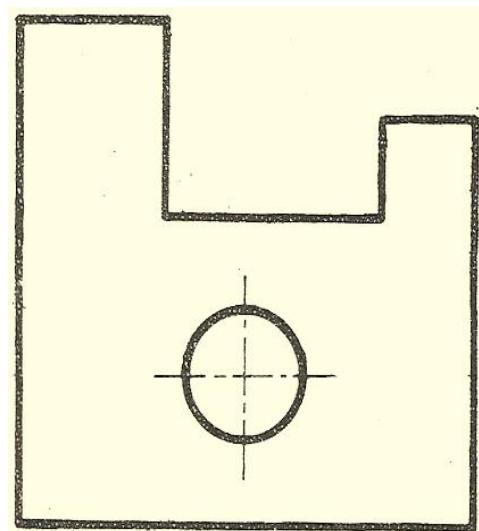

د رسم کونکی نوم


دا رسم شوی انځور په مقیاس د $2:1$ رسم او بیابی د استندرد
له مخی اندازی ور کړي

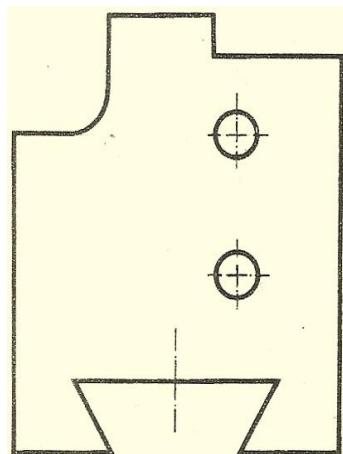

رسم کوونکی نوم

دا رسم شوی انځور په مقیاس د 2:1 رسم او بیاپی د استندرد

له مخی اندازی ور کړي


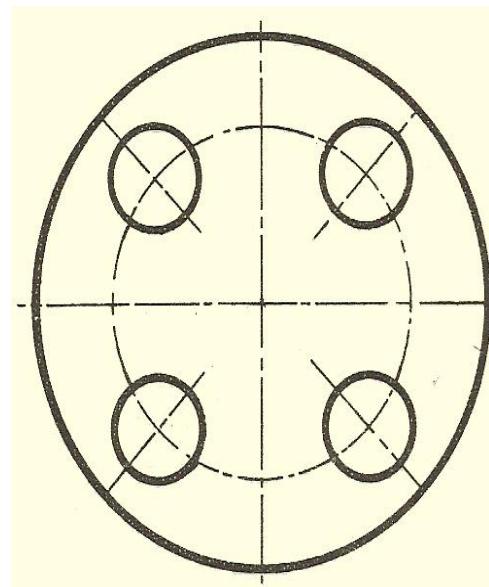


درسم کوونکی نوم

دا د کار تیکه له پاسه څخه لیل شوی ده (پورتنی مخ)

دا تیکه کار له کینې خوا څخه لیل شوی ده
(د بنې خوانما)


دا د کار تیکه له مخامنځ څخه
لیل شوی ده (دمخانځ نما)

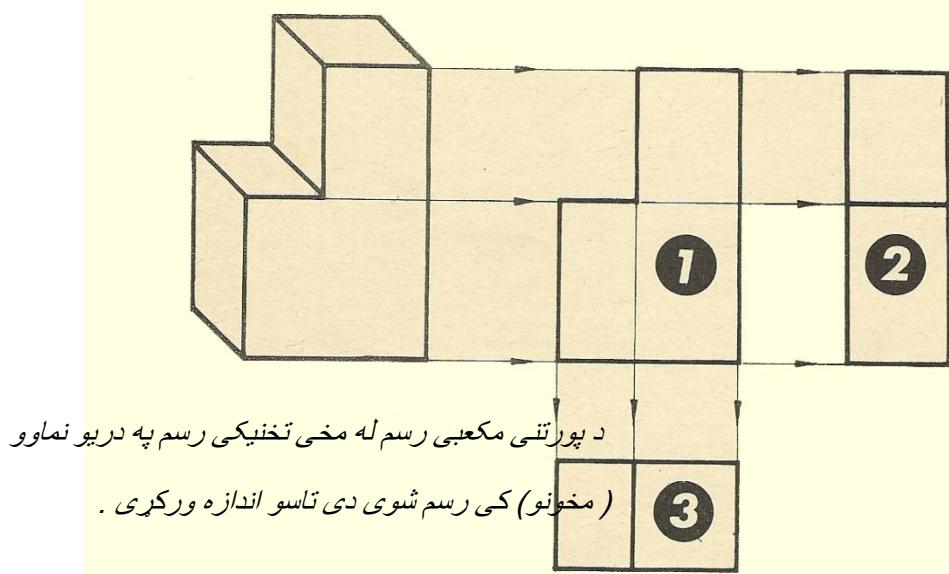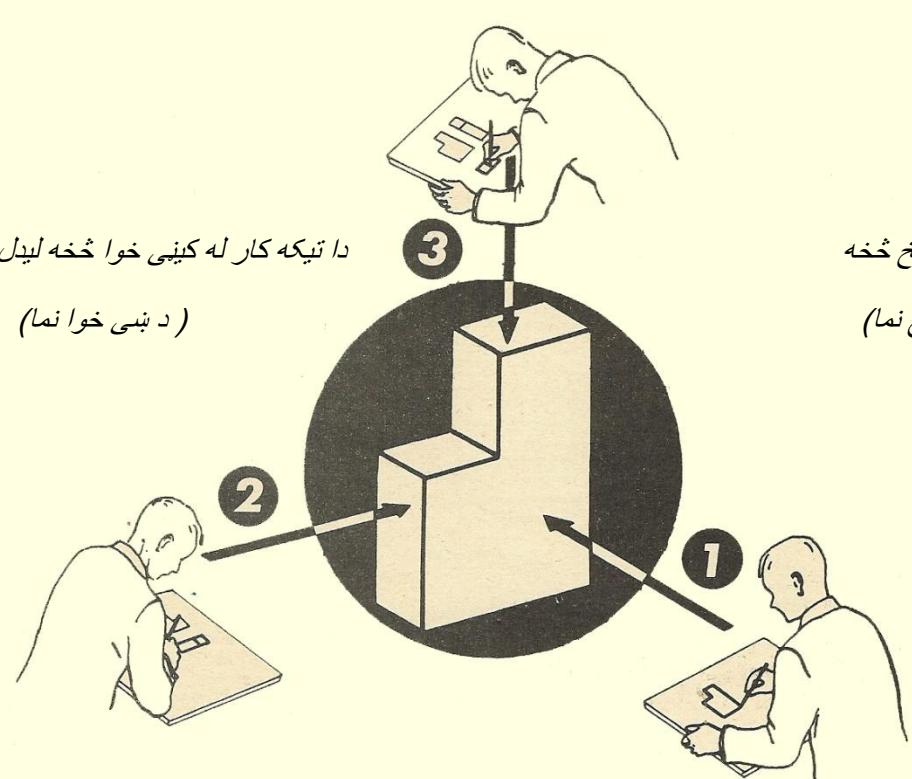

درسم کونونکی نوم

دځنګ د ایزو متریک مکعبی رسم څخه تا سو په دریو اړخونو کې تخنیکی رسم په

مقیاس د 1:1 بشپړ کړی

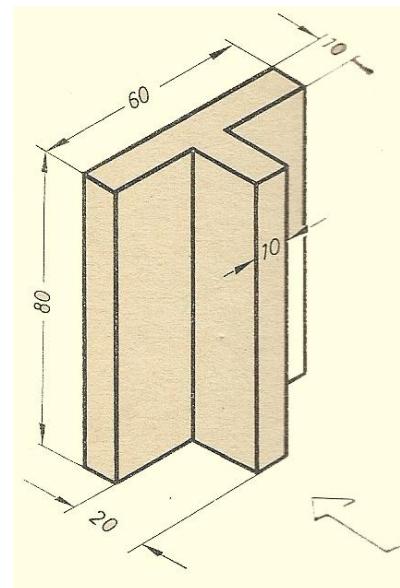


درسم کوونکی نوم

--	--

دھنگ د ایزو متریک مکعبی رسم ٿخه تا سو په دریو ارخونو کی تختنیکی رسم په


مقیاس د 1:1 بشپړ کړی

رسم کوونکی نوم

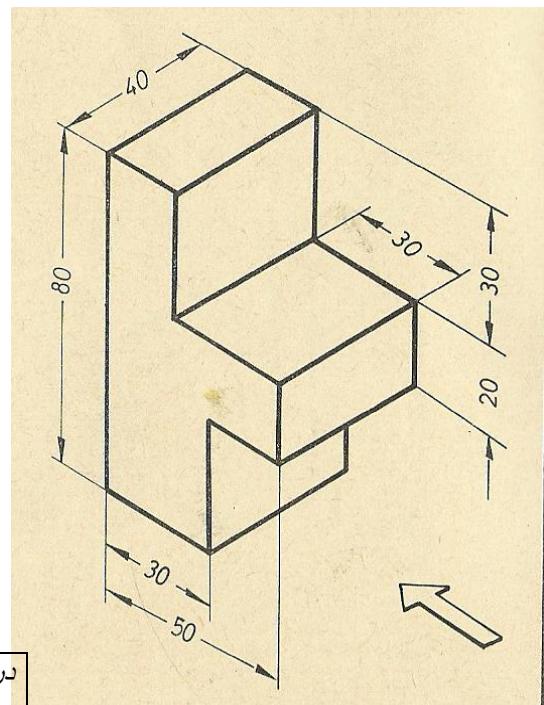


دھنگ د ایزو متریک مکعبی رسم ٿخه تا سو په دريو ارخونو کي
تخنیکی رسم په مقیاس د 1:1 بشپړ کړي


رسم کوونکی نوم

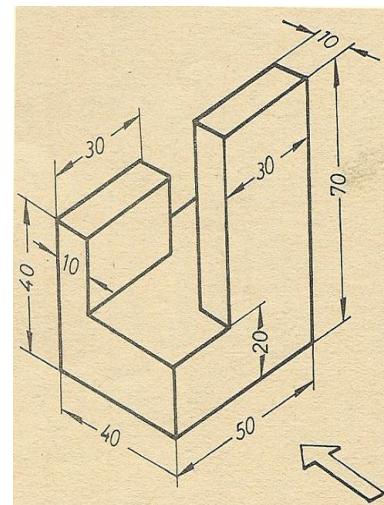


دڻنگ د ايزومتریک مکعبی رسم ٿخه تا سو په دريو ارخونو کي
تخنيکي رسم په مقیاس د 1:1 بشپړ کړي

رسم کوونکی نوم

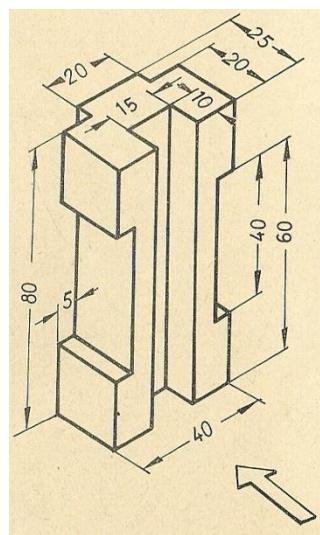


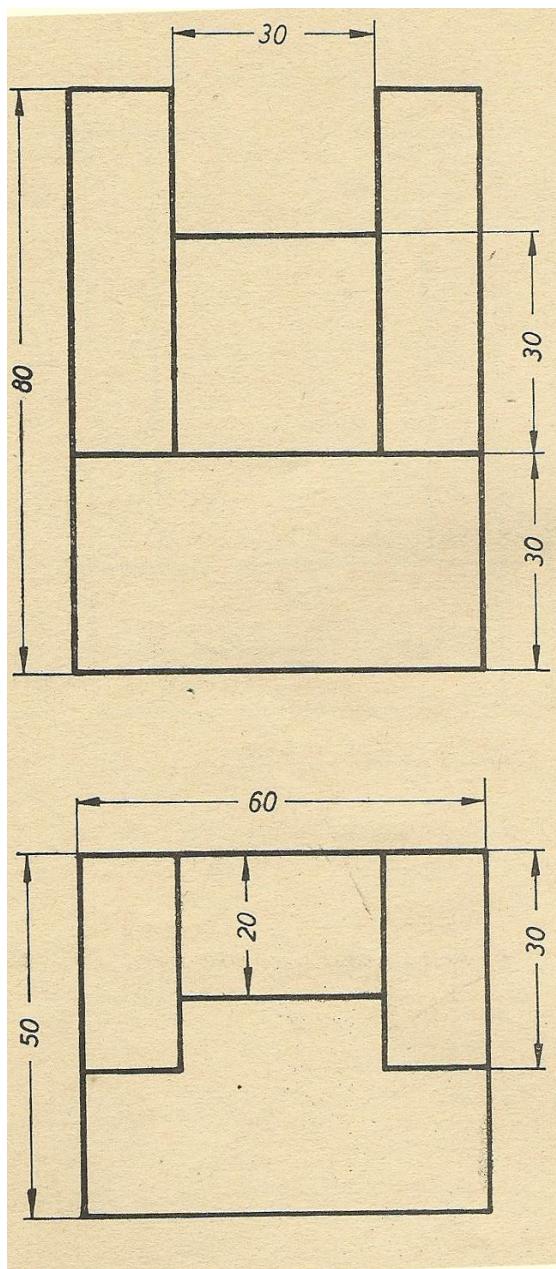

د درکړی شوی مخامنځ اړخ او د پور تڼی اړخ تغليکي رسم څخه د کېښ اړخ رسم بشپړ کړي .

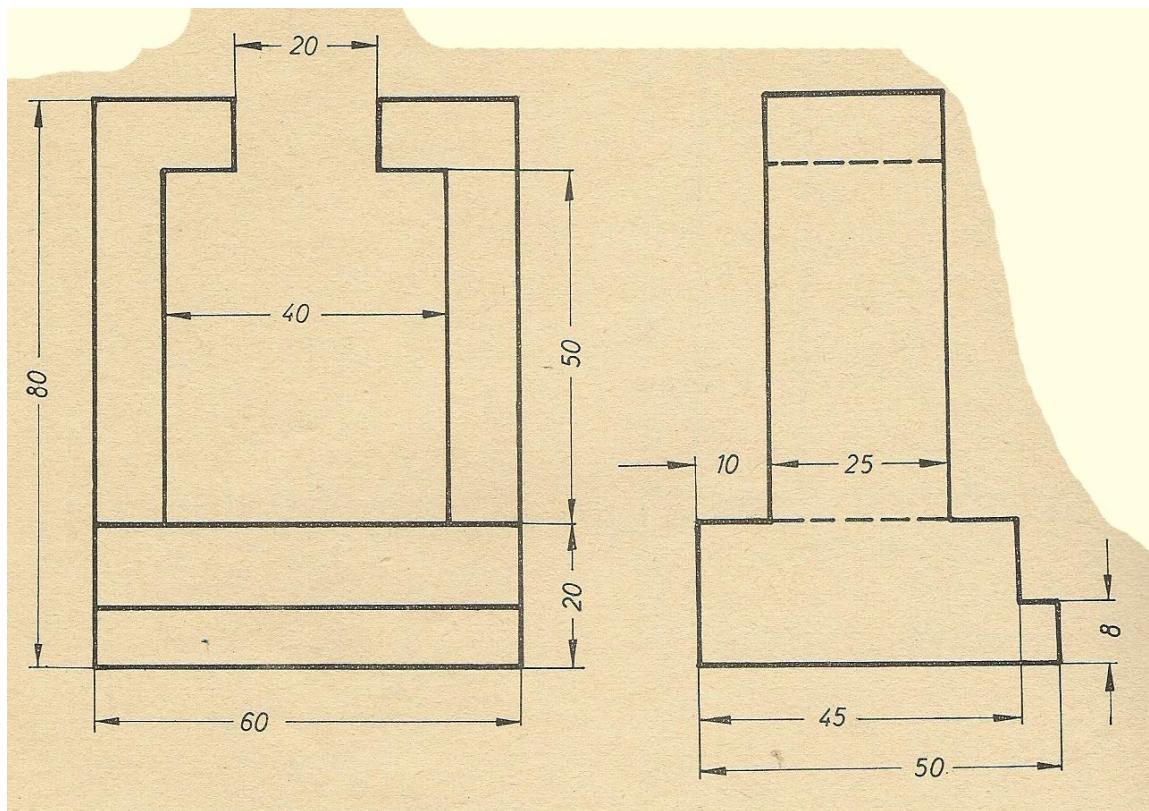


د درکړی شوی مخامنځ اړخ او دشی اړخ تختنیکی رسم څخه د پور تڼی اړخ رسم بشپړ کړي .

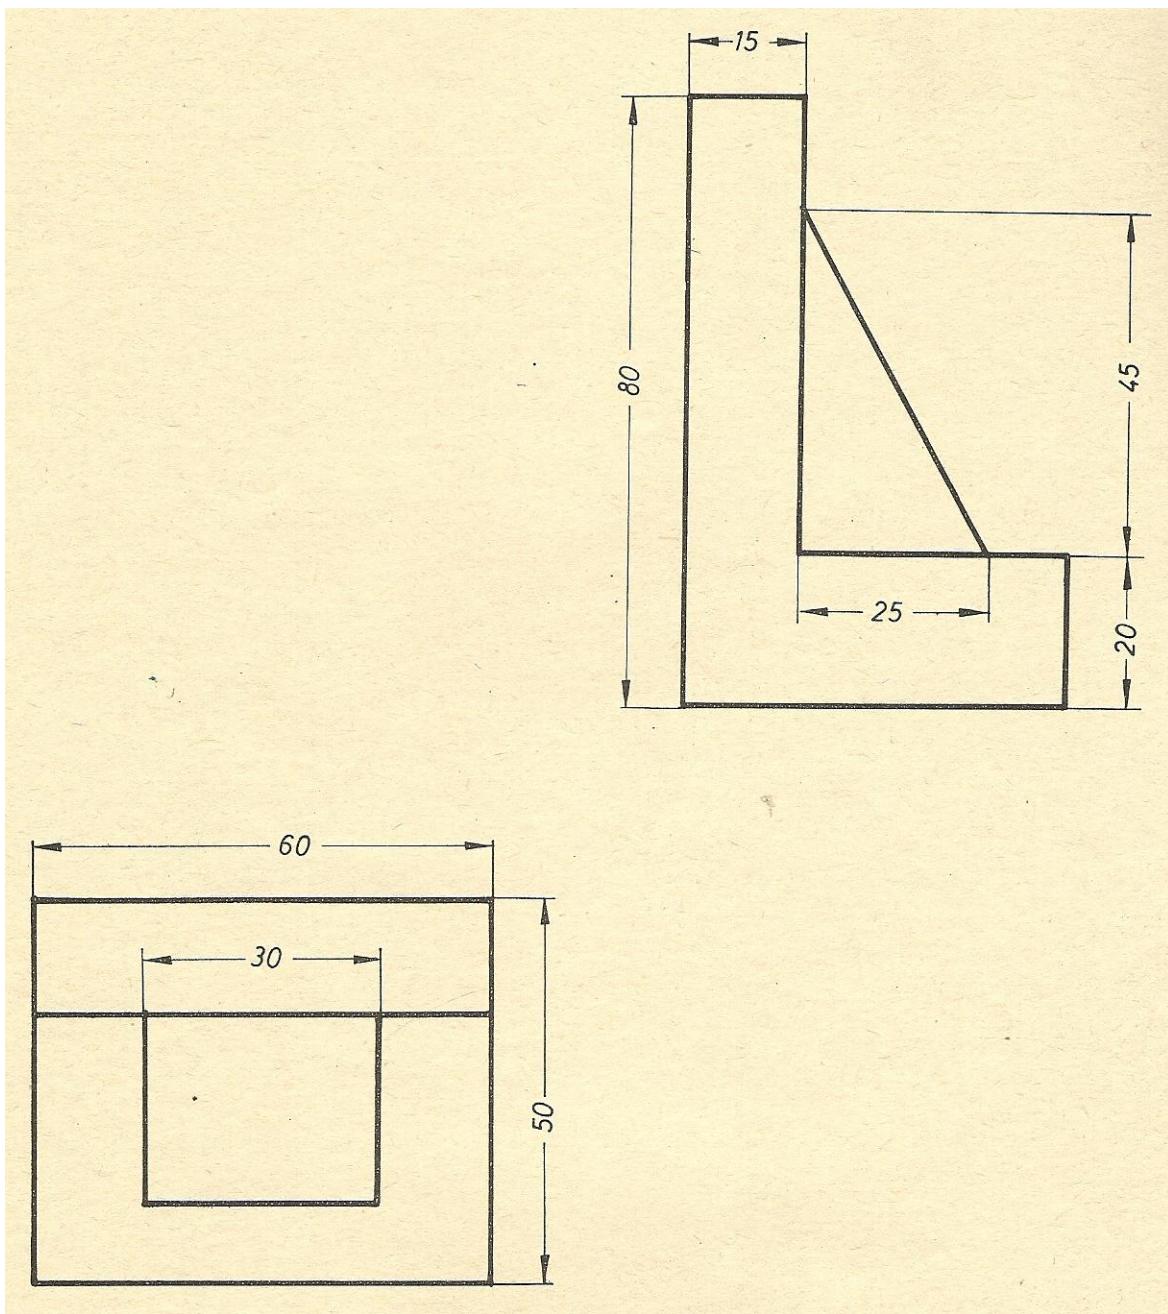


د در کړی شوی پور تنه اړخ او د بنی اړخ تختنیکی رسم څخه د مخامنځ اړخ رسم بشپړ کړي .

کړه مکعبی نما

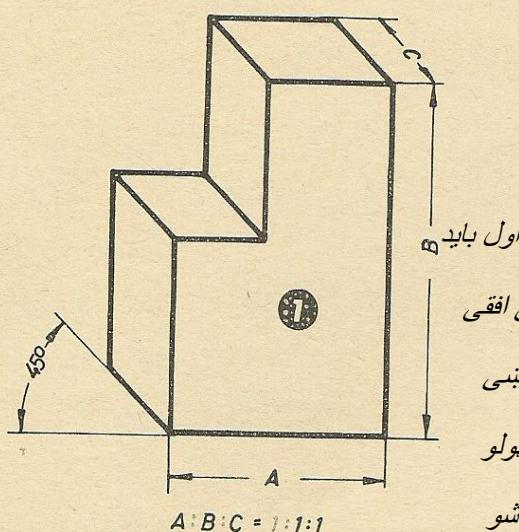


اکه چېرۍ وغواړو چه یو تختنیکی رسم په مکعبی رسم وارمو تر هر څه اول باید د هغه جسم د مخامنځ اړخ بشپړ انټور رسم کړو هغه پدی ډول چه قاعده یی افقی کربنې وی . او د جسم د پرېږد والي د بنګاره کولو لپاره 45 درجی کړی کربنې رسموو او د هغه د پرېږد والي په اندازه یی پرې کړو . په همدي ډول یی د تولو سطحو موازی کربنې بشپړوو . پدی ډول تختنیکی رسم په مکعبی رسم بدل شو

2 ایزو متریکه نما :


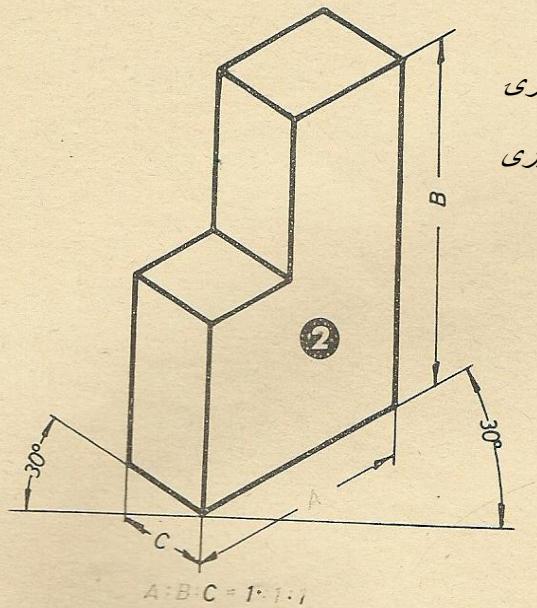


د افقی کربنې په یوه نقطه کې دواړو خواوو ته د 30 درجو په زاویه سره نری کربنې رسم کړی او وروسته د جسم د دری گونو ابعادو په اندازه سره یی پرې کړی . په همدي ترتیب یی د تولو سطحو موازی کربنې بشپړی کړی .
دا ډول مکعبی رسم ته ایزو متریک رسم وایي .


3 د یمتریکه نما :

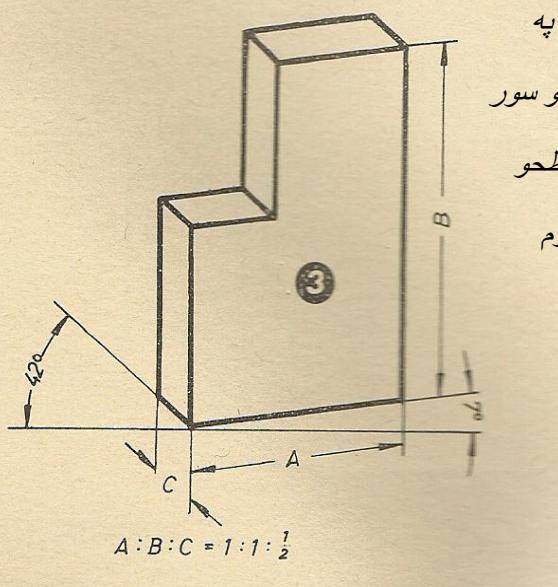


د افقی کربنې په یوه نقطه کې شی خواته په اندازه د 7 درجو او کېښې خواته په زاویه د 42 درجو کړی نری کربنې رسم کړی . او وروسته یی لور والي او سور په خپله اصلی اندازه او پرېږد والي یی په نیمه اندازه پرې کړی . د تولو سطحو موازی کربنې یی بشپړی کړی دا ډول مکعبی رسم د یمتریک رسم په نوم یادېږدی .

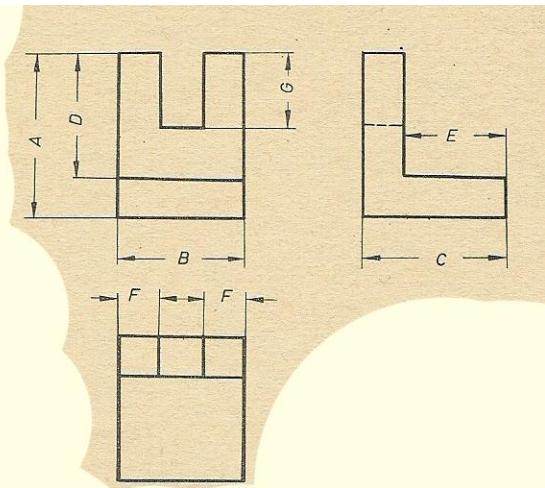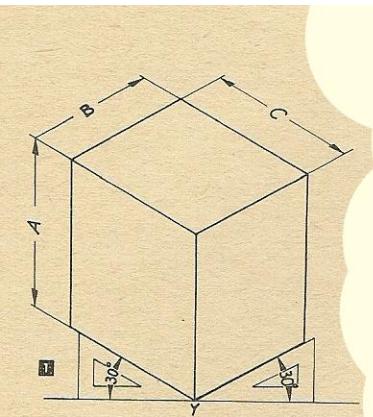

د یوه بشپړ تخنیکی رسم څخه چه دری اړخونه یې رسم شوی وی په څه یول کولی
شو چه ایزو متریک معکبی رسم بشپړ کړو؟

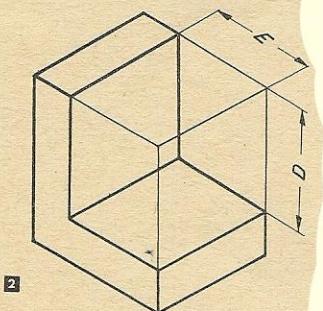


1 د افقی کربنی د ډ په نقطه کی دواړو خواوو ته د 30 درجو په زاویه سره دوه
نری کربنی رسم کړي . او وروسته یې د A-B-C په اندازو پری او موازی کرښی
یې بشپړی کړي.

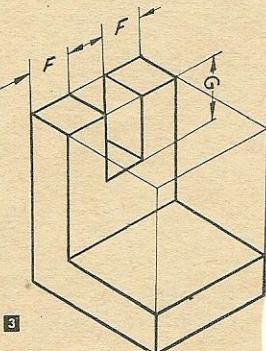


2 د A-B-C په مستطیل مکعب کې د B-E-D مستطیل مکعب رسم کړي

3 په ولار پليت د رسم کې یوه جری د G د ڈژور والی په اندازه د پليت په منځ کې رسم کړي

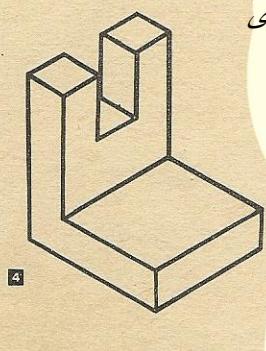

4 تولی کومکۍ کرښی پا کې کړي پا ته رسم ایزو متریک رسم ده .


د درکړی شوی مخامنځ اړخ او د بنۍ خوا اړخ څخه
تاسو د ایزو متریک مکعبی اړ ونده انځور بشپړ
کړي .

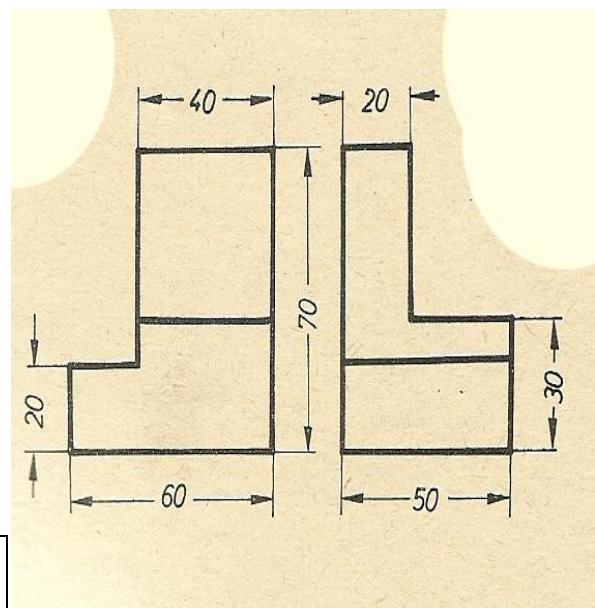


د رسم کوونکۍ نوم

د درکړی شوی مخامنځ اړخ او د بنۍ خوا اړخ څخه
تاسو د ایزو متریک مکعبی اړ ونده انځور بشپړ
کړي .

د رسم کړونکی نوم

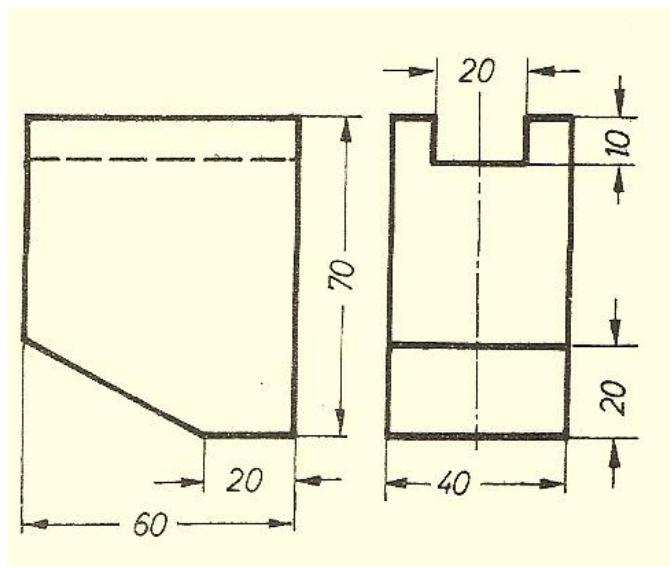

د درکړی شوی مخامنځ اړخ او د بنۍ خوا اړخ څخه
تاسو د ایزو متریک مکعبې اړ ونده انځور بشپړ
کړي .

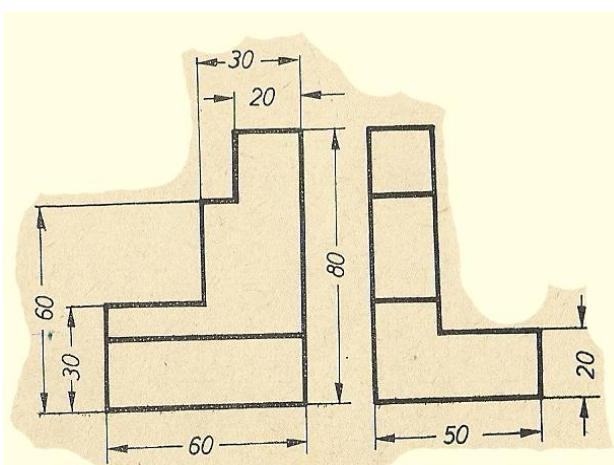


د رسم کوونکی نوم

د در کړی شوی مخامنځ اړخ او پور تڼی اړخ تخنیکی رسم څخه تاسو


ایزو متريک مكعبې اړونده انځور بشپړ کړي

د رسم کوونکۍ نوم

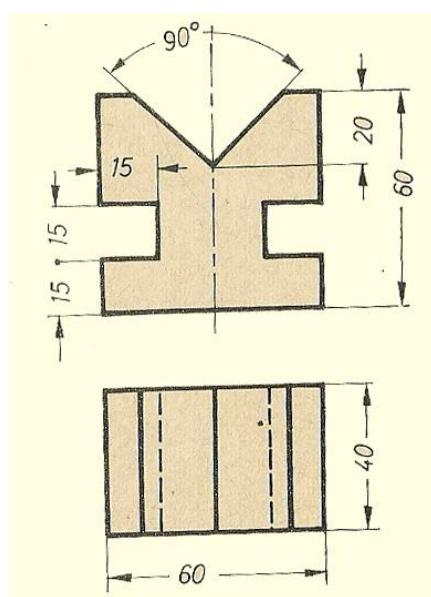

د درکړی شوی ایزو متریک مکعبې رسم څخه تاسو


په درېرو اړخونوکی تخنکی رسم بشپړ کړي.

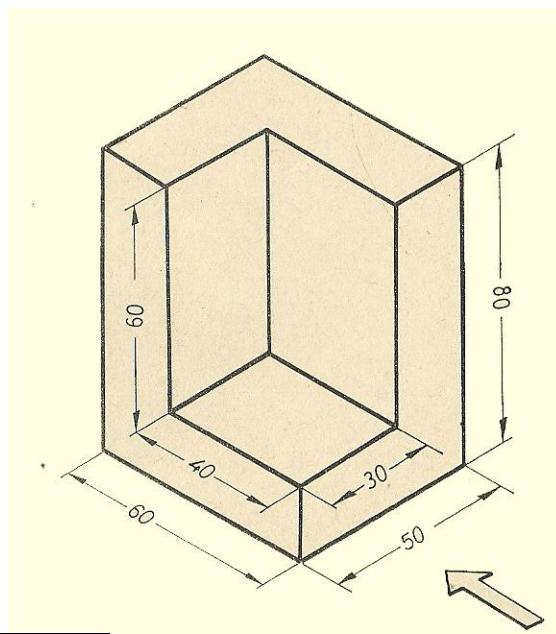

د رسمکوونکی نوم

د درکړی شوی ایزو متریک مکعبی رسم څخه تاسو

په درېږډ اړخونوکی تخنکی رسم بشپړ کړي.

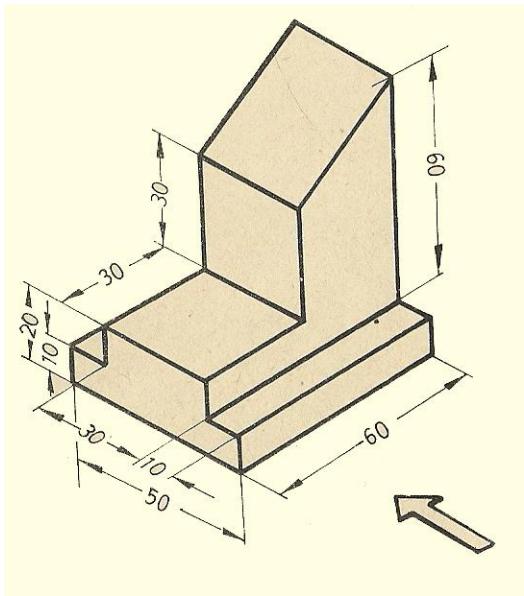


د رسمکوونکی نوم

د درکری شوی ایزو متریک مکعبی رسم څخه تاسو


په دریور اړخونوکی تخنکی رسم بشپړ کړي.

د رسمکوونکی نوم

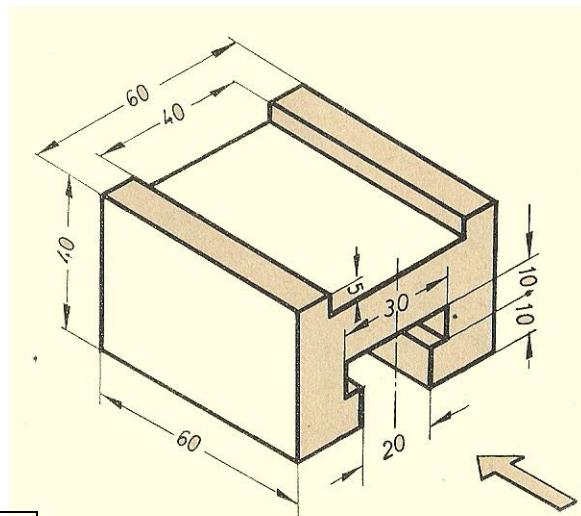


د درکړی شوی مخامنځ اړخ او پور تڼی اړخ څخه د شې اړخ
نما بشپړ کړي .

د رسمکوونکی نوم

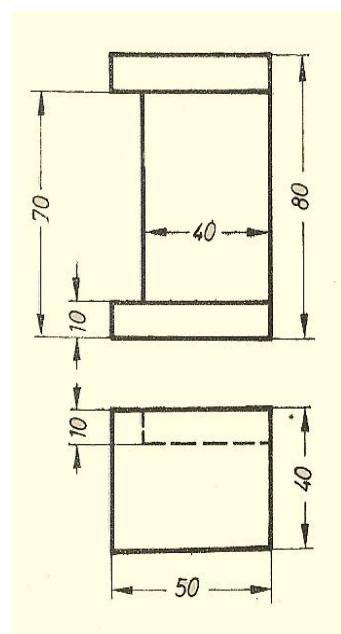

د درکړی شوی مخمامخ اړخ او د کېن اړخ څخه تا سو د پورتني اړخ


نما بشپړه کړي

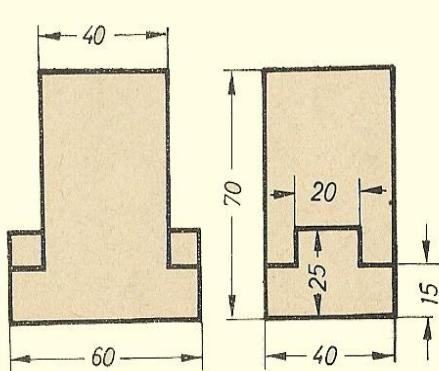

درسم کوونکۍ نوم


د در کړی شوی ایزو متریک مکعبی رسم څخه تا سو په دریو
ارخونو کې تخنیکی رسم بشپړ کړي .

د رسم کوونکی نوم

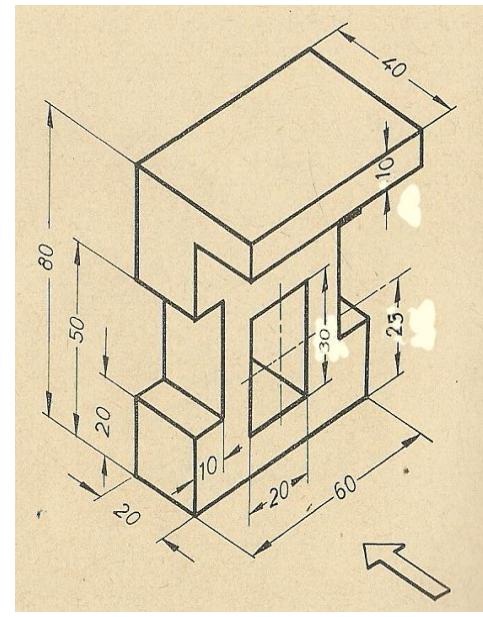

د درکرى شوی مخامخ اىرخ او پور تى اىرخ رسمونوله مخى چخه د بى اىرخ انخور
بېشىر كېرى .


درسم كۈونكى نوم

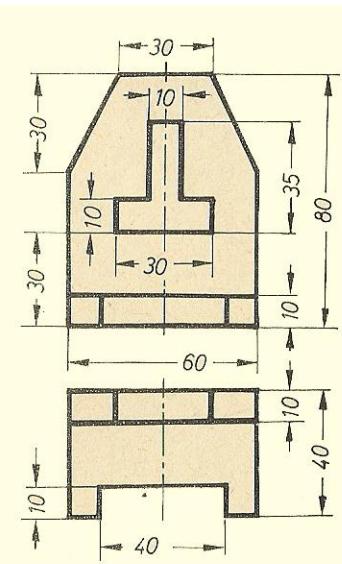


د درکری شوی ایزو متريک مكعبی رسم څخه تخنيکي رسم په دريو اړخونوکي

بشپړ کړي

د رسم کوونکي نوم

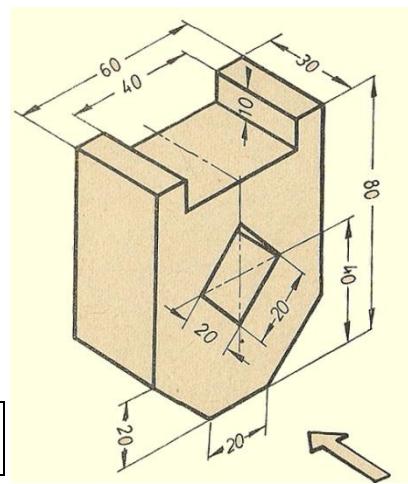

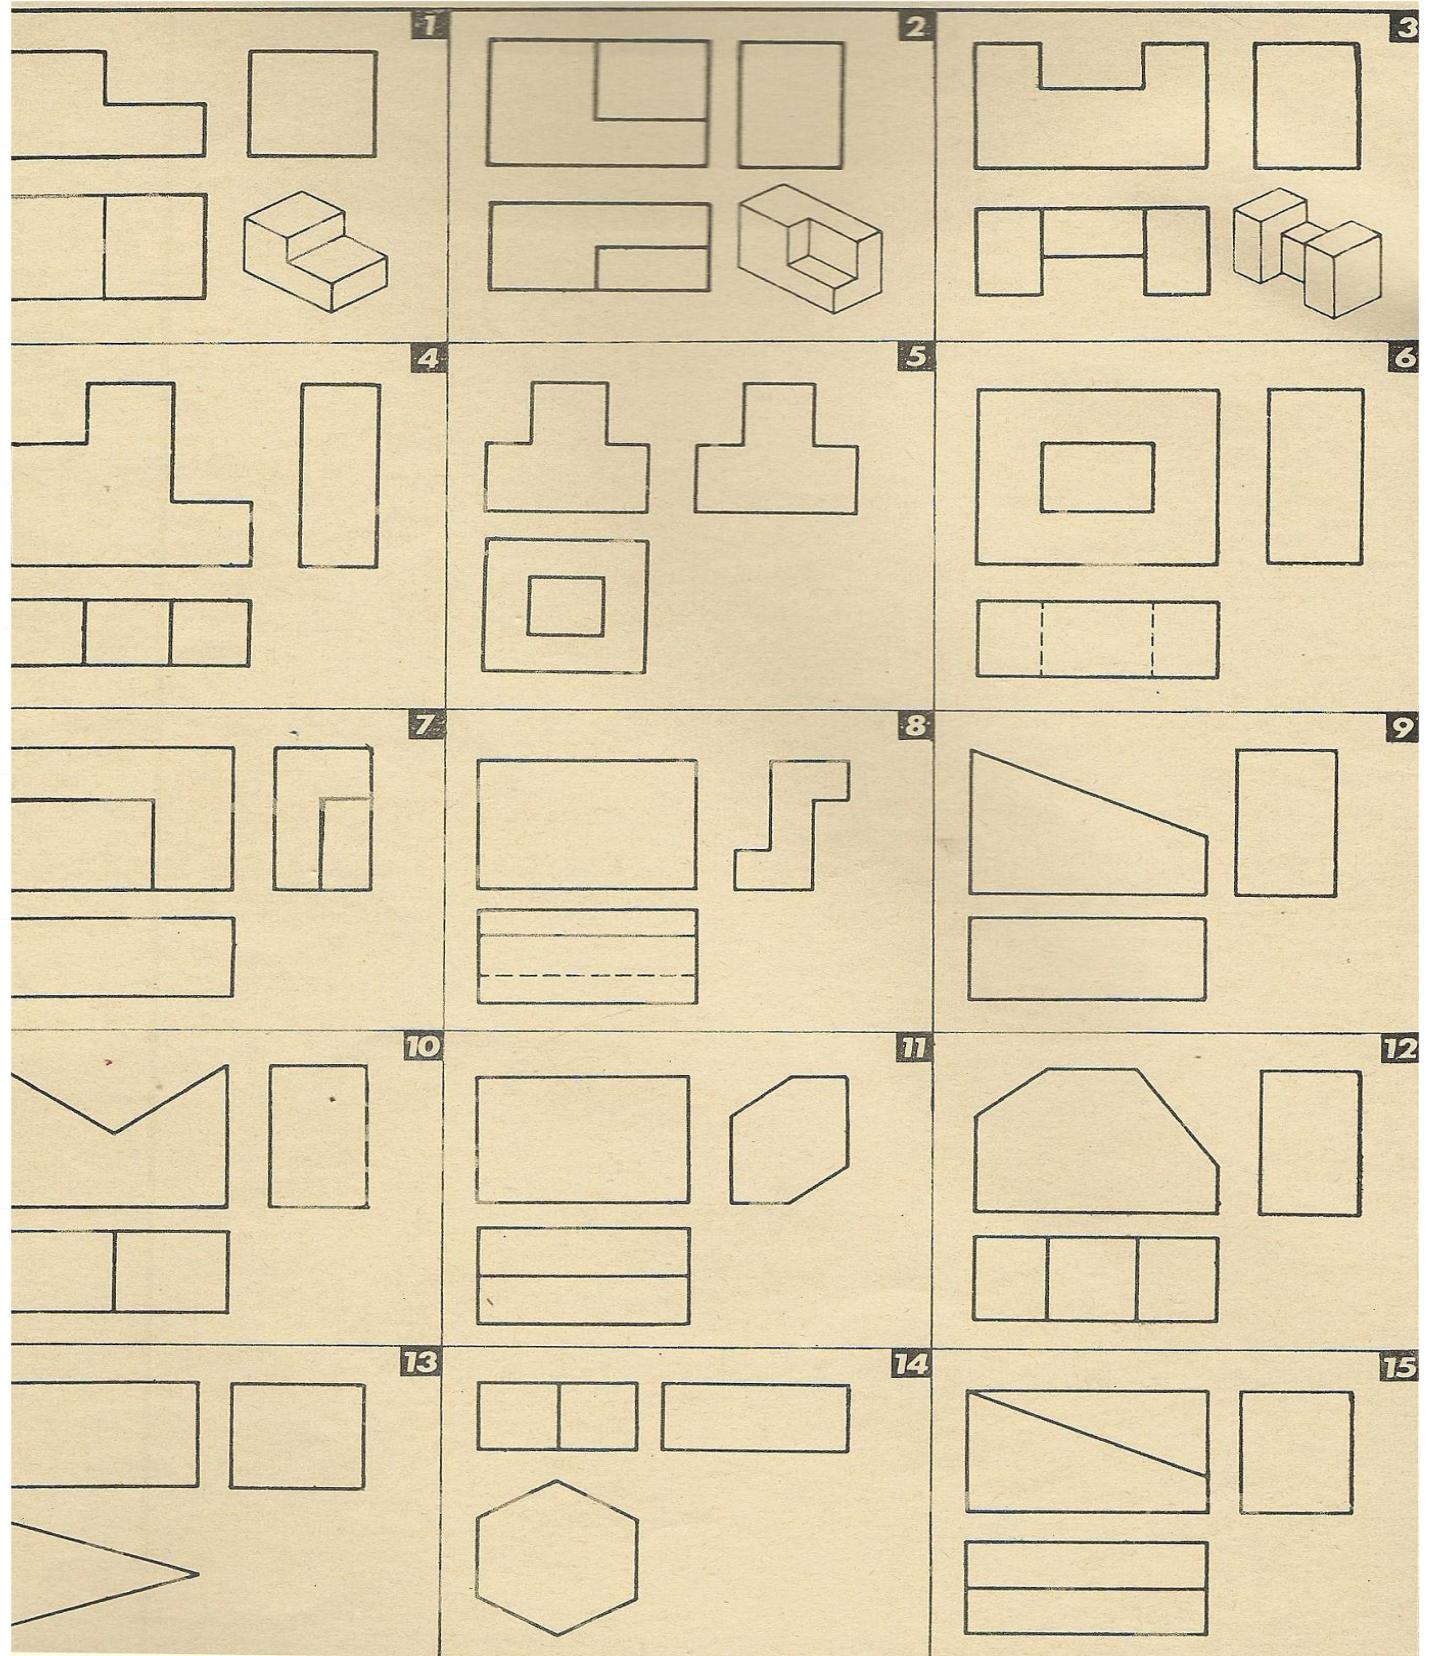


د پانی په دی مخ کی نیمگری رسمونه بشپړ کړي


د هموارو تيکو يو مخى رسمونه دو هم فصل

دنومور يور سمونو پېرىيۇالى لە 5 مەلى مەتر خەزىيات نە دى لە ھەدى كېلە


بى د بىنى ارخ - كىن ارخ او د پۇرتقى ارخ رسمونو تە ارىھ نىشتە.

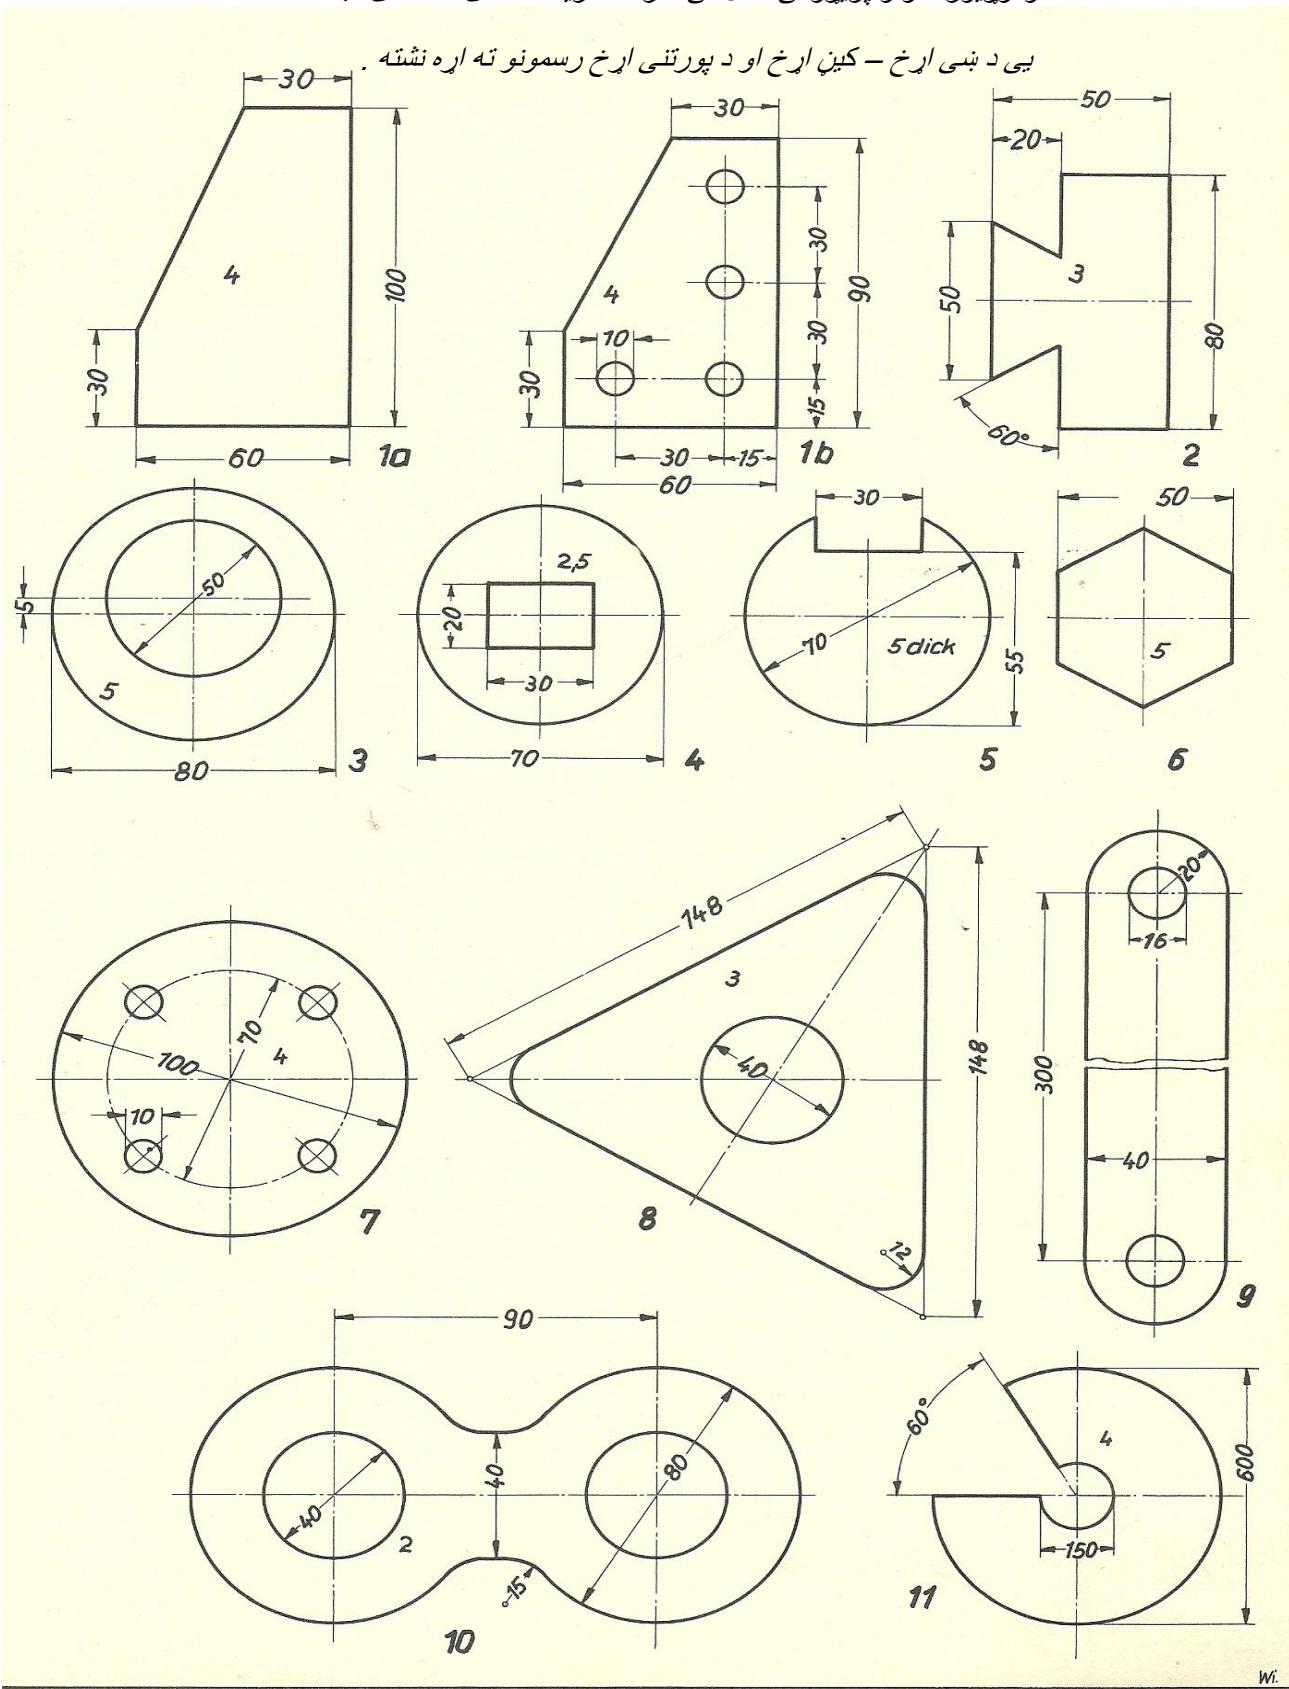


دەھمۇارو تىكىو يو مخى رسمونە

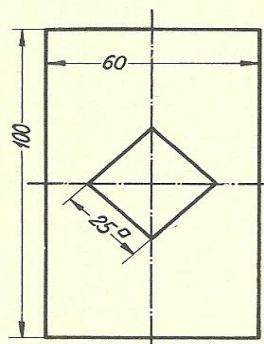


12

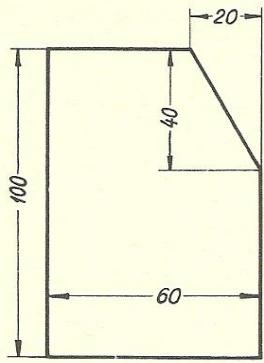


13

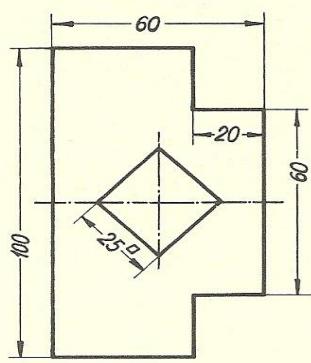


14 M

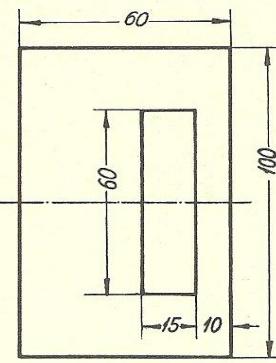


15

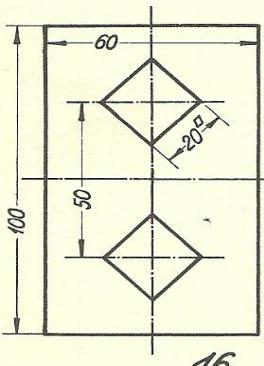


16

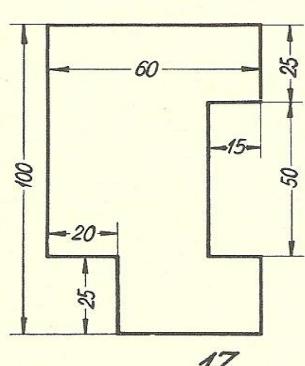


17

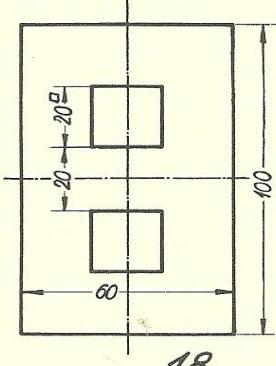


18

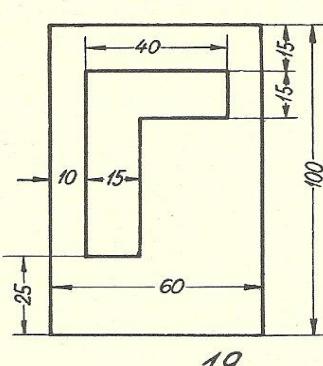


19

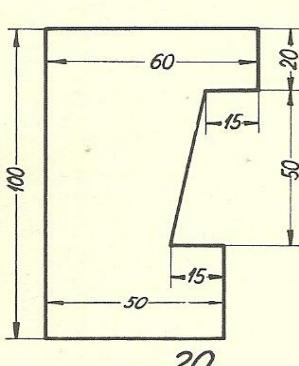


20

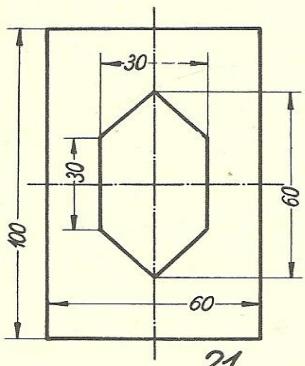


21

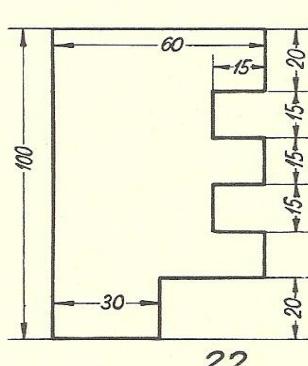


22

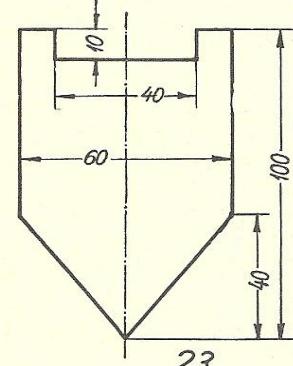


23

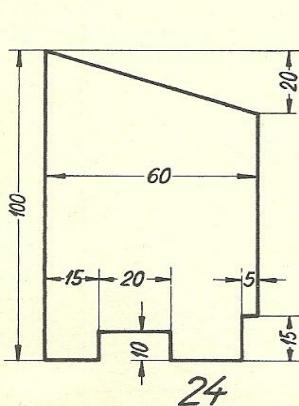


24

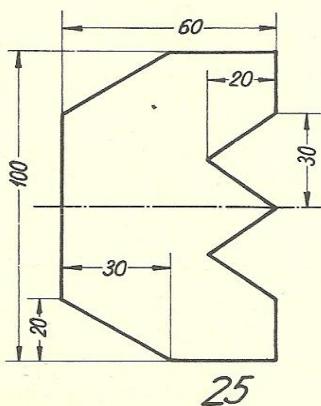

25
















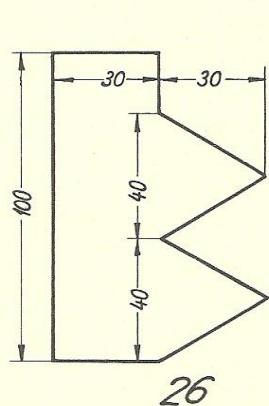


26


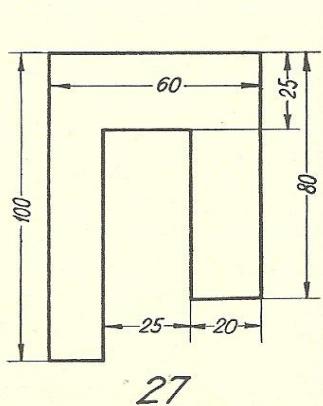


27




دەھمۇارو تىكىو يو مخى رسمونە

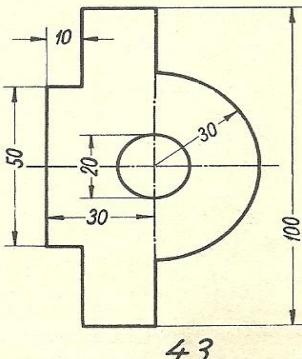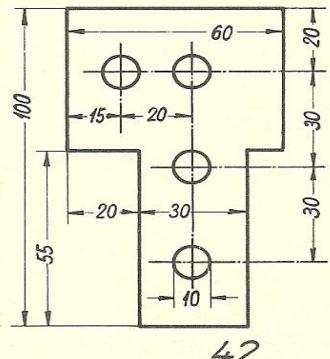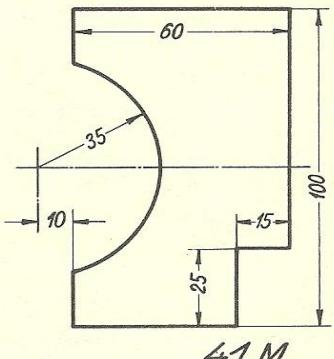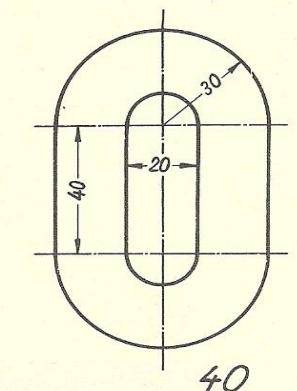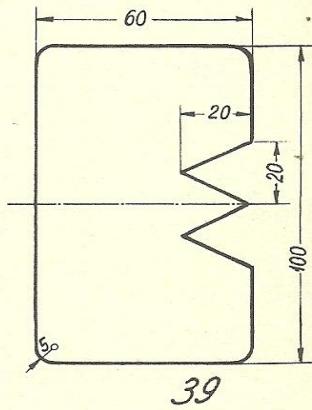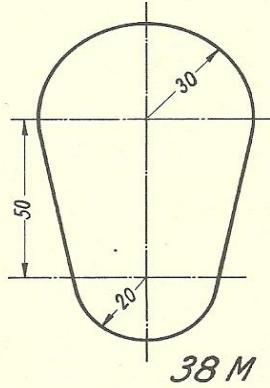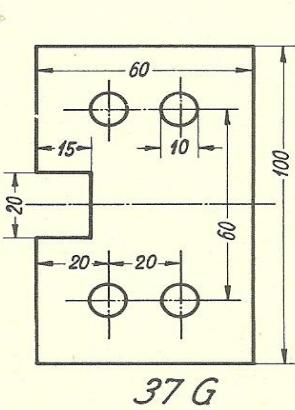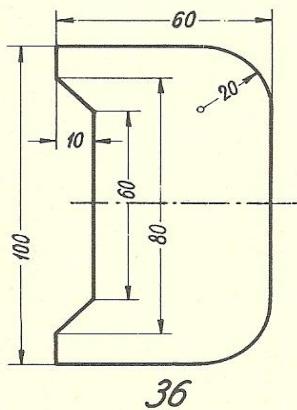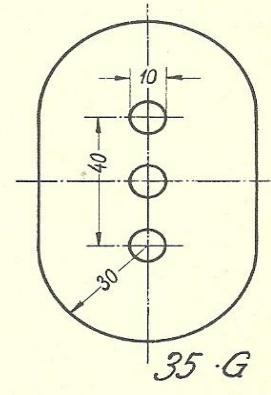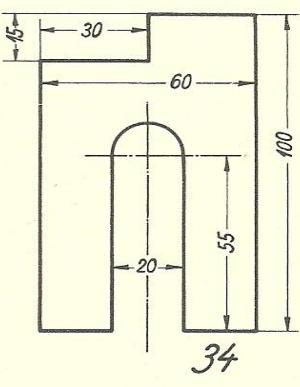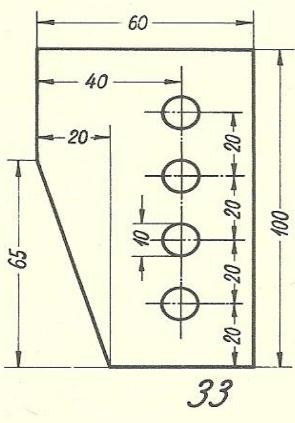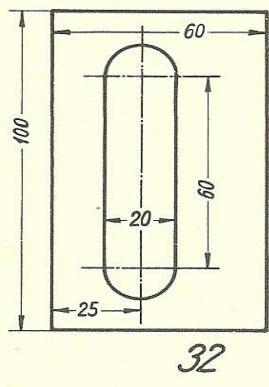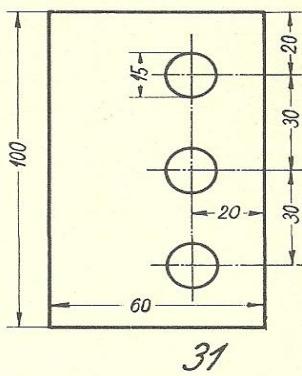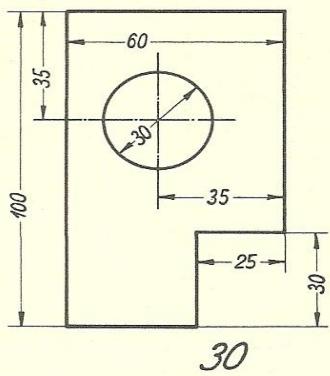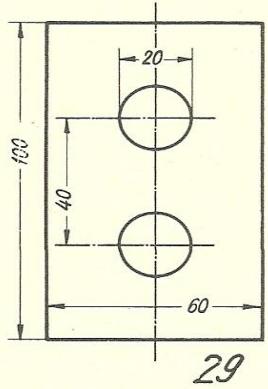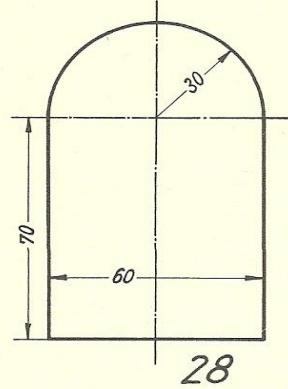



دھموارو تیکو بیو مخی رسمونه

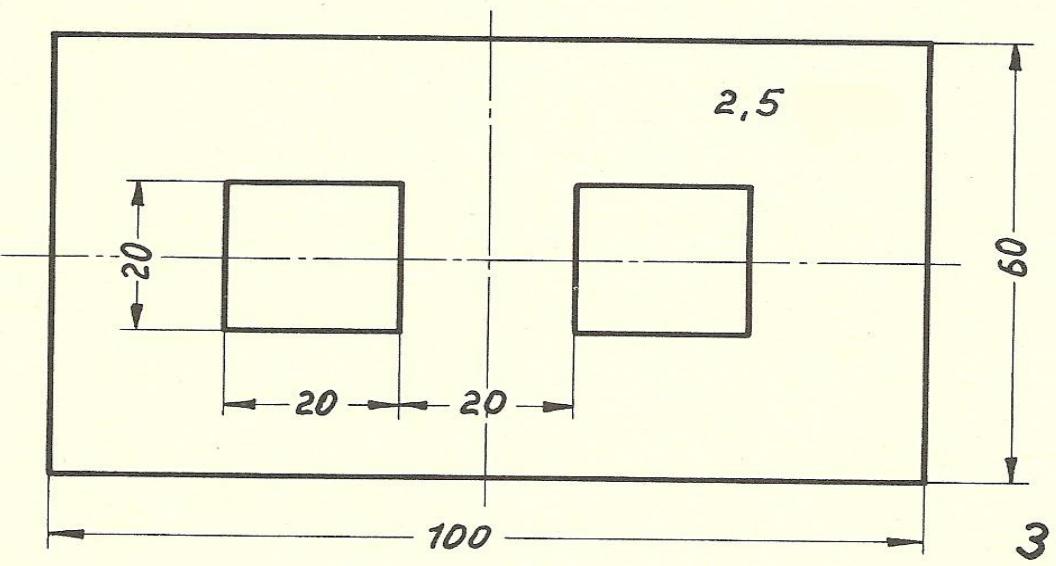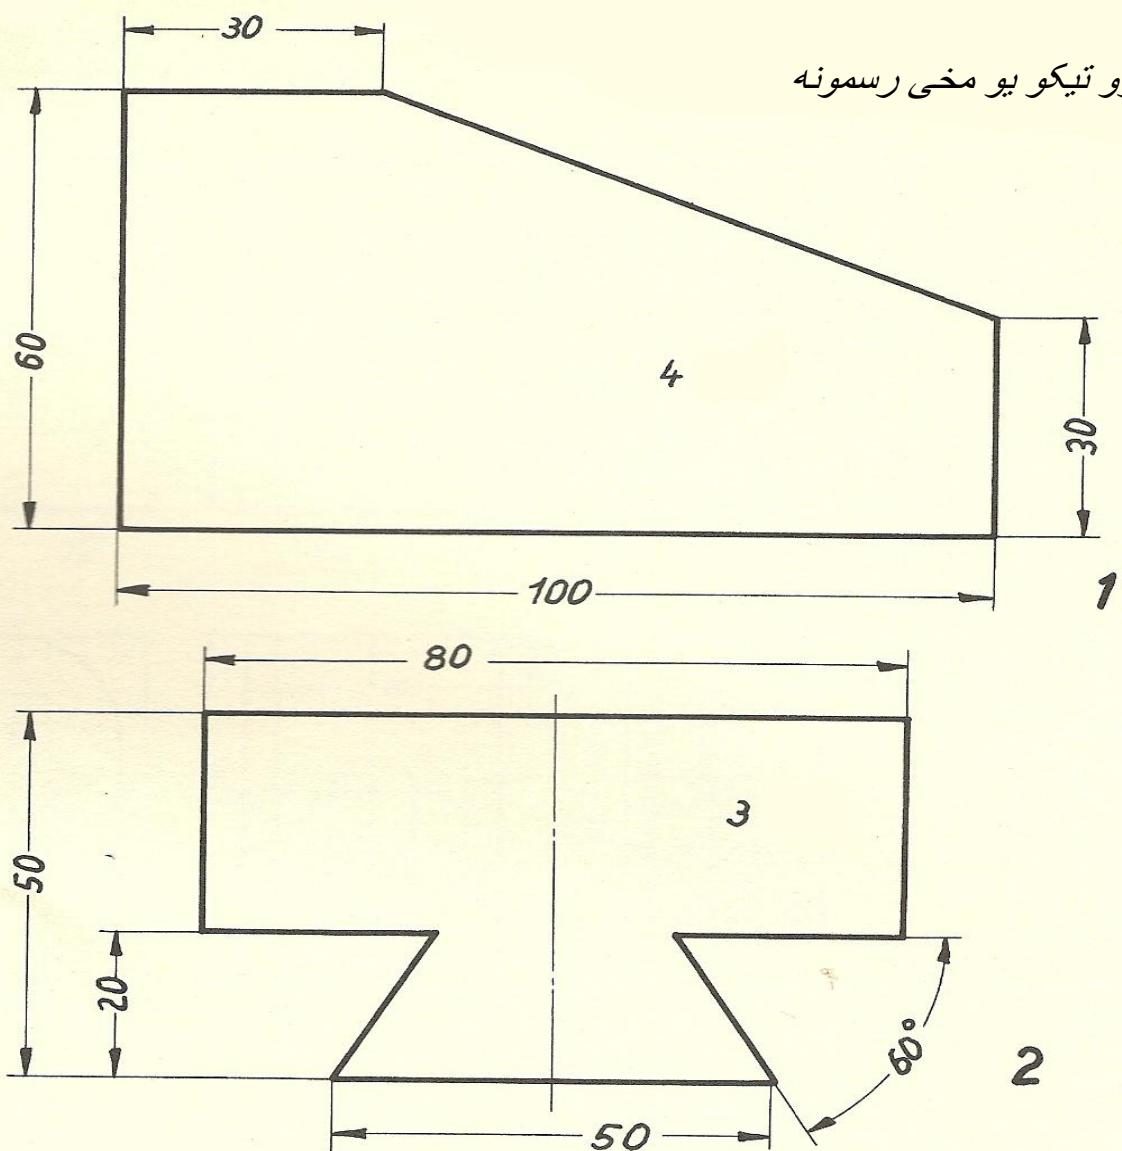


دھموارو تیکو بیو مخی رسمونه

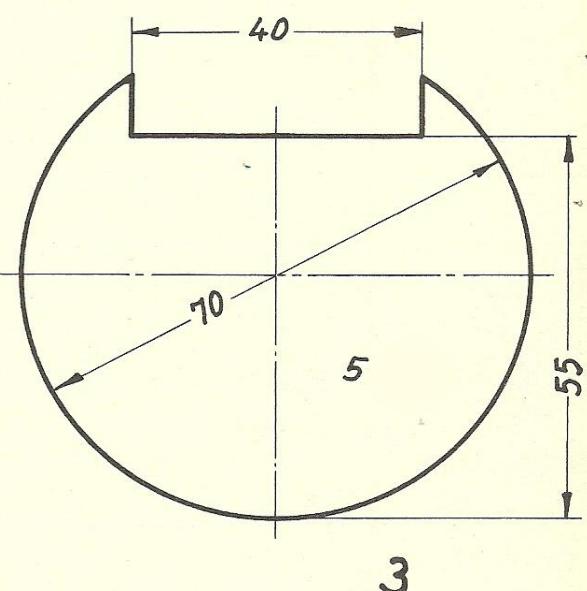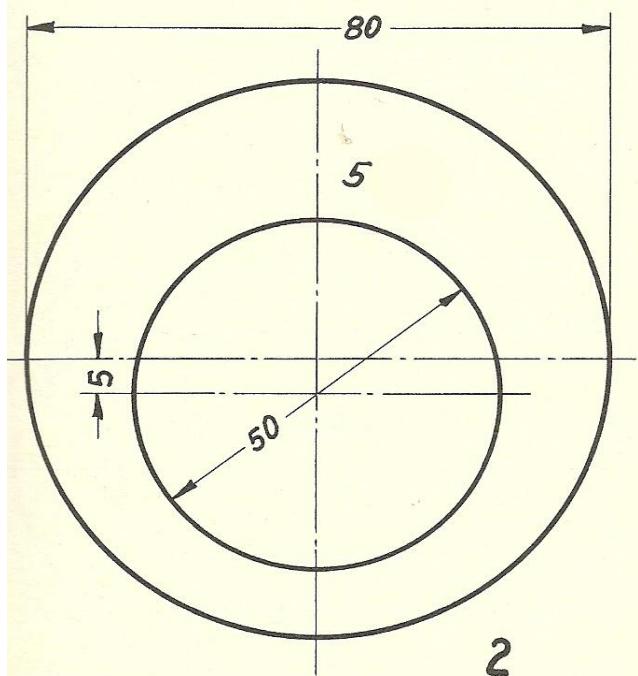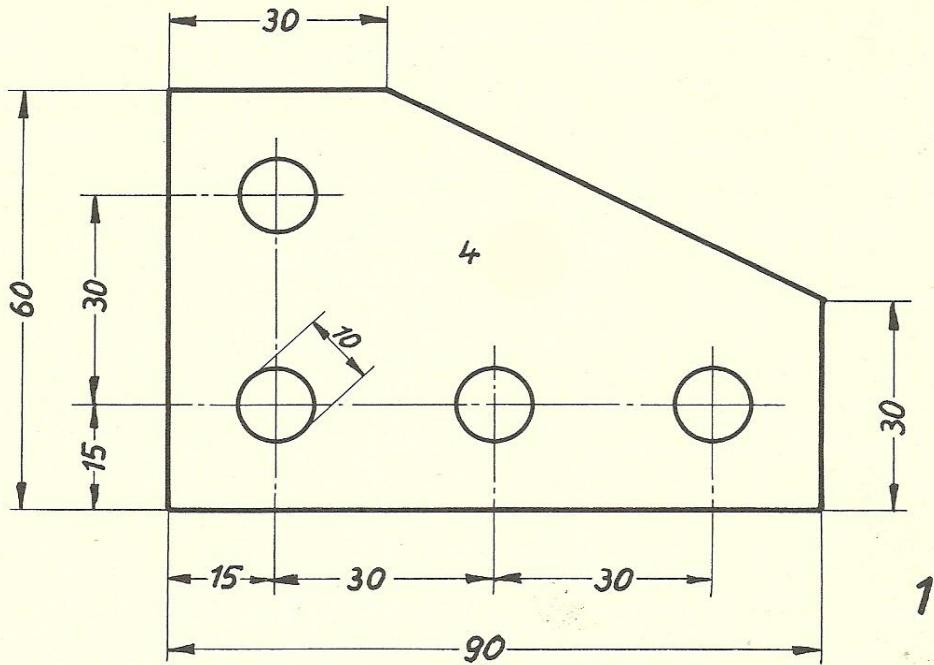

دهموار و تیکو بیو مخی رسمونه

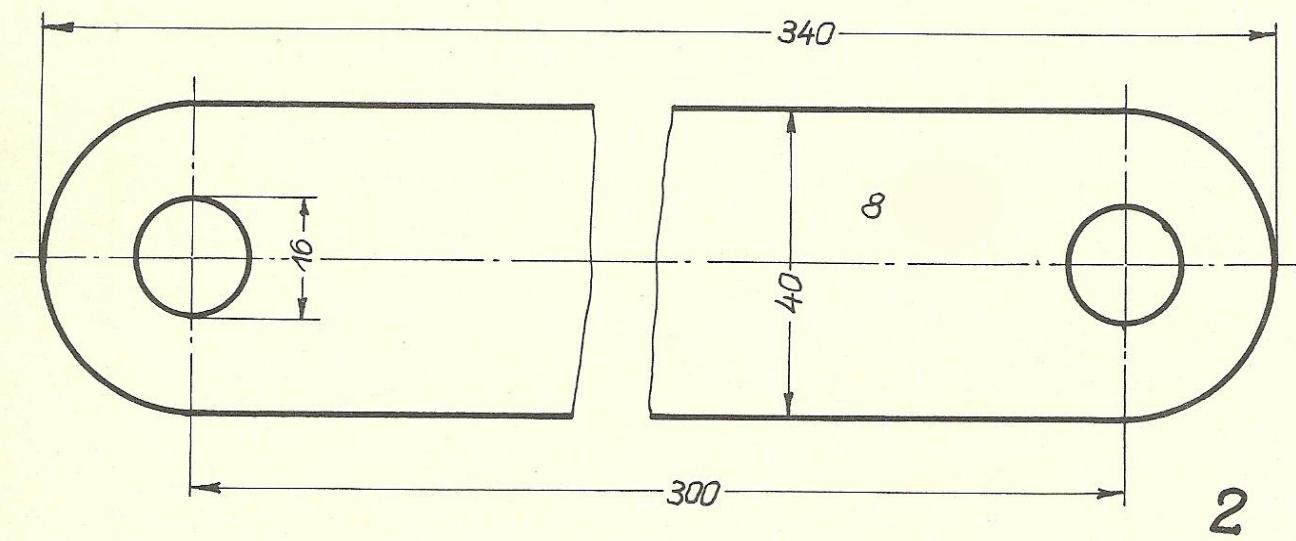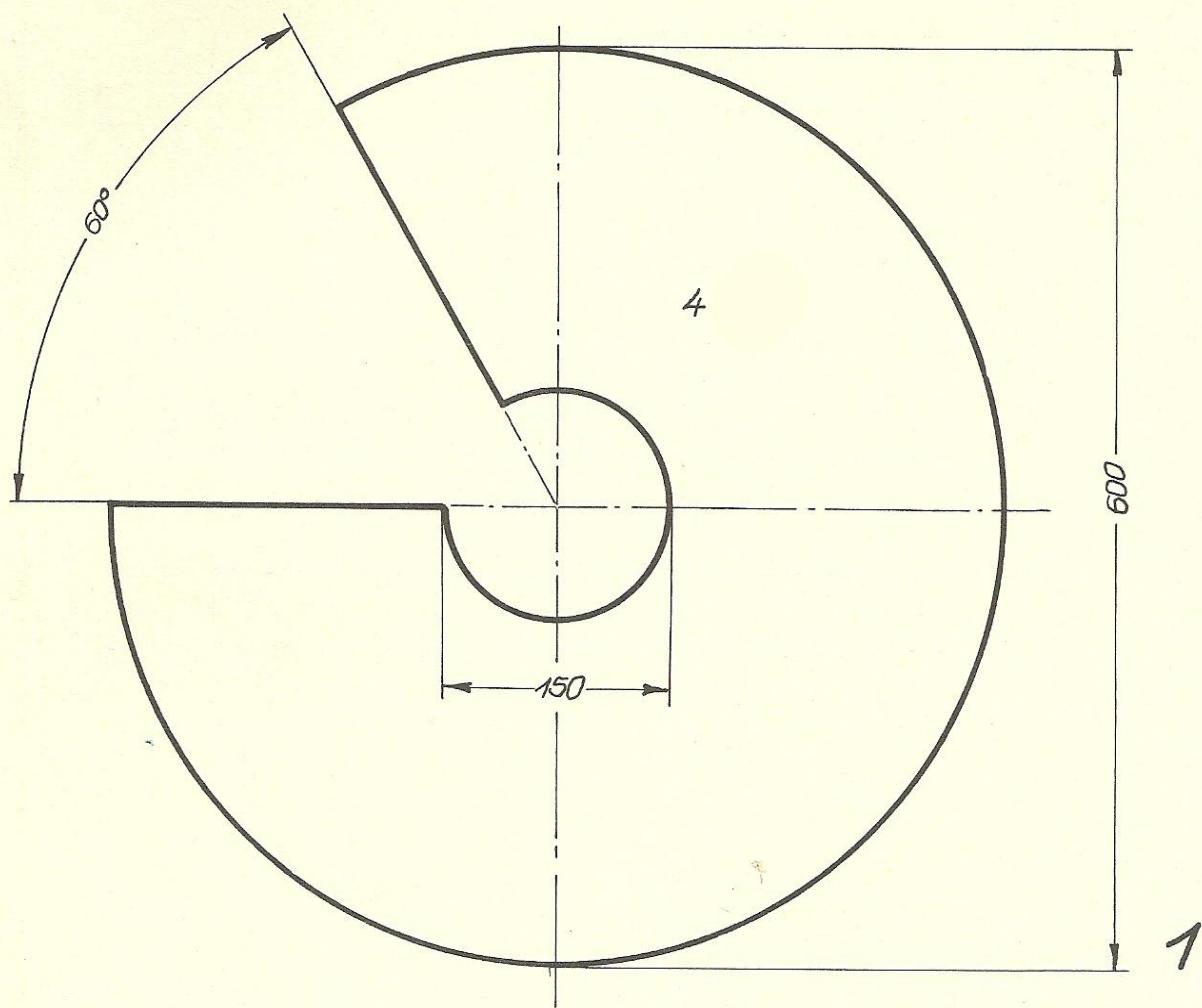


دھموارو تېکو یو مخى رسمونه

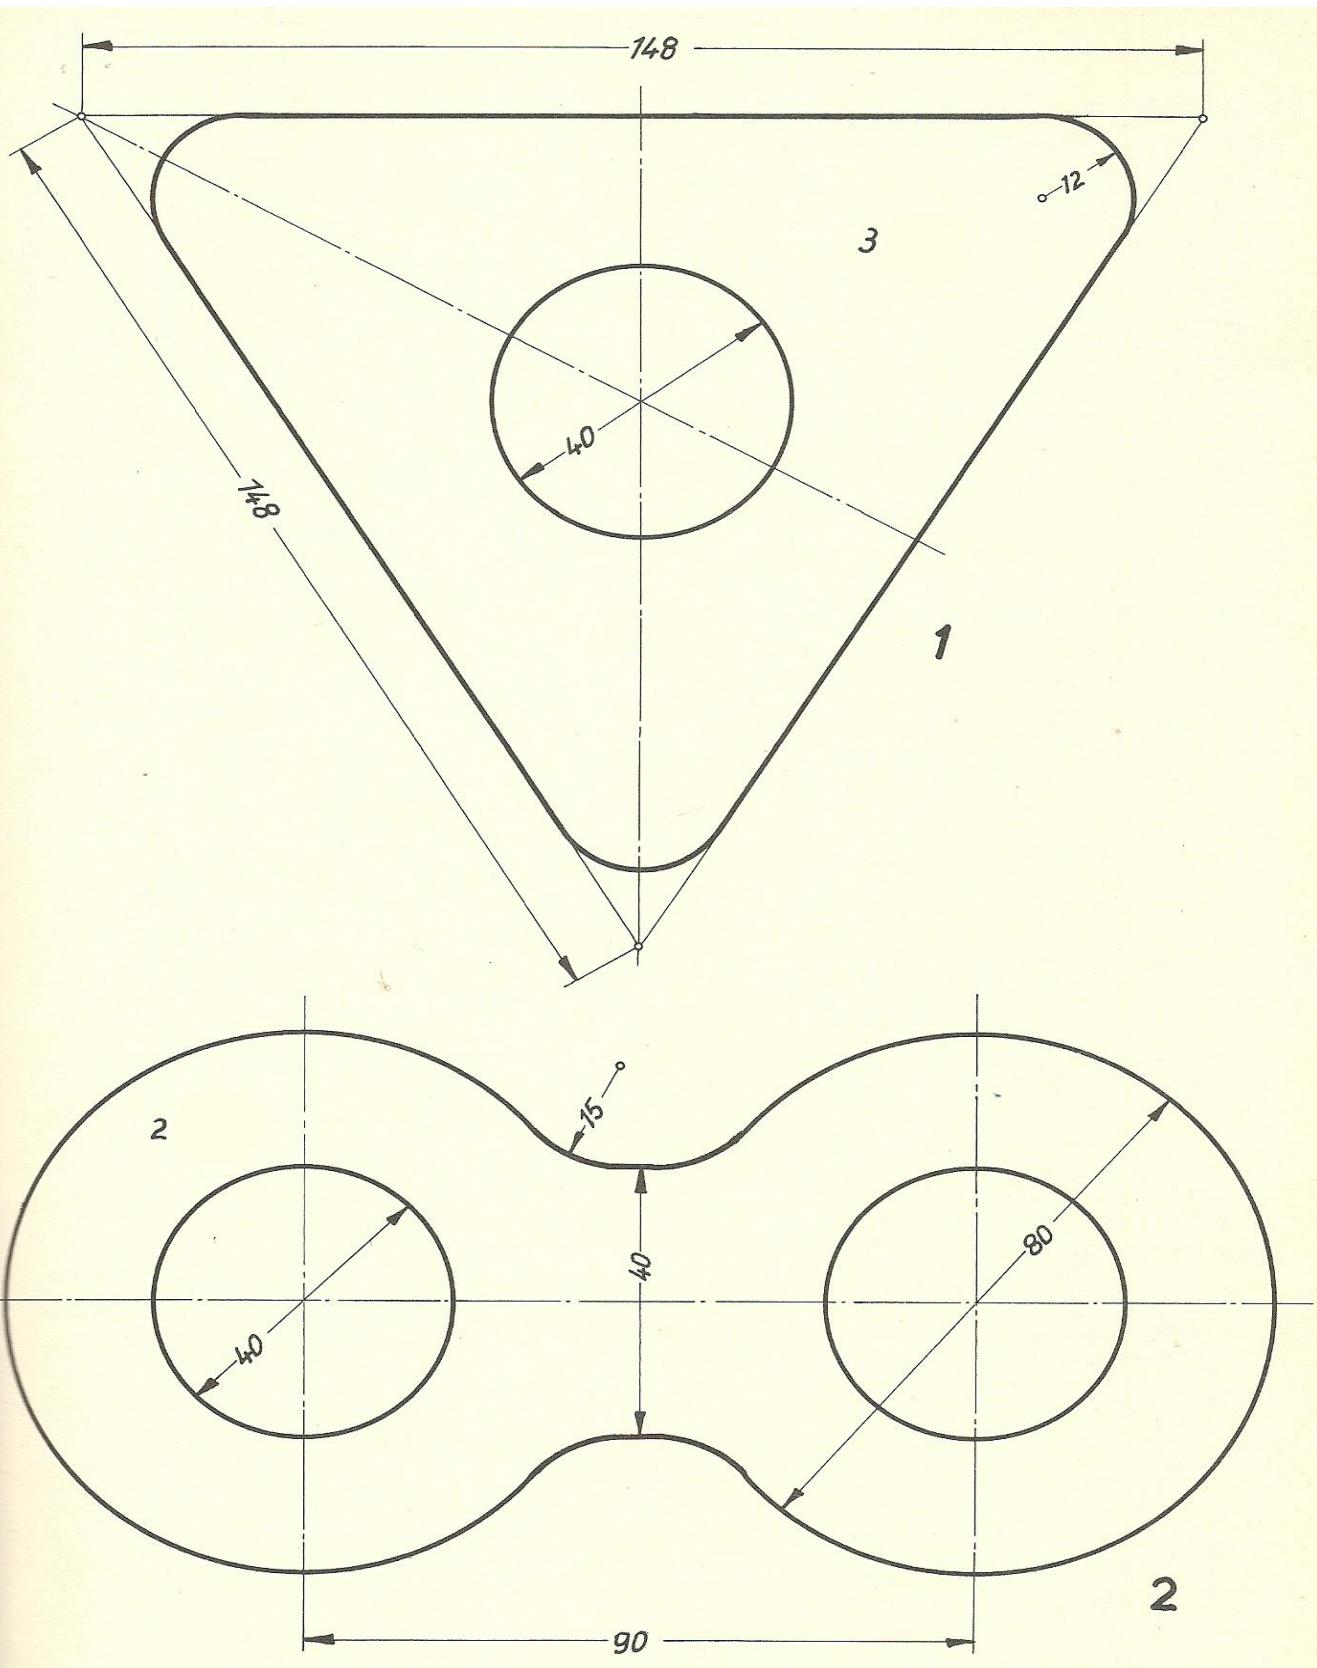


د لاند نيو مکعبی رسمونو څخه د هغوي د عبارت له مخي تخنيکي رسمونه په یو مخکي بشپړ او اندازه ور کړي

همواو فولاد چه اندازه بې 60.10.80 او په منځ کې

بې 30 ملي متر مر بعى شکل کښل شوی دی.

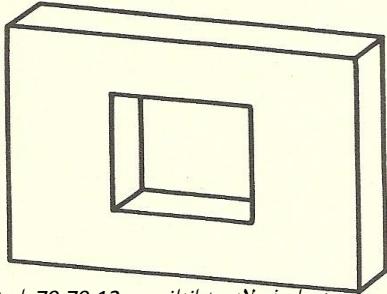


همواو فولاد چه اندازه بې 70.70.12 او په منځ

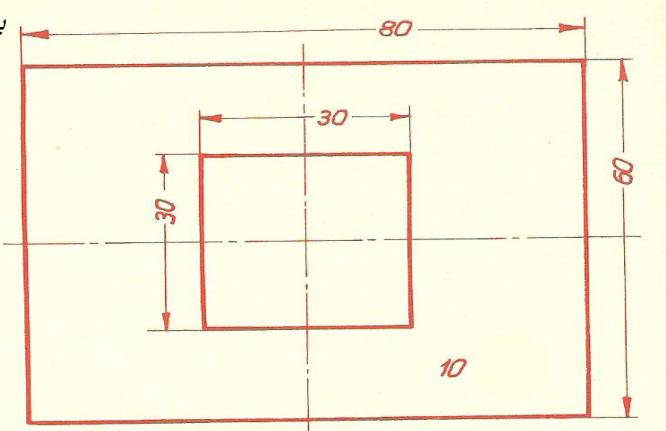


که بې په اندازه د 30.20 یو مستطيل بوله سو رۍ او

په کونځنو کې 4 برمسی چه قطرې 10 او منځی



فاصله بې 50mm

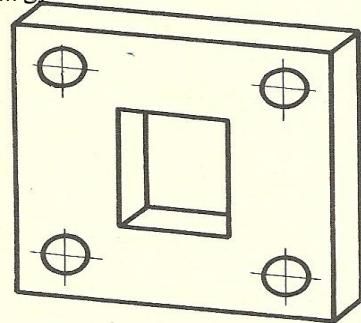

همواو فولاد چه اندازه بې 50.75.15 او په یو ه سرکي بې په اندازه








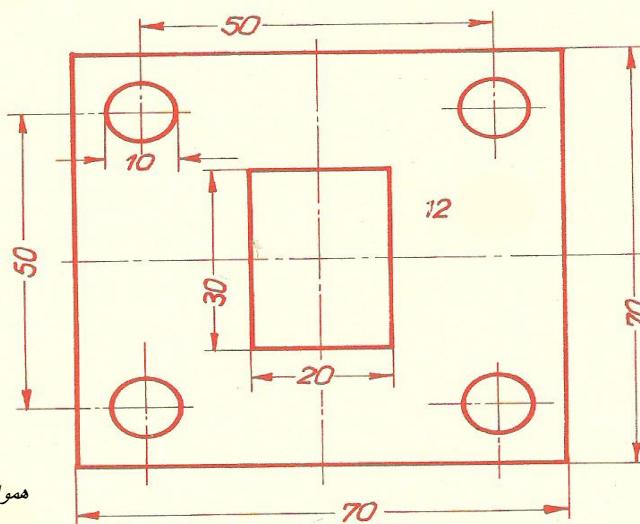


د 30.10 جر اوبل سربې نېم دایره وی

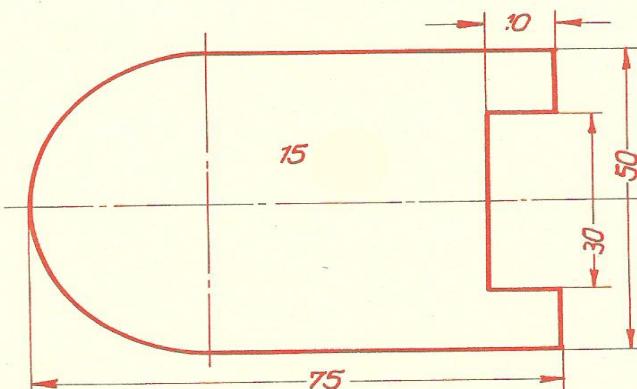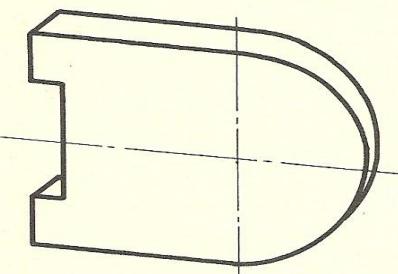


په اندازه د M=1:1


اول لاندی تخنیکی یو مخی رسمونه په اندازه د 1:1 رسم کړی او وروسته بې صحیح اندازی ور کړي

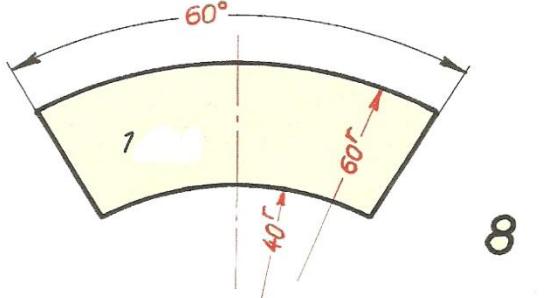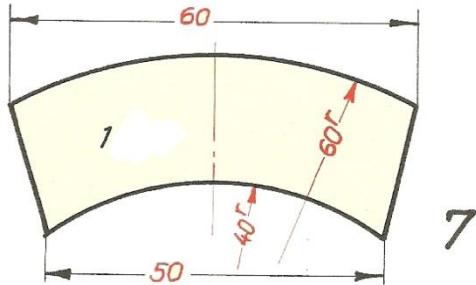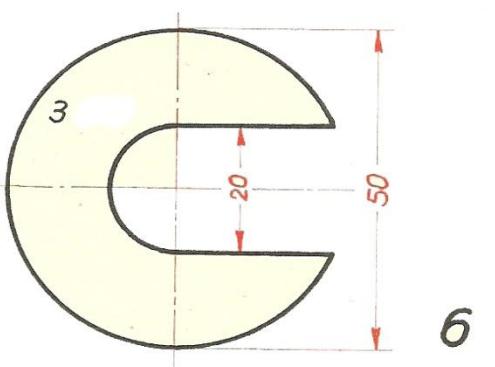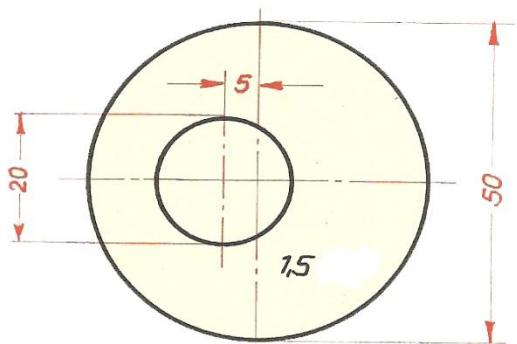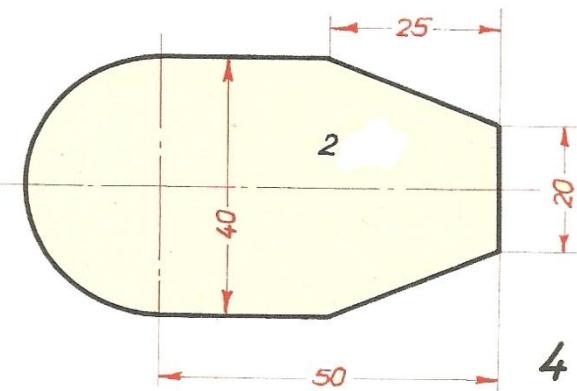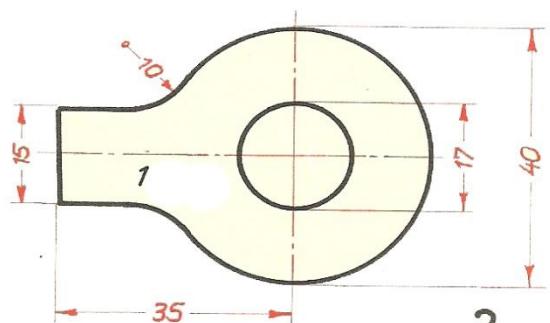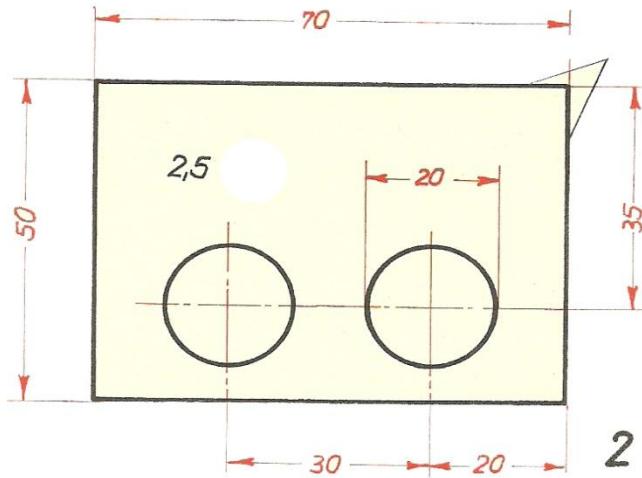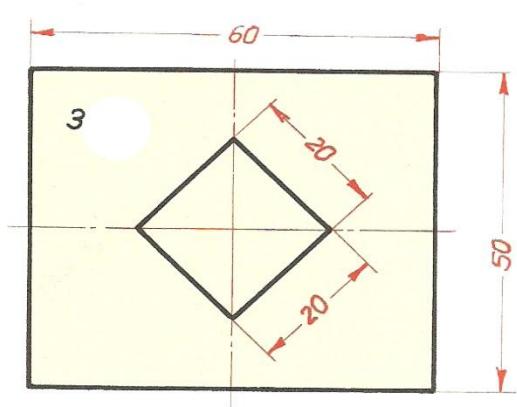



په لاندی رسمونو کتبی د اندازو ورکولو غلطی اصلاح کړي

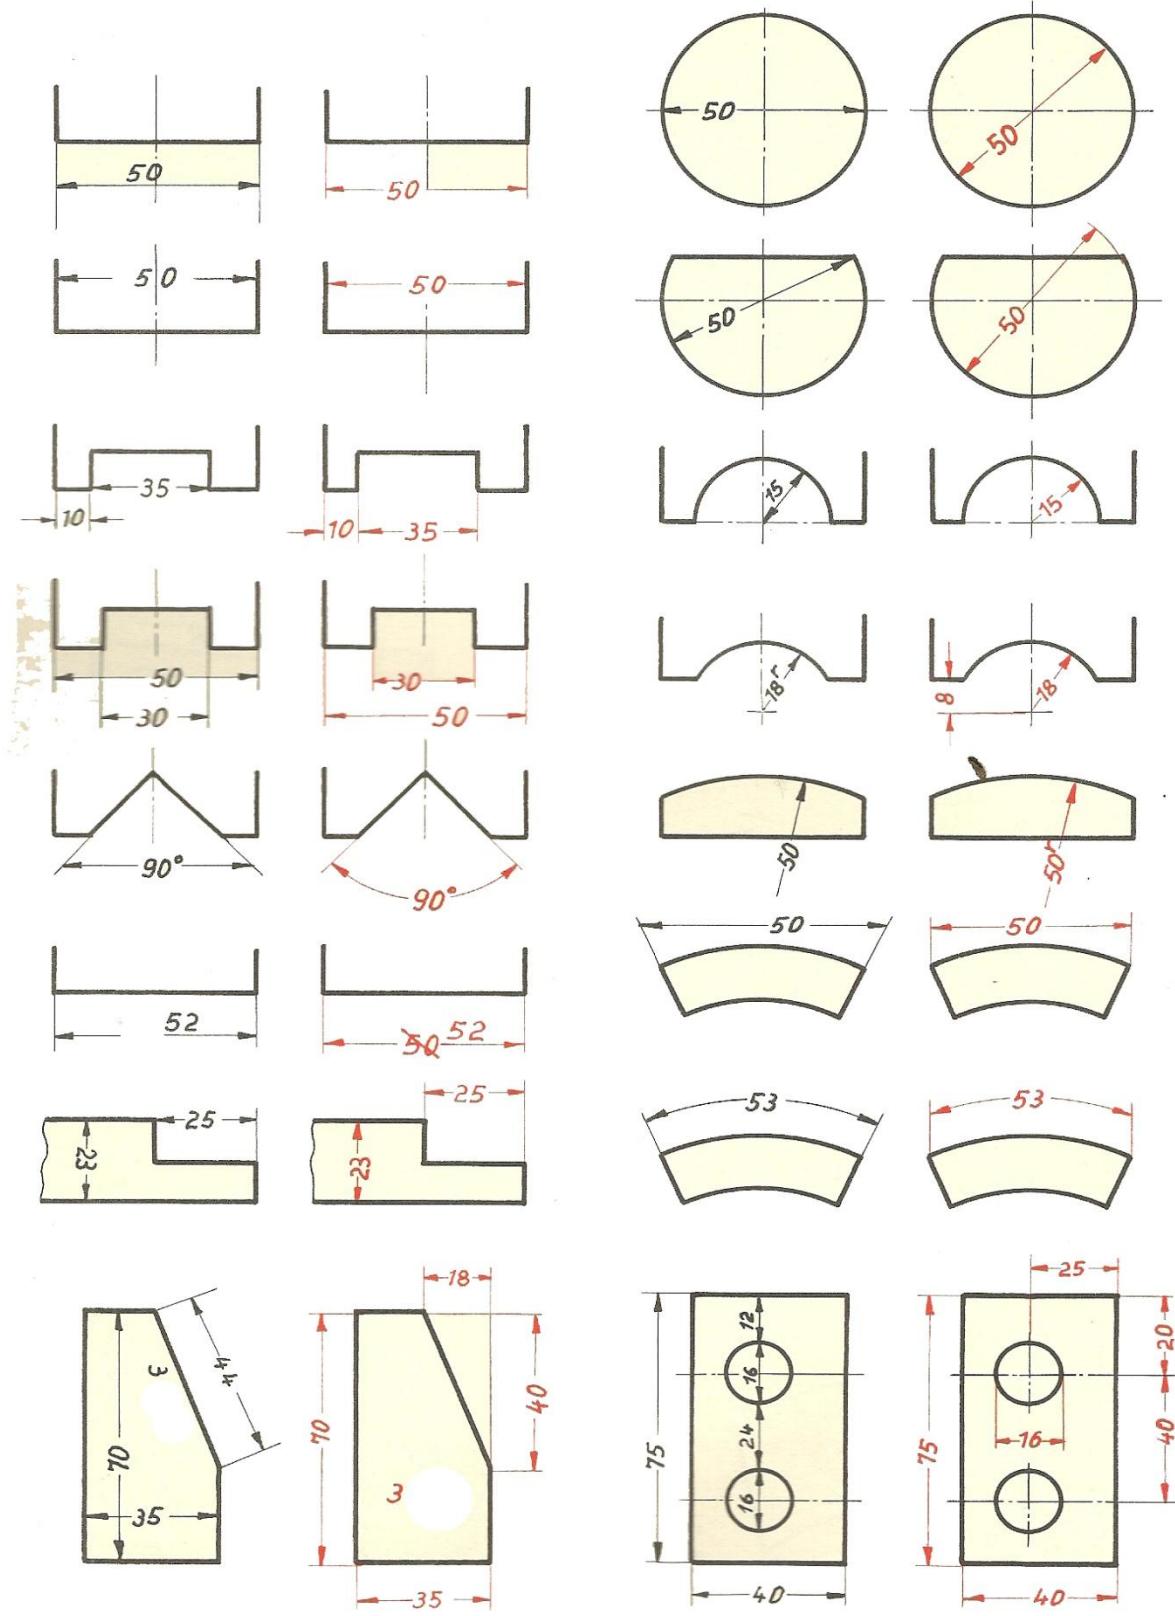


د هوارو فو لادو خخه چه اندازه بي 40.10.150mm او په يوه سرکي بي د چارخ د خلاصولو لپاره يو جر په اندازه د 20.20 کارول کېرى تاسو اول تېكه کار په مقیاس د 1:1 رسم کړي او وروسته له هغه خخه اندازه ورکړي

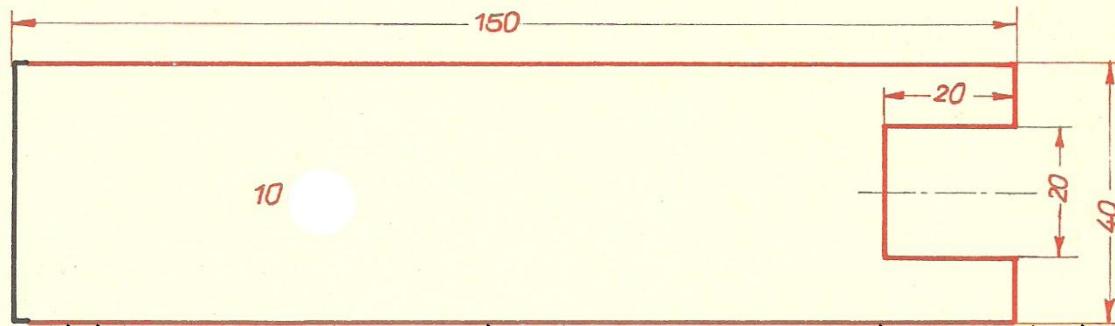


د يوی حلبي خخه چه پريپروالى بي 2mm ده يو 90 درجي کج او بل 120 درجي کج د زاویه د اندازه کولو لپاره تری جورېږي . د الا شو اندازه بي 80.60 او سورى بي 15 ملى متر ده او په منځ کي 2mm ژور جر لرى اول بي تخنيکي رسم په مقیاس د 1:1 بشپړ او بیا اندازه ورکړي

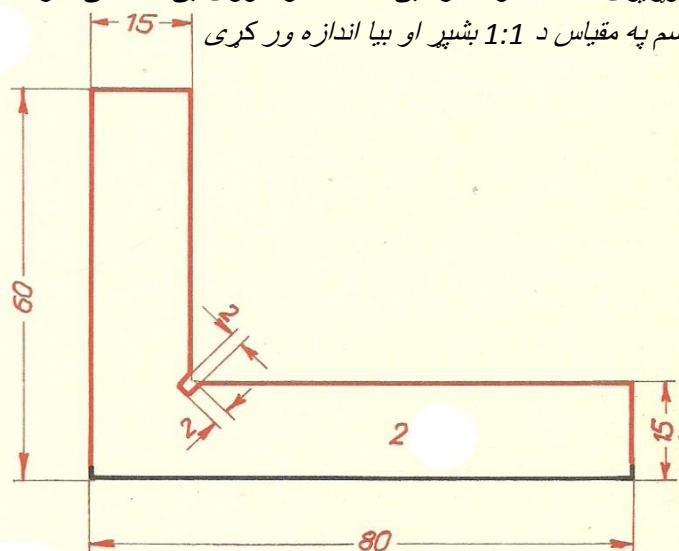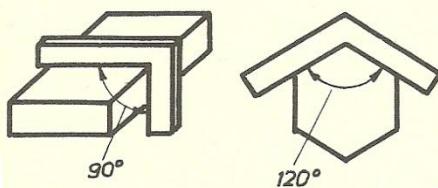

د هموارو فو لادو د رول خخه يوه تېكه کار چه اندازه بي 40.3.320 وى باید پري شى او منځ د پليت کي 9 سورى په قطر د 14 او منځنۍ فاصله بي 35 او له هری خوا خخه فاصله بي 20mm وى 4 ګنجونه بي باید په اندازه د 10.10 کاره پري شى اول نومورى تېكه کار په مقیاس د 1:1 رسم او وروسته اندازه ورکړي .

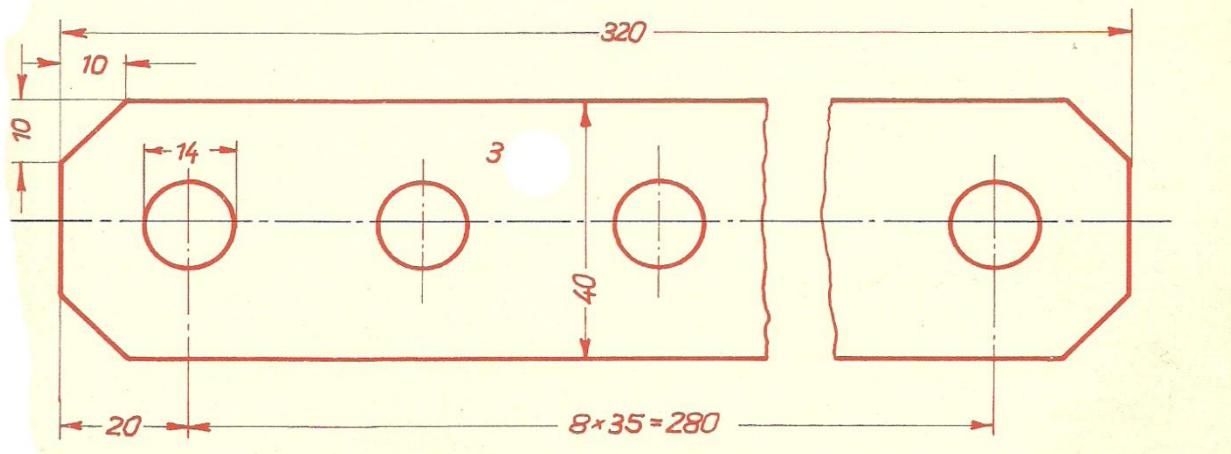

د یو نل د فلانش لپاره یو وار شل چه د مایعاتوند تیریو سوری 25 او دوارشل پریروالی 2mm وی باید جور شی . د فلانش باندی قطر 100mm د او بود تیریو قطر 25 او د سوروبیو دایری قطر 75 د سوروبیو قطر 11,5 ملی متر وی نو سوری وار شل اول په اندازه د 1:1 رسم او بیا اندازه ور کړی .

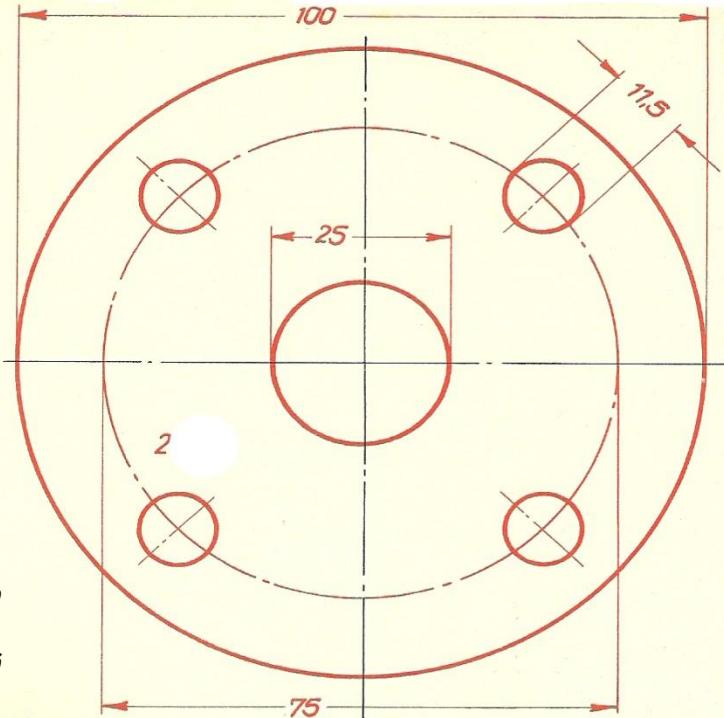


د رسم شوی شابلون لپاره یو مخامخ شابلون له

فو لادو څخه باید جور شی او اندازه یې

3.50.100 ملی متره وی نو سوری شابلون اول



په اندازه د 1:1 رسم او بیا اندازی ورکړی

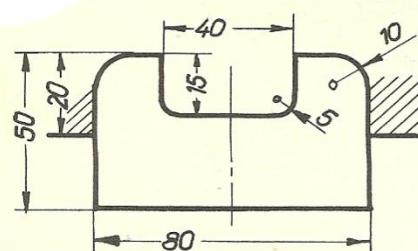

درسم شوی ساقمه یې لاستی لپاره بايله حلبي

څخه په اندازه د 2.40.100 یو شابلون جور شی نو


سوری شابلون په مقیاس د رسم او بیا اندازه ورکړی

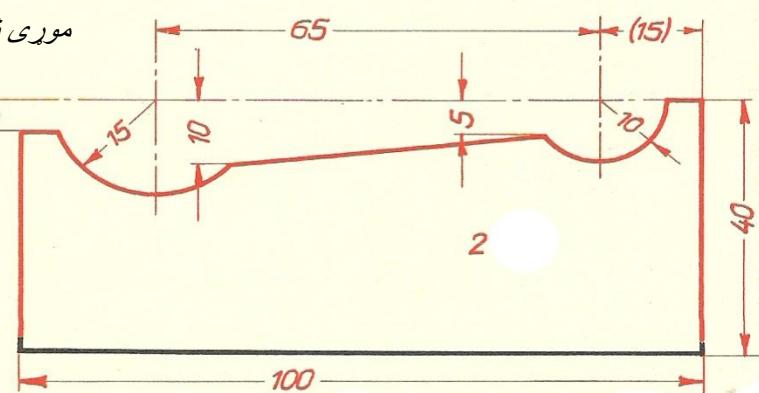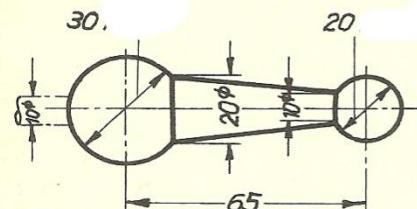

د کتاب دریم فصل (برخه)























پریسمه بی دوله او گردی د کار تیکی .

لاندی د کار تیکی په کومو پراوو نو سره بشپړیزی ؟

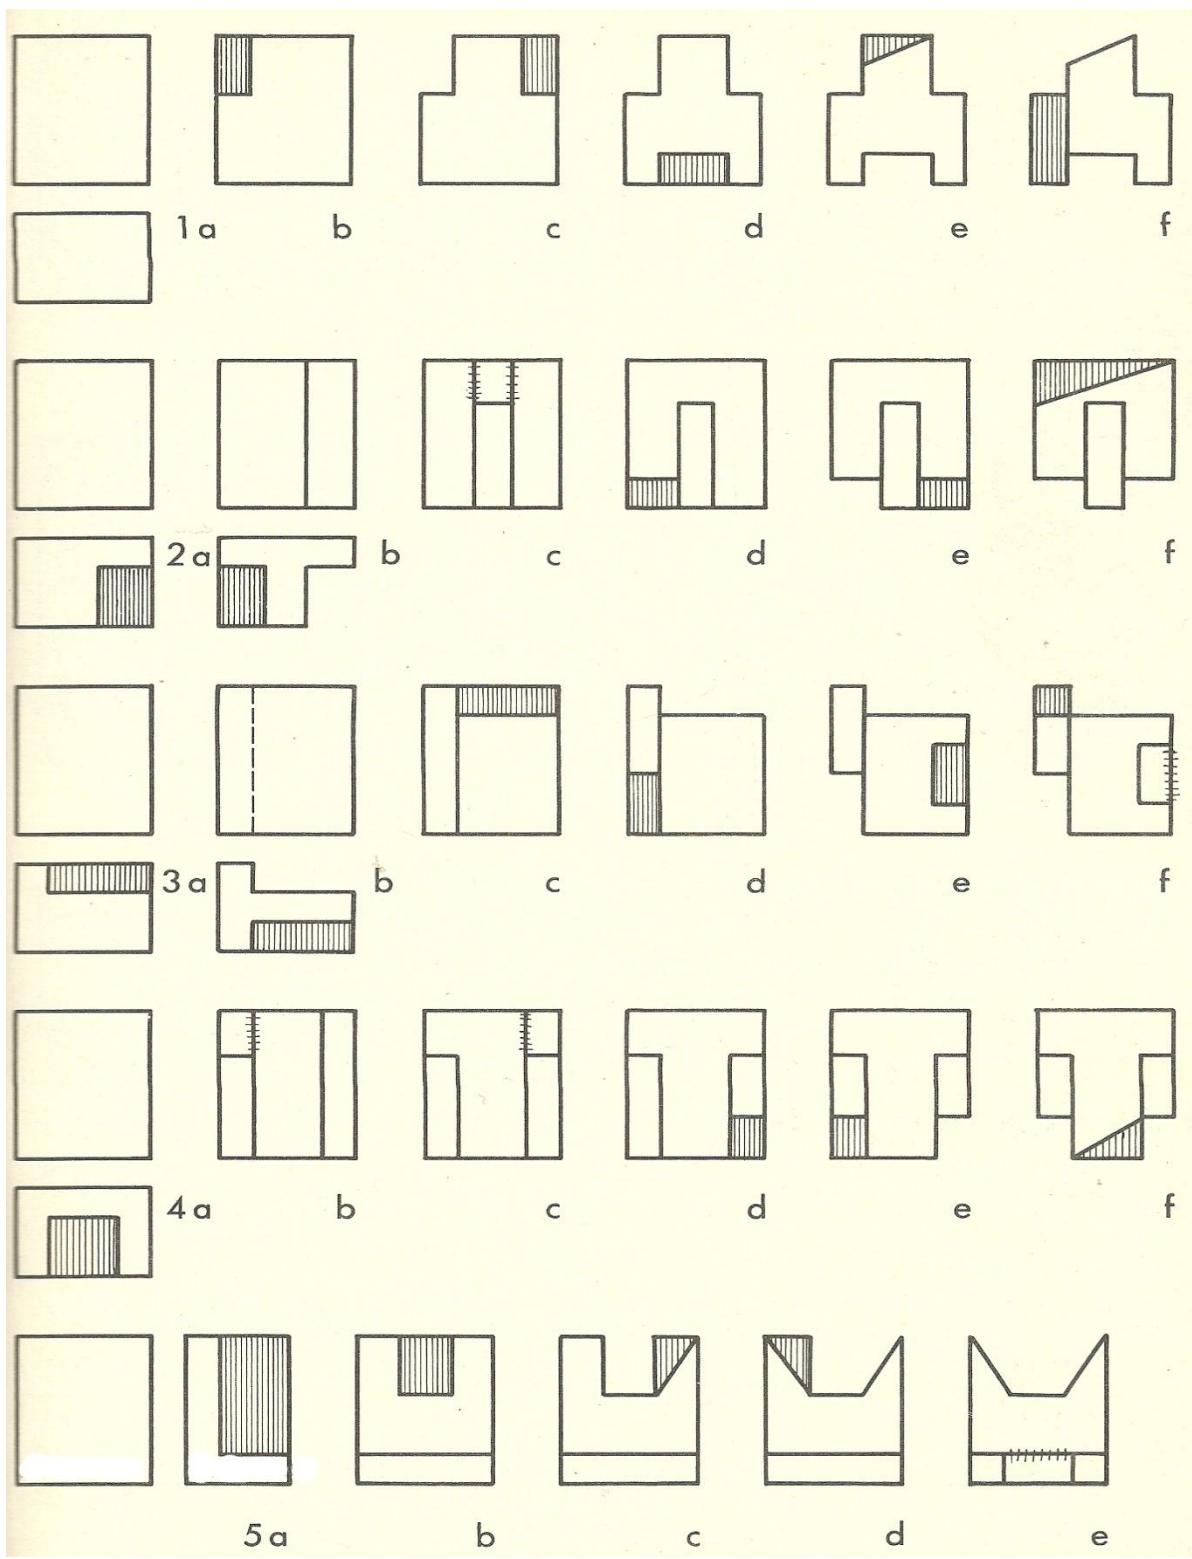

پریسمه بی دوله او گردی دکار تیکی .

لاندی د کار تیکی په کومو پراوو نو سره بشپړیزی؟

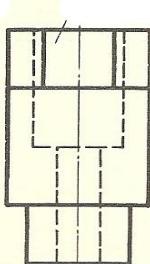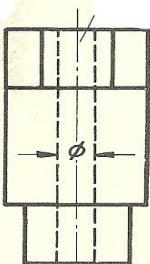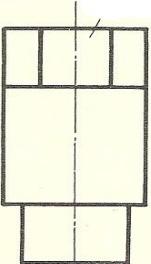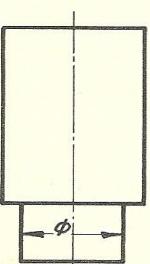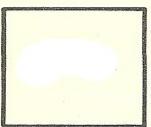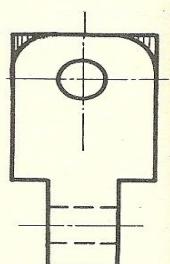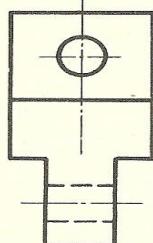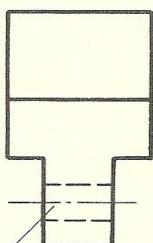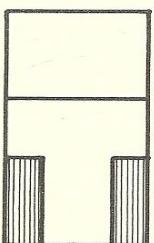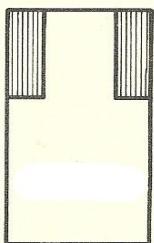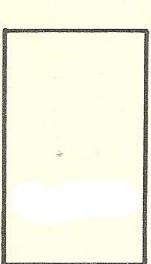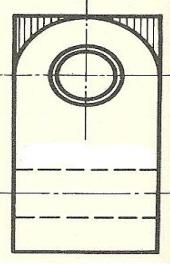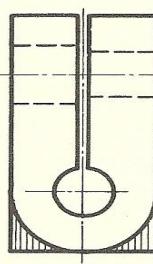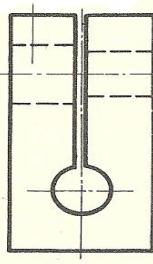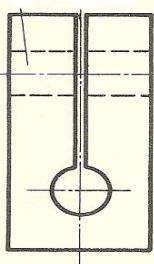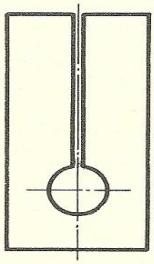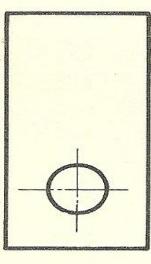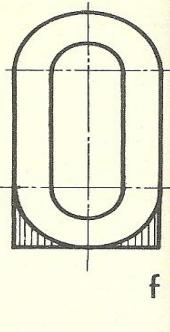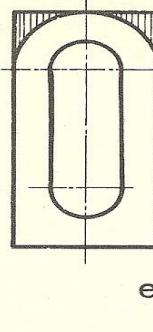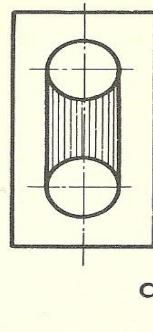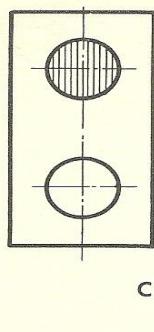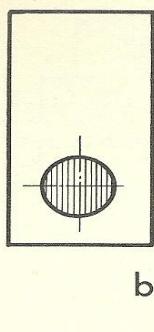

4a

b


c

d

e


پریسمه بی دوله او گردی د کار تیکی .

په لاندی د کار تیکو کی له 1 څخه تر 8 تیکی پوری د دوو درکړي شویواړ خونو څخه د بنې اړخ رسم بشپړ کړي.

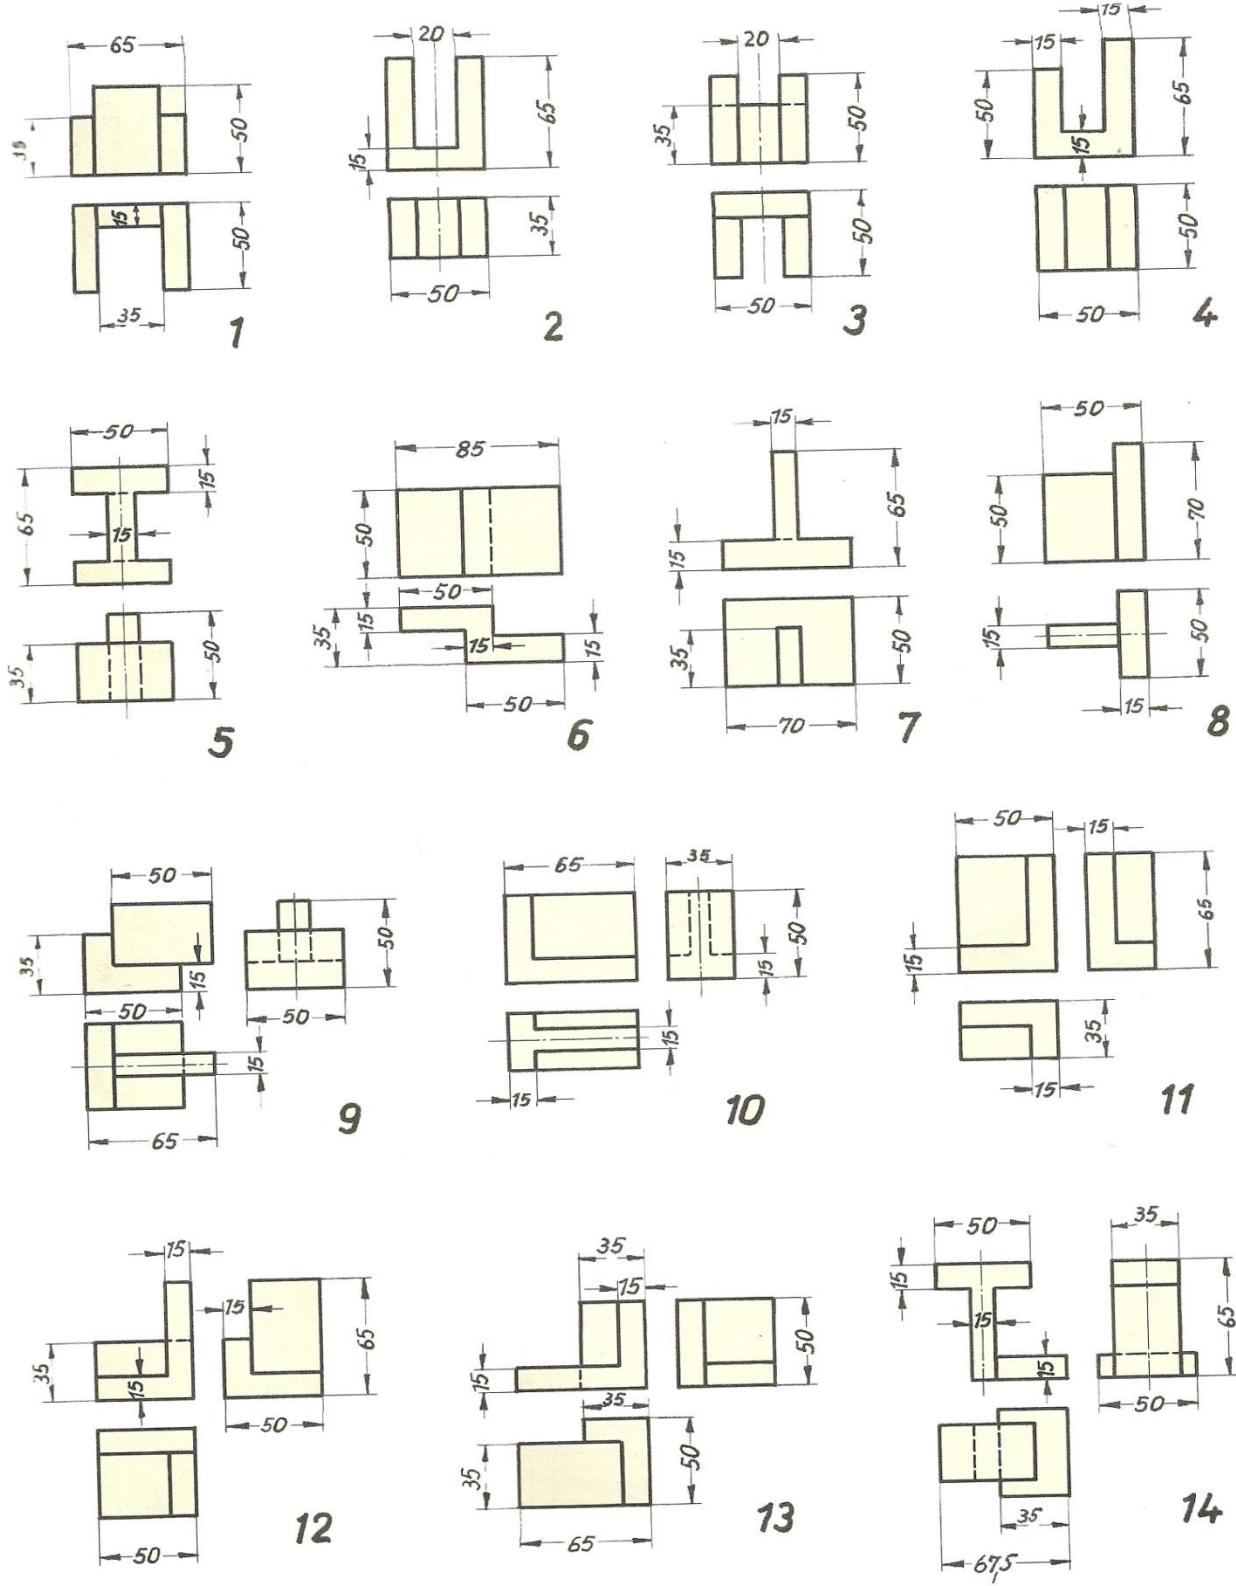

پریسمه بی دوله او گردی دکار تیکی .


دپانی پدی مخکی دکار د تیکو صرف اساسی یا قاعده بی خیری نبو دل شوی دی.

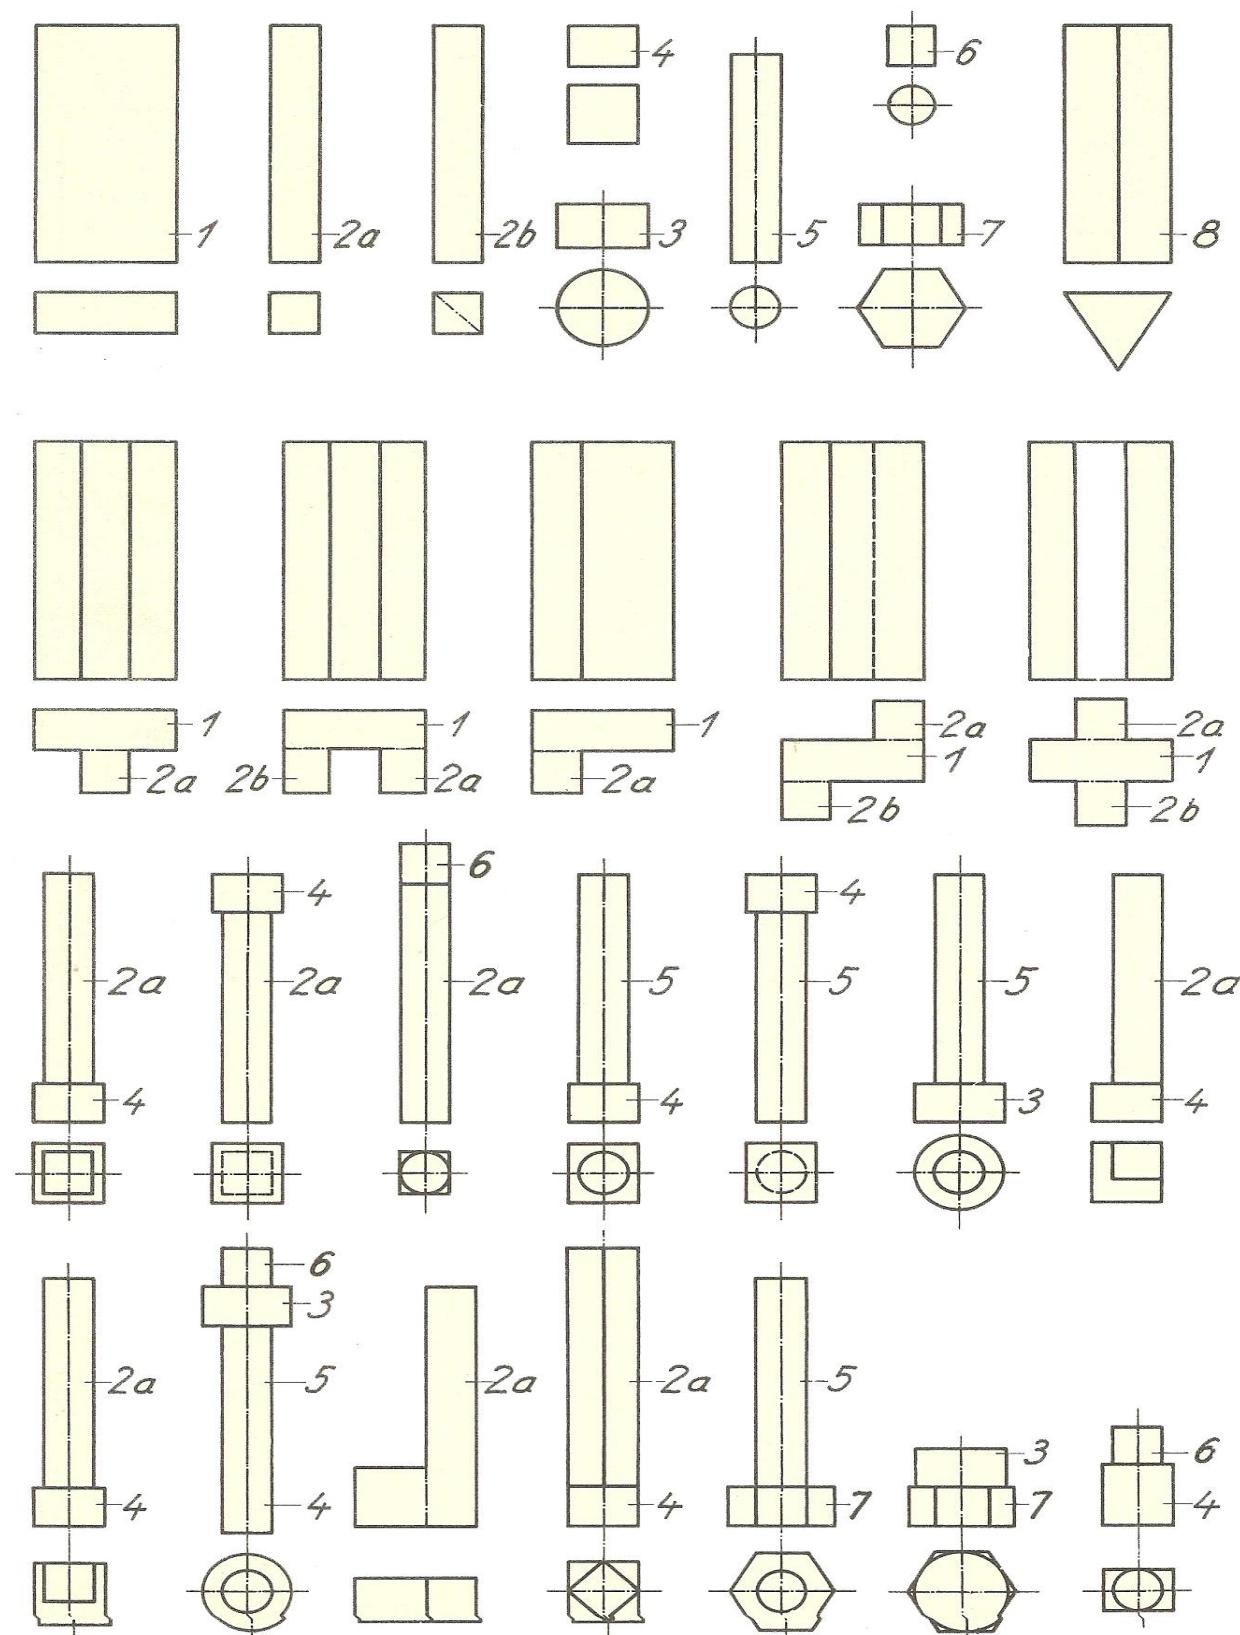

پریسمه بی دو لہ او گردی د کار تیکی .

لاندی د کار تیکی په دوو اړخونو کی رسم شوی دی . تاسویی د درېم اړخ رسم په اندازه ۱:۱ سره


بشپړ کړی

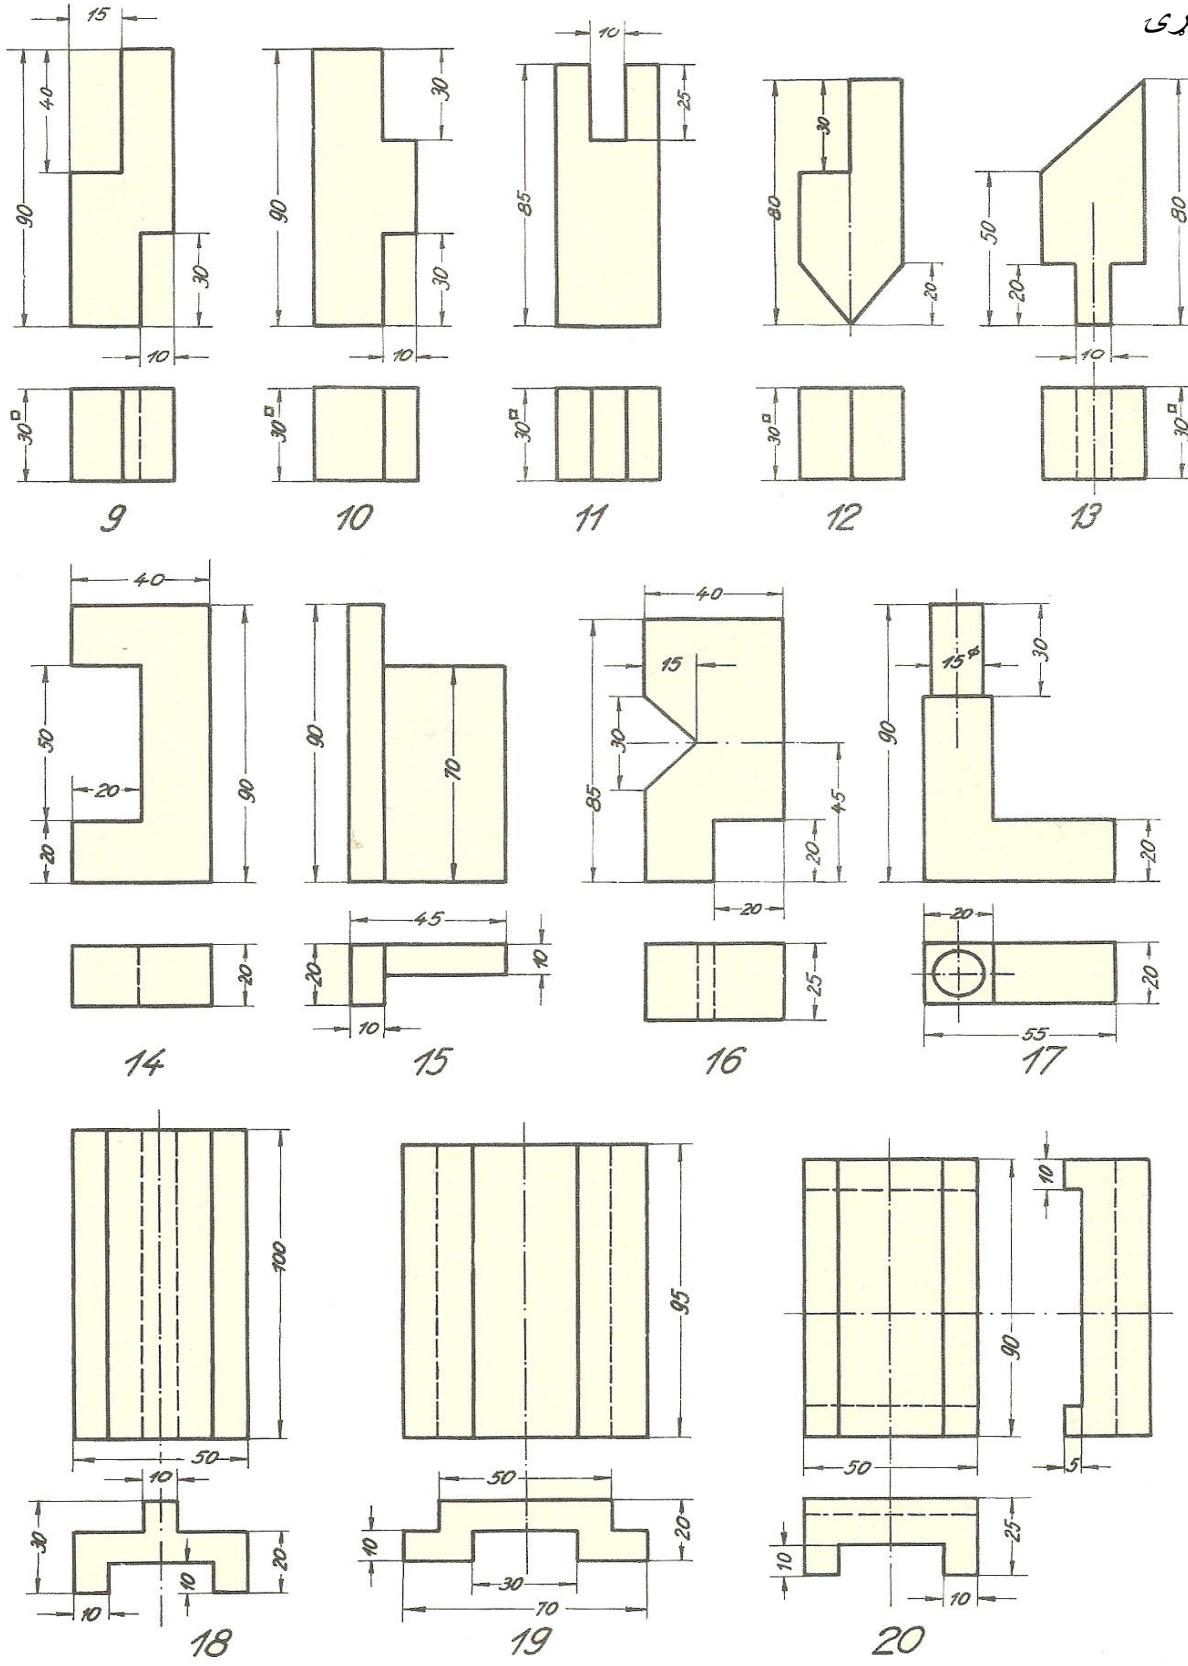

پرسمه بی دوله او گردی د کار تیکی .


دپانی پدی مخکی د 21 چخه تر 31 پوری په دوو ارخونوکی اود 32 چخه تر 36 پوری صرف د پورتنی ارخ رسم

شپیر کرکوک

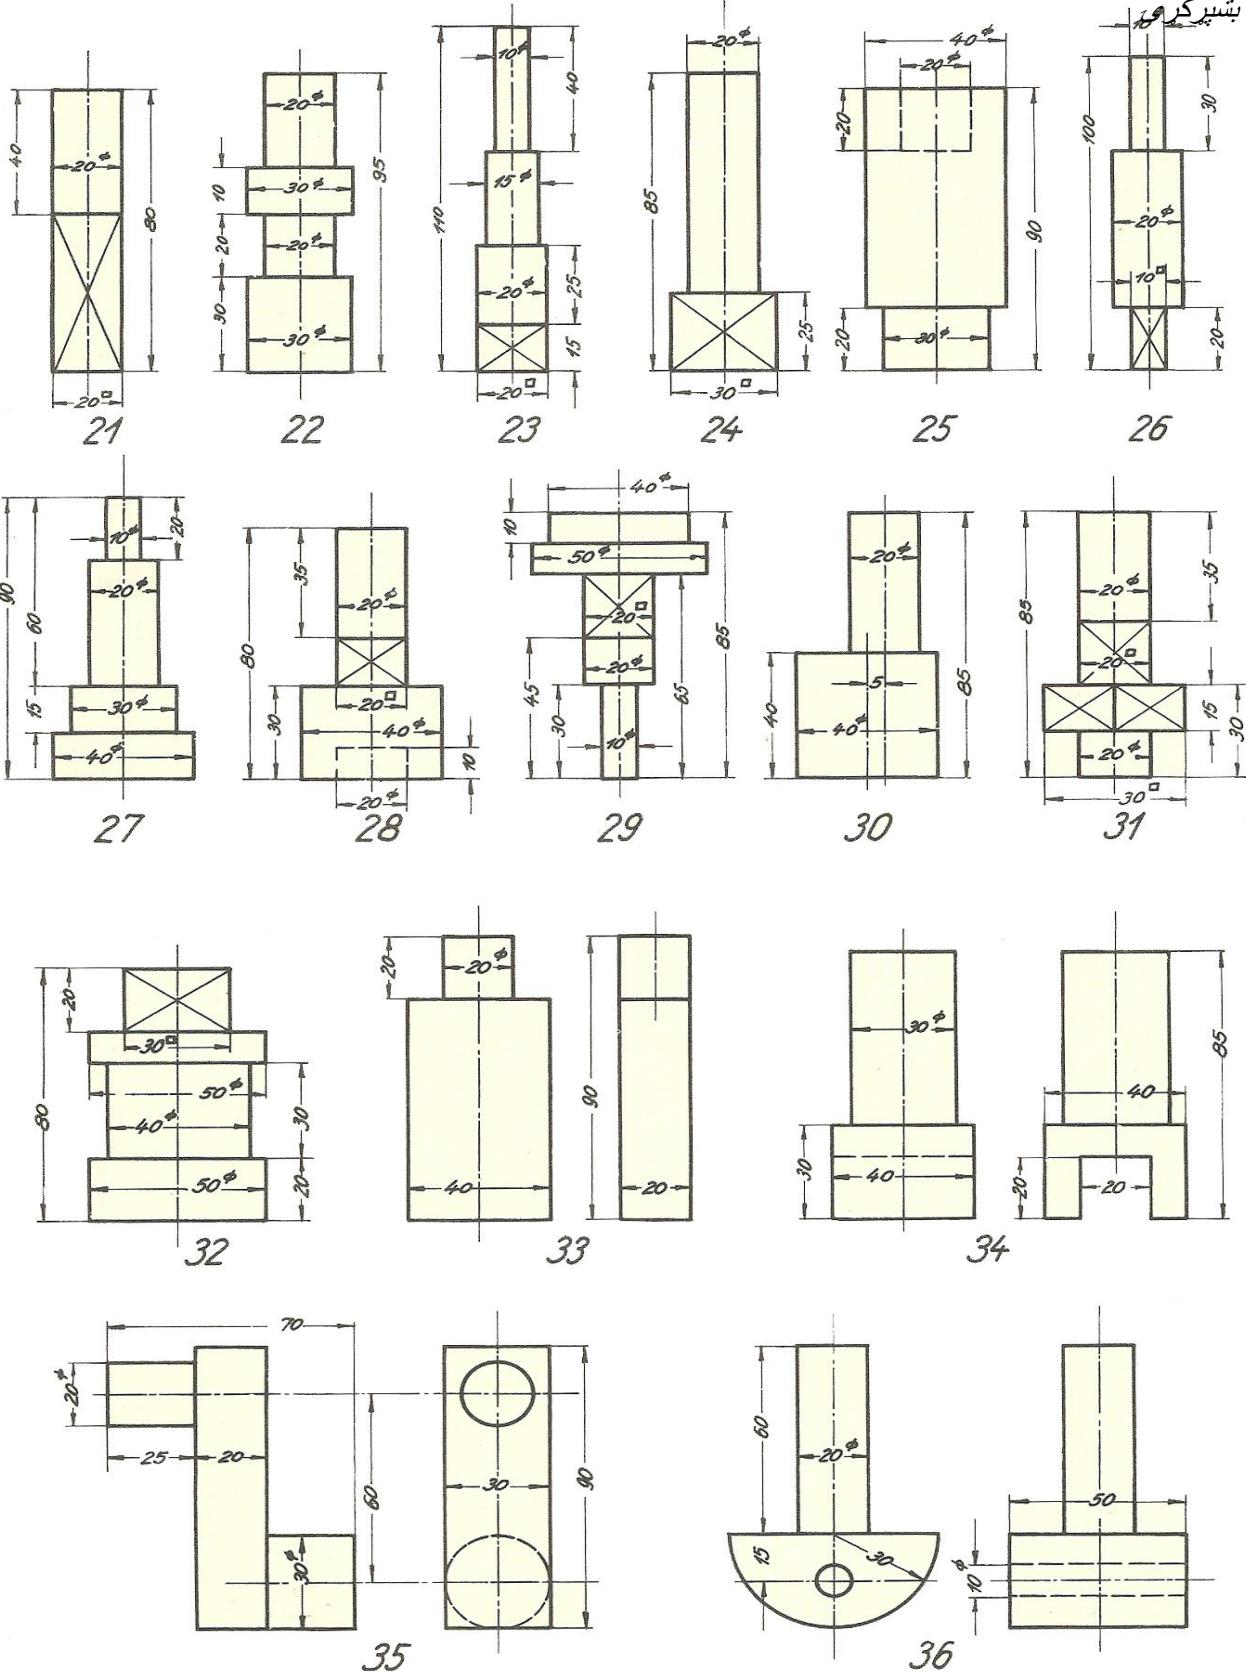


پریسمه بی دو لہ او گردی د کار تیکی .


د پانی د دی مخ په رسمونو کی صرف د کین ارخ رسم بشپړ کړي

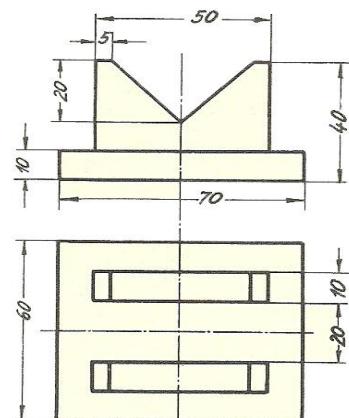


37

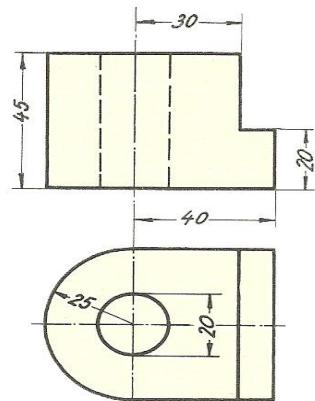


38

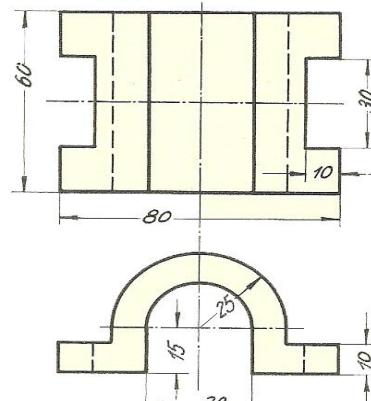


39

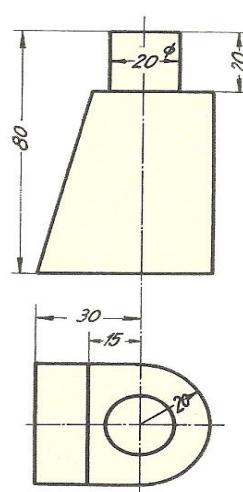


40

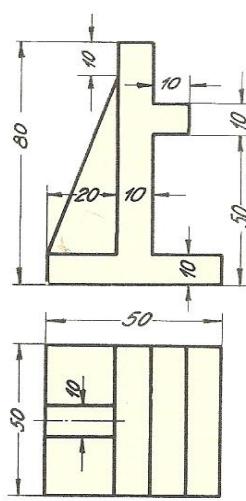


41

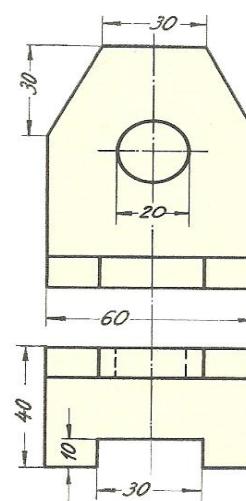


42

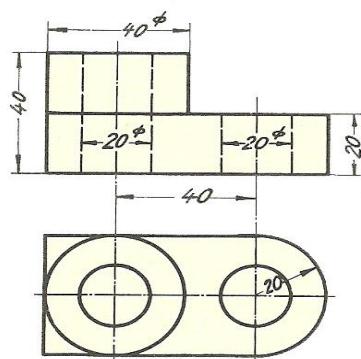

43

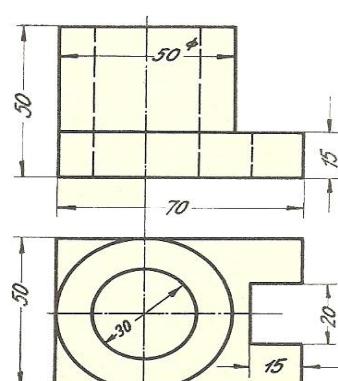


44

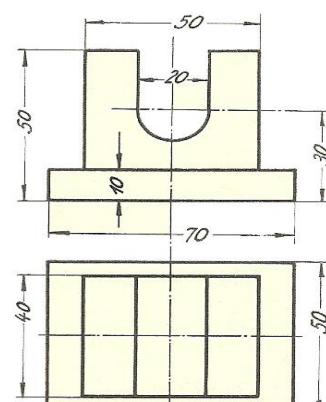


45

پریسمه بی دو له او گردی د کار تیکی .


د پانی د دی مخ په رسمونوکی دوه اړخونه در کړی شوی تاسودهغو رسمونو چه د دريم اړخ رسم بی اړین وی بشپړ کړي

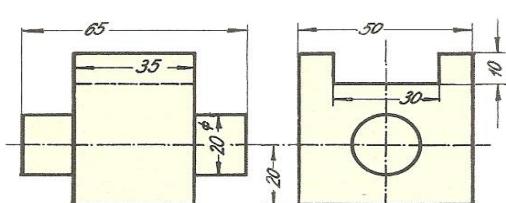


46

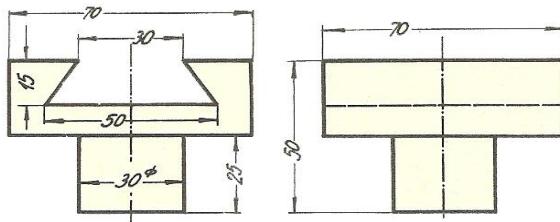


47

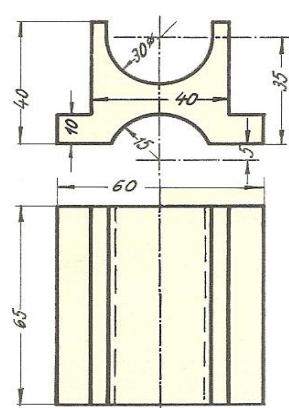


48

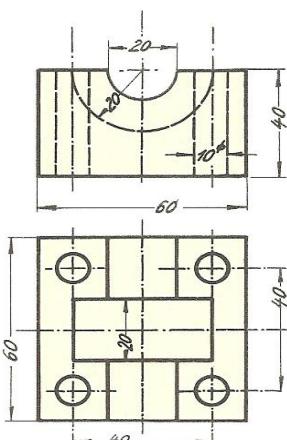


49

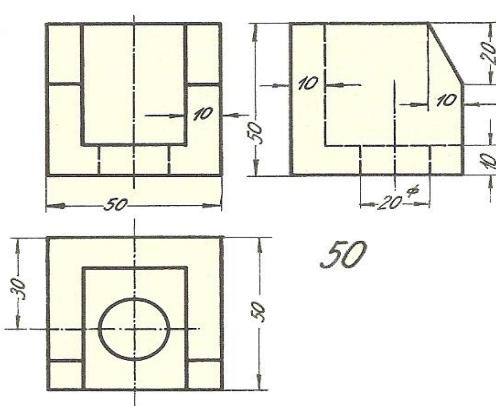


50

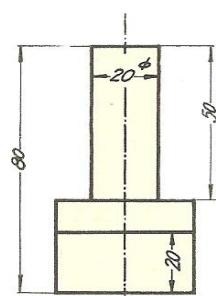


51

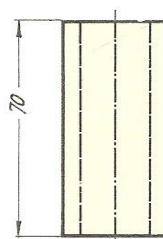


52

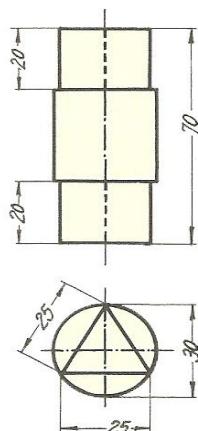


53

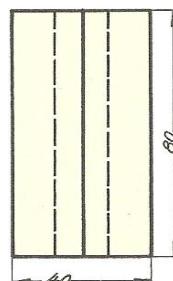


54

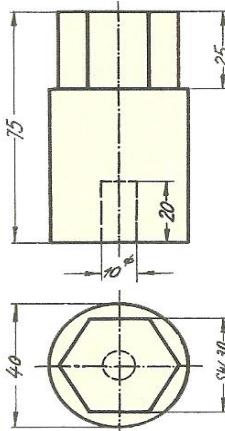

55

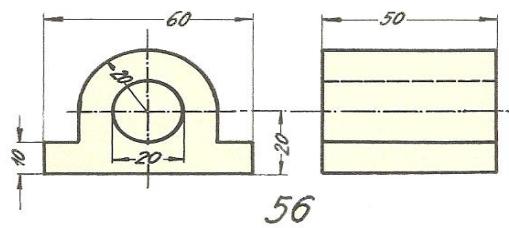




56

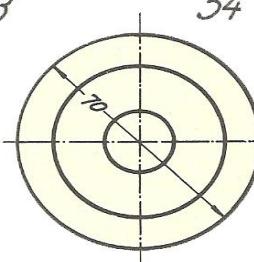

57







پریسمه بی دو لہ او گردی د کار تیکی .

د هدایتی او بر می پریسمی رسمونه

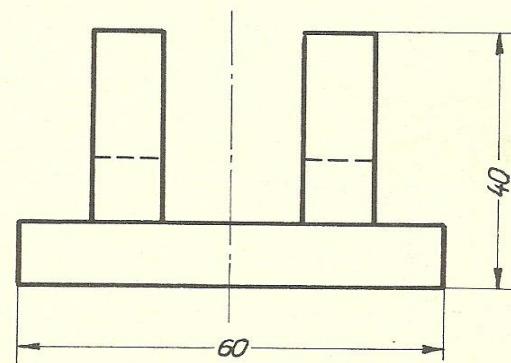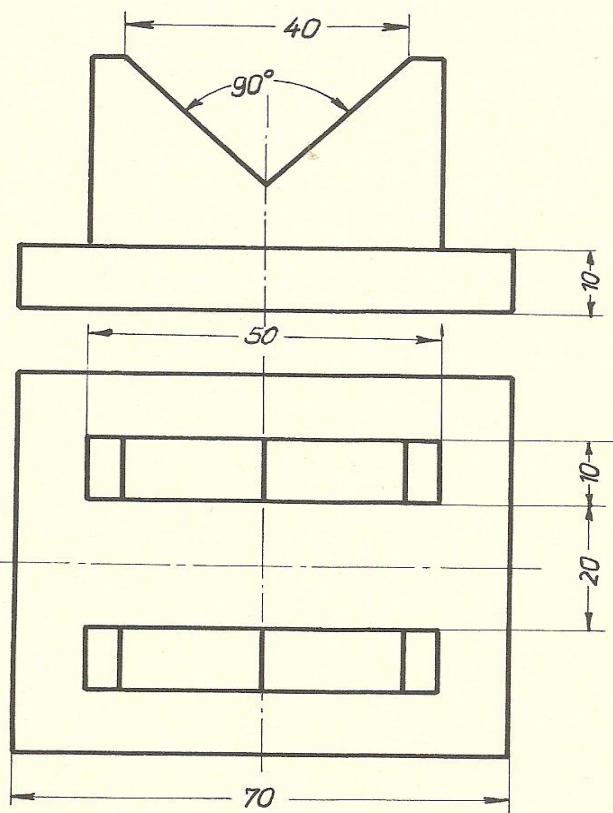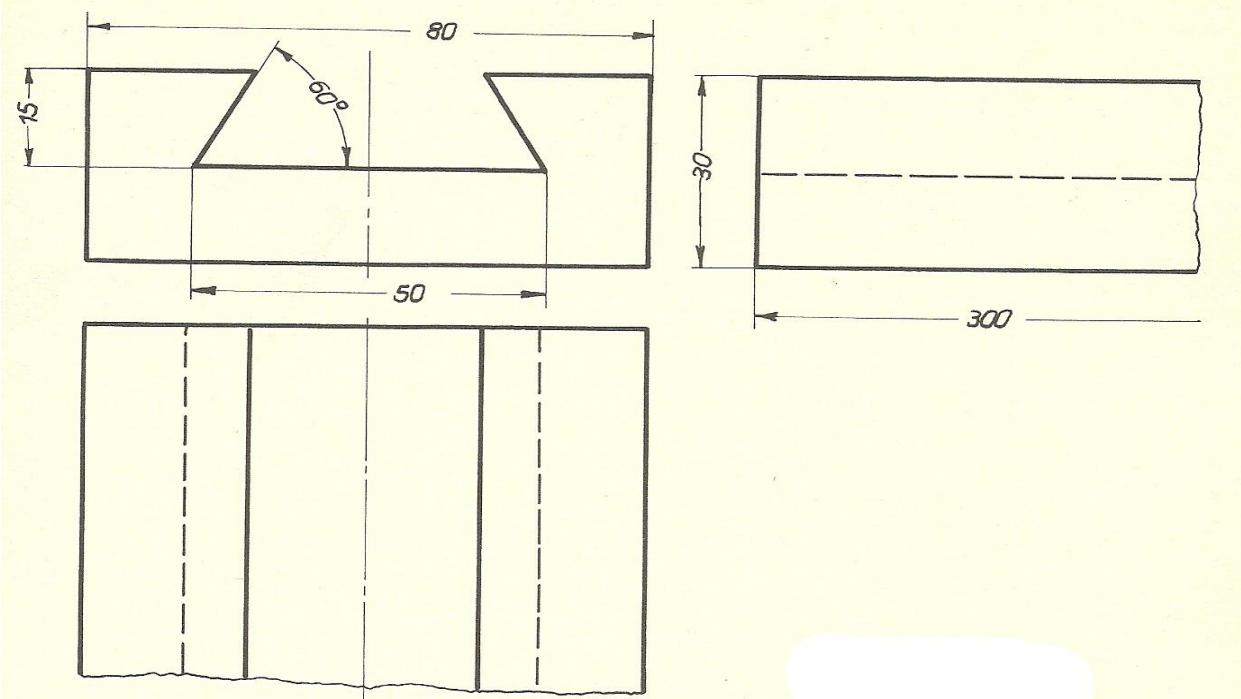


پریسمه بی دوله او گردی دکار تیکی .

طبقه لرونکی میل چه په یوه سرکی خلور رخی لری او ننری لرونکی میل چه په یوه سرکی شپر رخی لری رسمونه بی په لاندی دول بشپر شوی دی

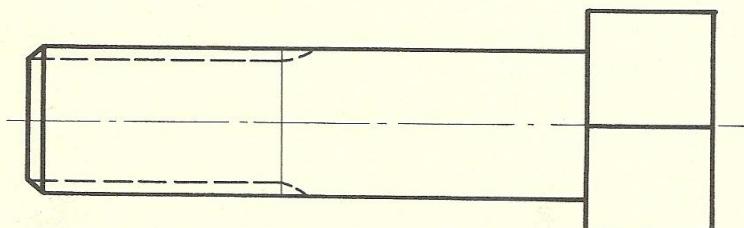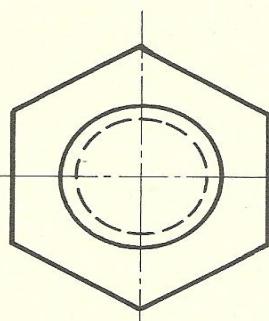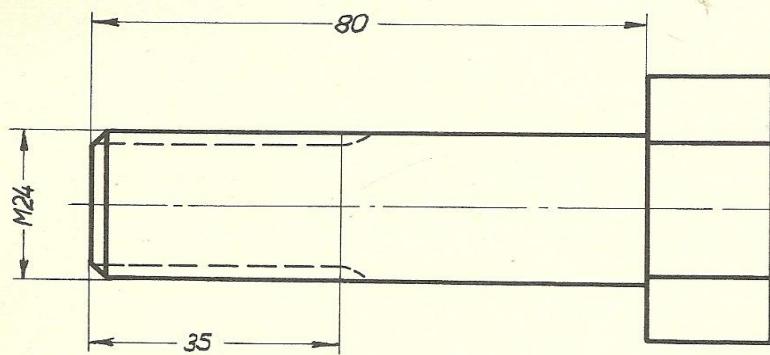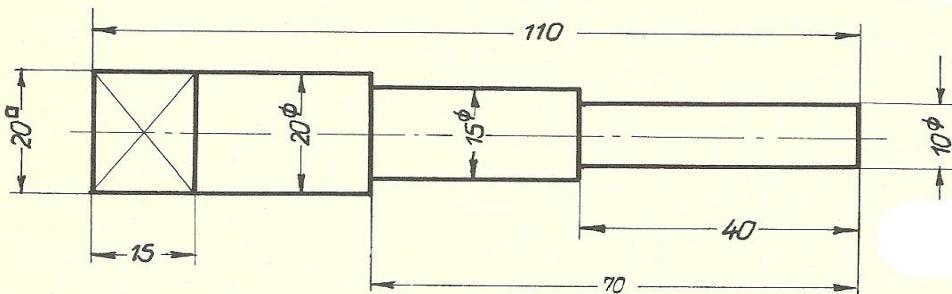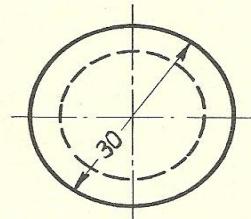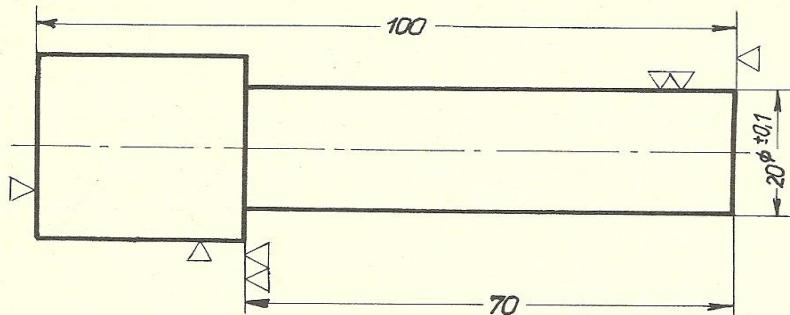


پریسمه بی دو له او گردی د کار تیکی .

د هدایتی پریسمو رسمونه : لومری او دو همه د کار تیکه اول په یواخنی دوهم په یو خایی دوی رسم او وروسته بی اندازی ورکری.

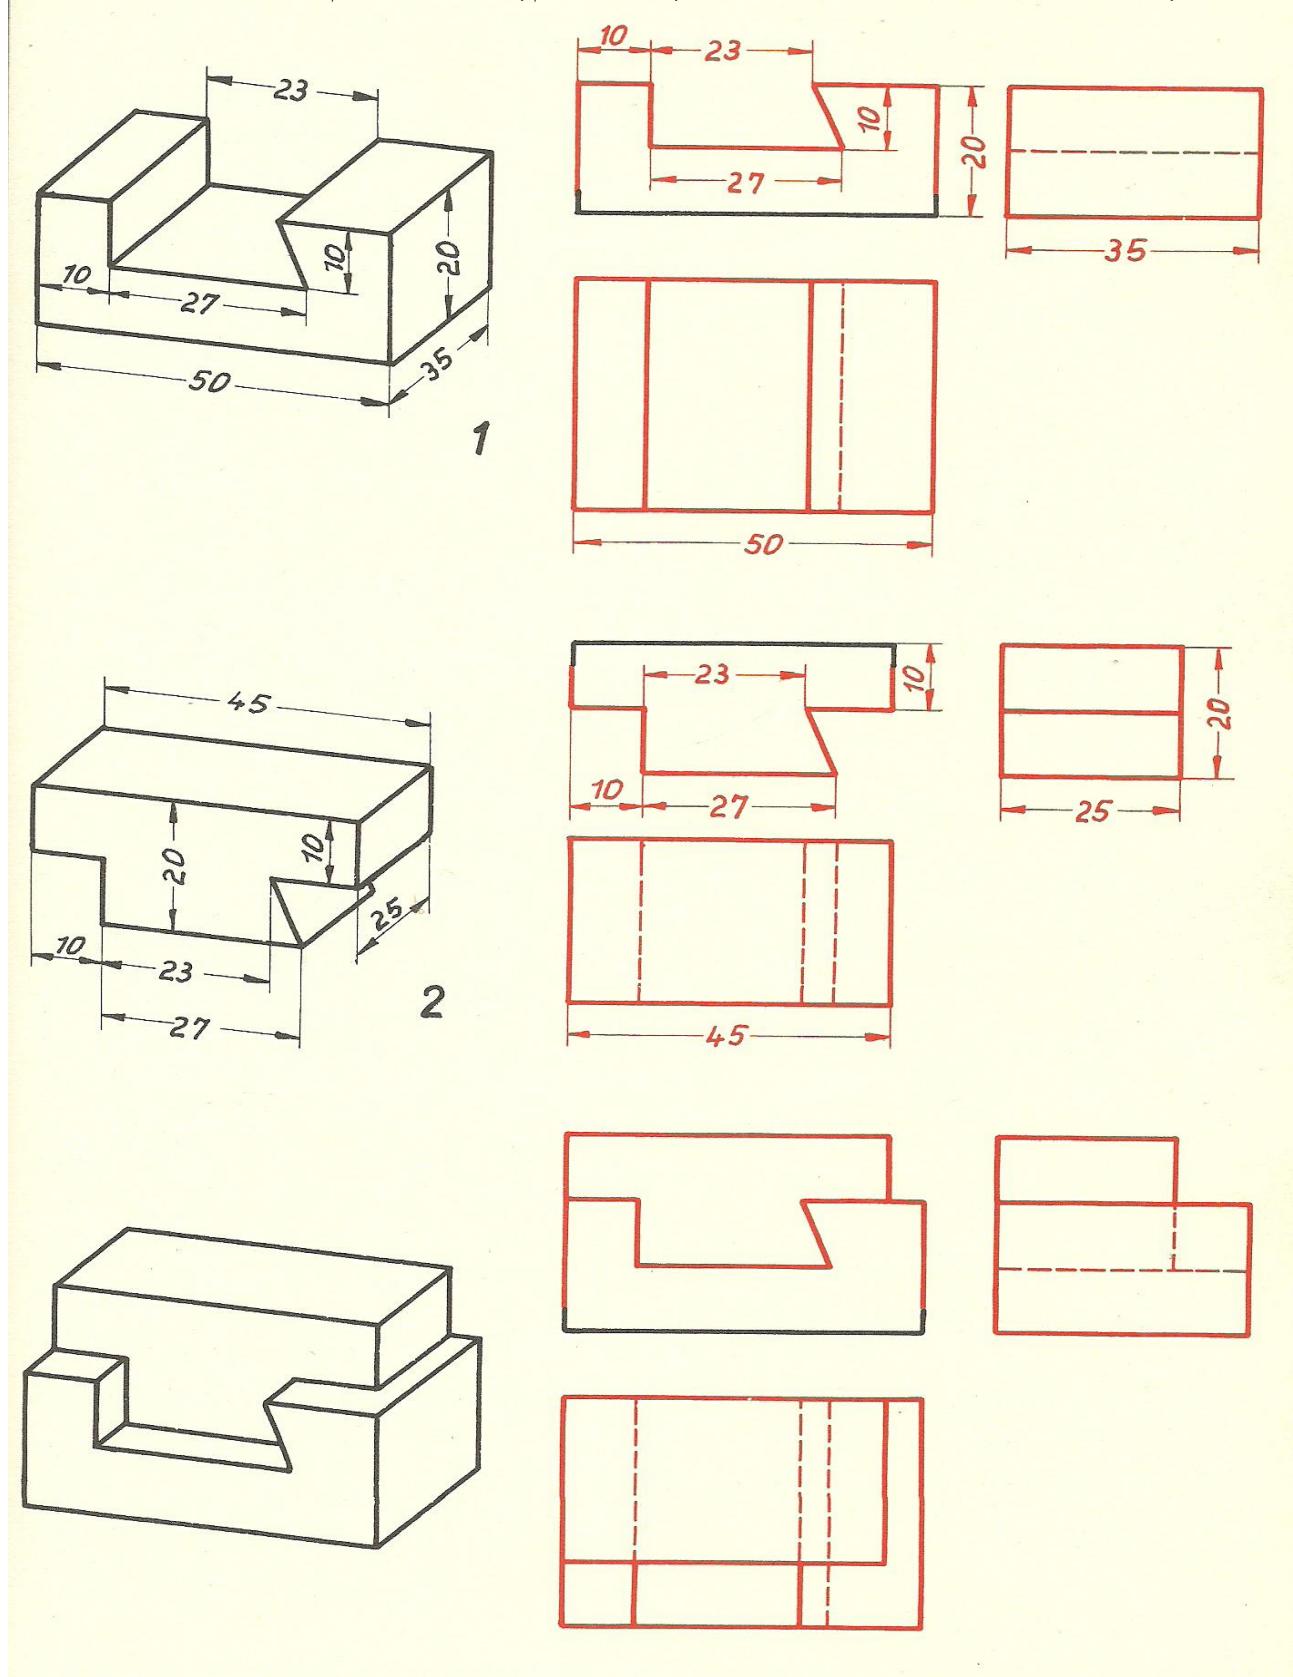


پریسمه بی دو له او گردی د کار تیکی.


دا لاندی تیکی د هموارو فولادو خخه جو ری شوی دی تا سو بی په اندازه د 1:1 سره د کین ارخ رسم په بنی خوا کی بشپړ کړي.

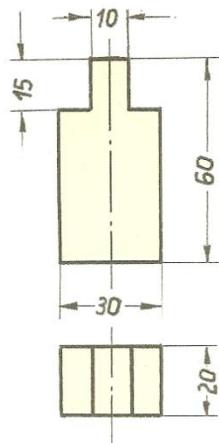


13

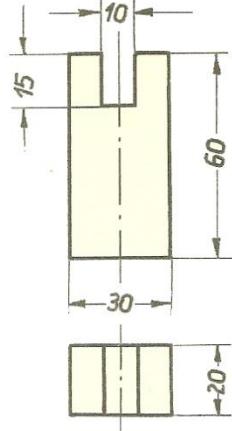


14

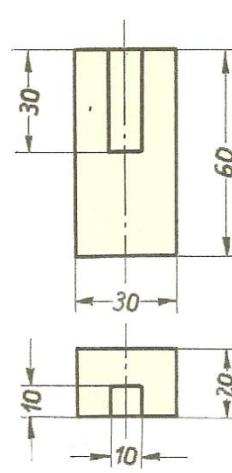


15

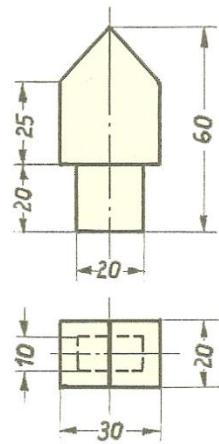

16

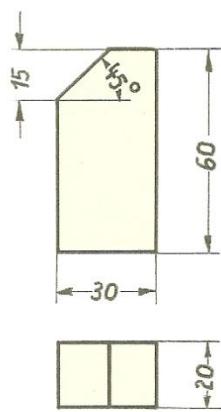


17

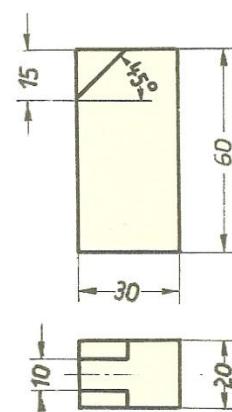

18


پریسمه بی دوله او گردی د کار تیکی.

دا لاندی تیکی د فو لادو څخه په ډول ډول فور مونو جو بری شوی دی تاسو بی په اندازه د ۱:۱ سره د کین اړخ رسم په بشی خواکی بشپړ کړي.

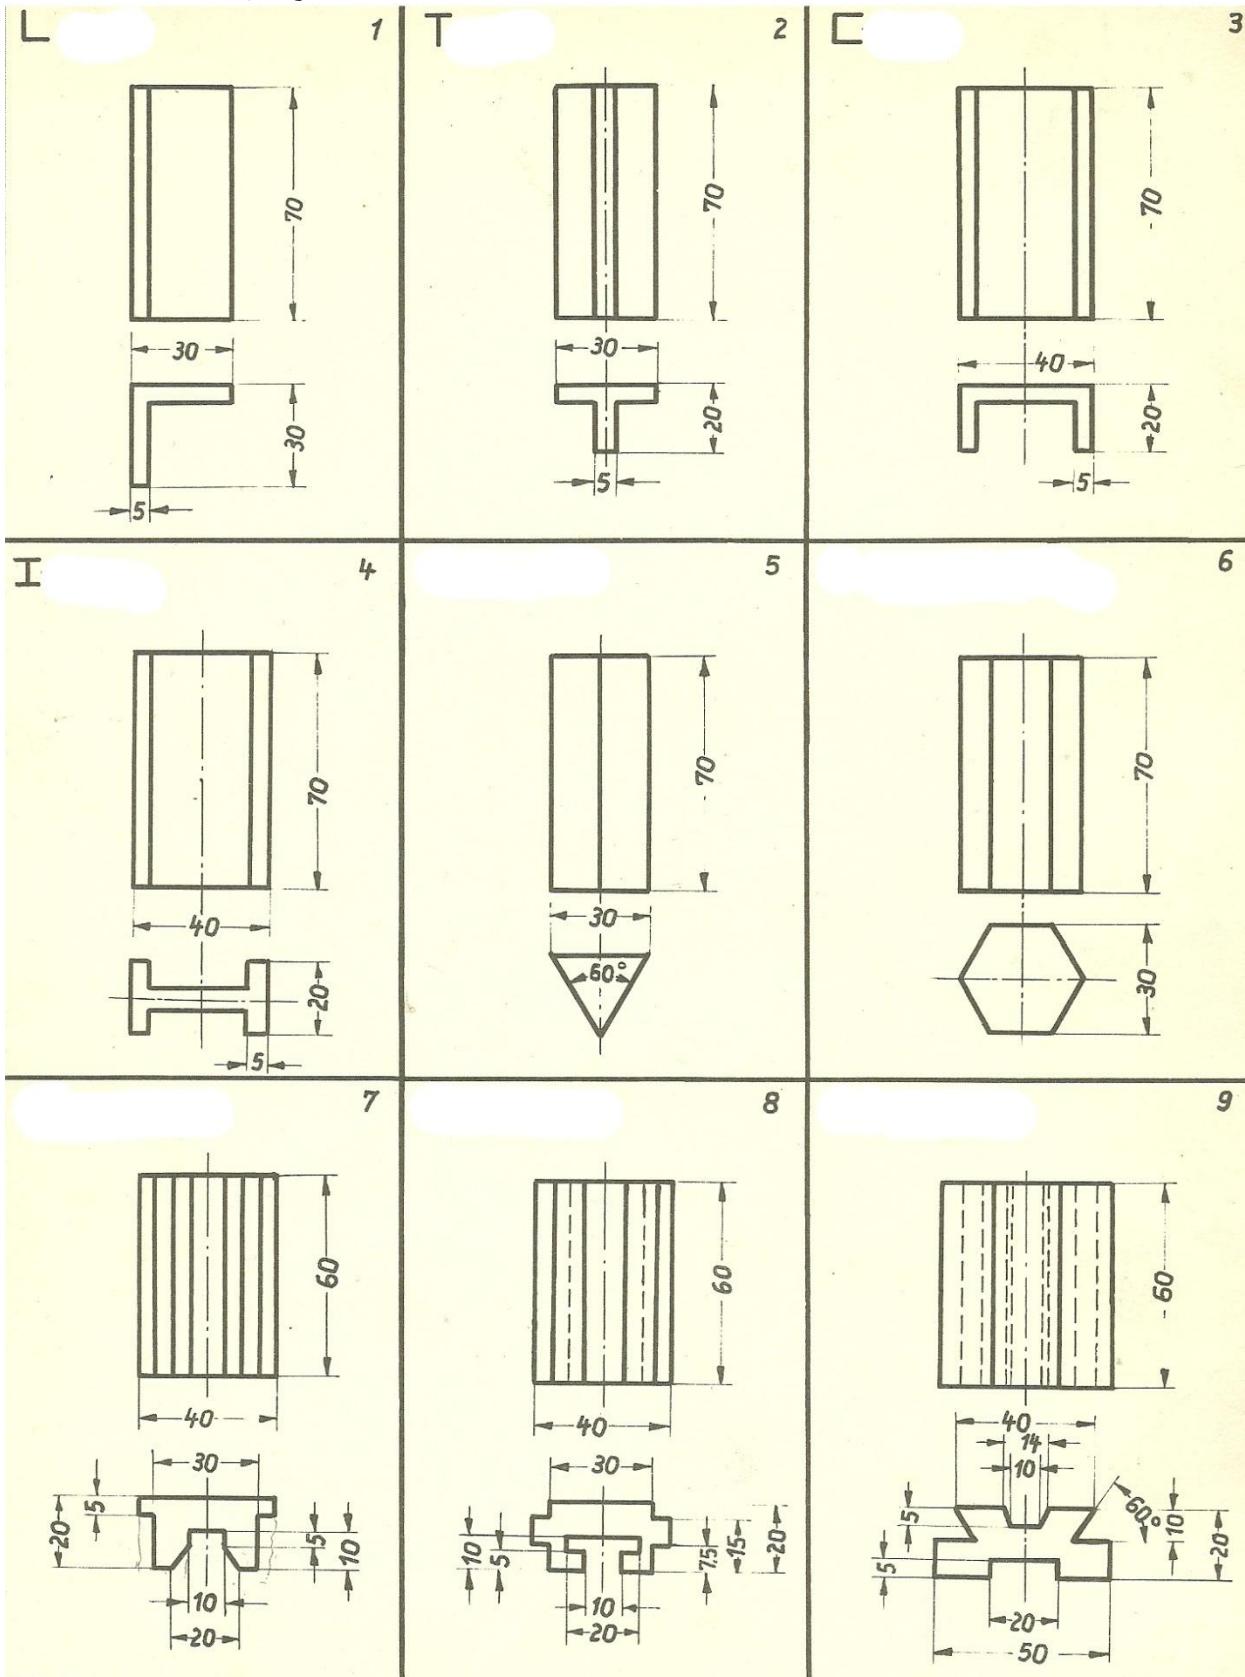


پریسمه بی دوله او گردی د کار تیکی .

د دوو درکری شویو اړخونوله مخی بی د دریم اړخ رسم بشپړ کړي.


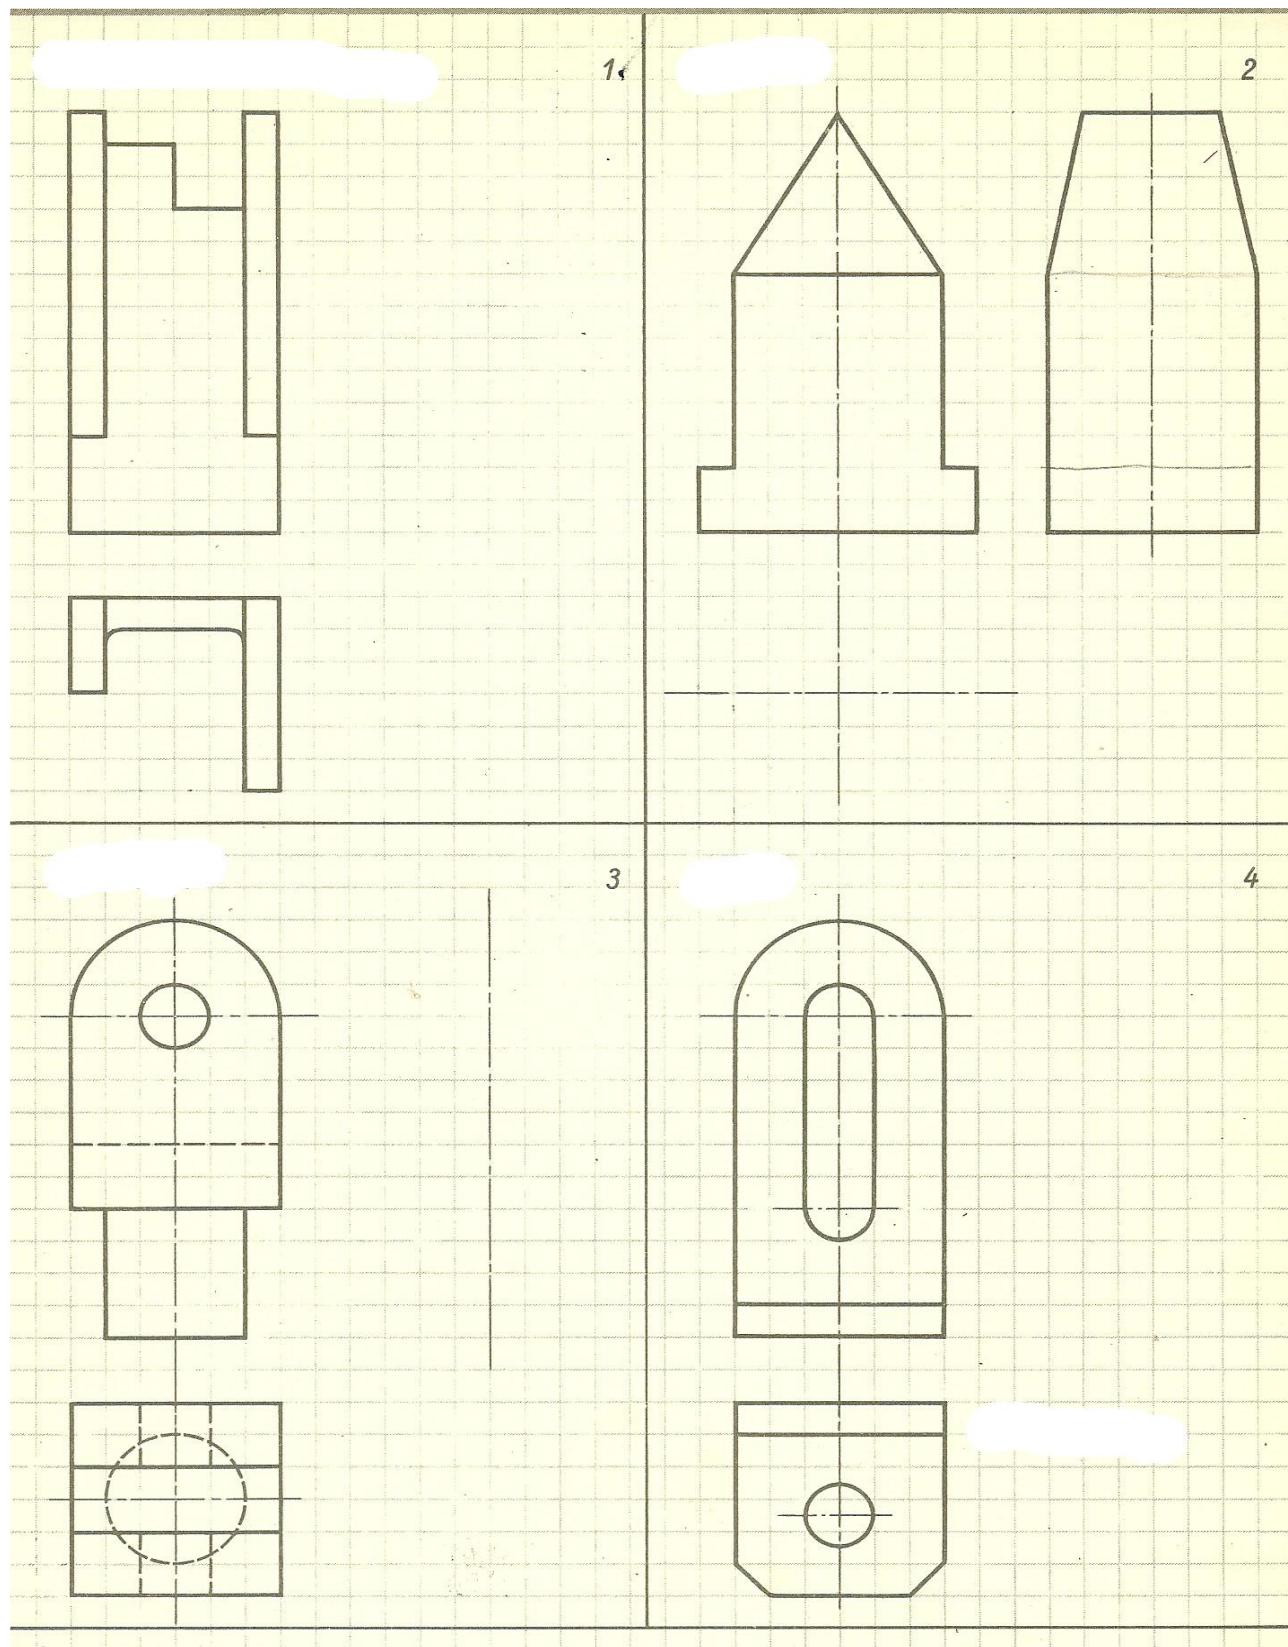


پریسمه بی دو له او گردی د کار تیکی .


دلاندی میلو رسمونه په یوه اړخ کې در کړی شوی دی تا سو یې دضرورت په اساس په دوو او پا دریوار خونوکې په اندازه ۱:۱ سره بشپړ کړي.

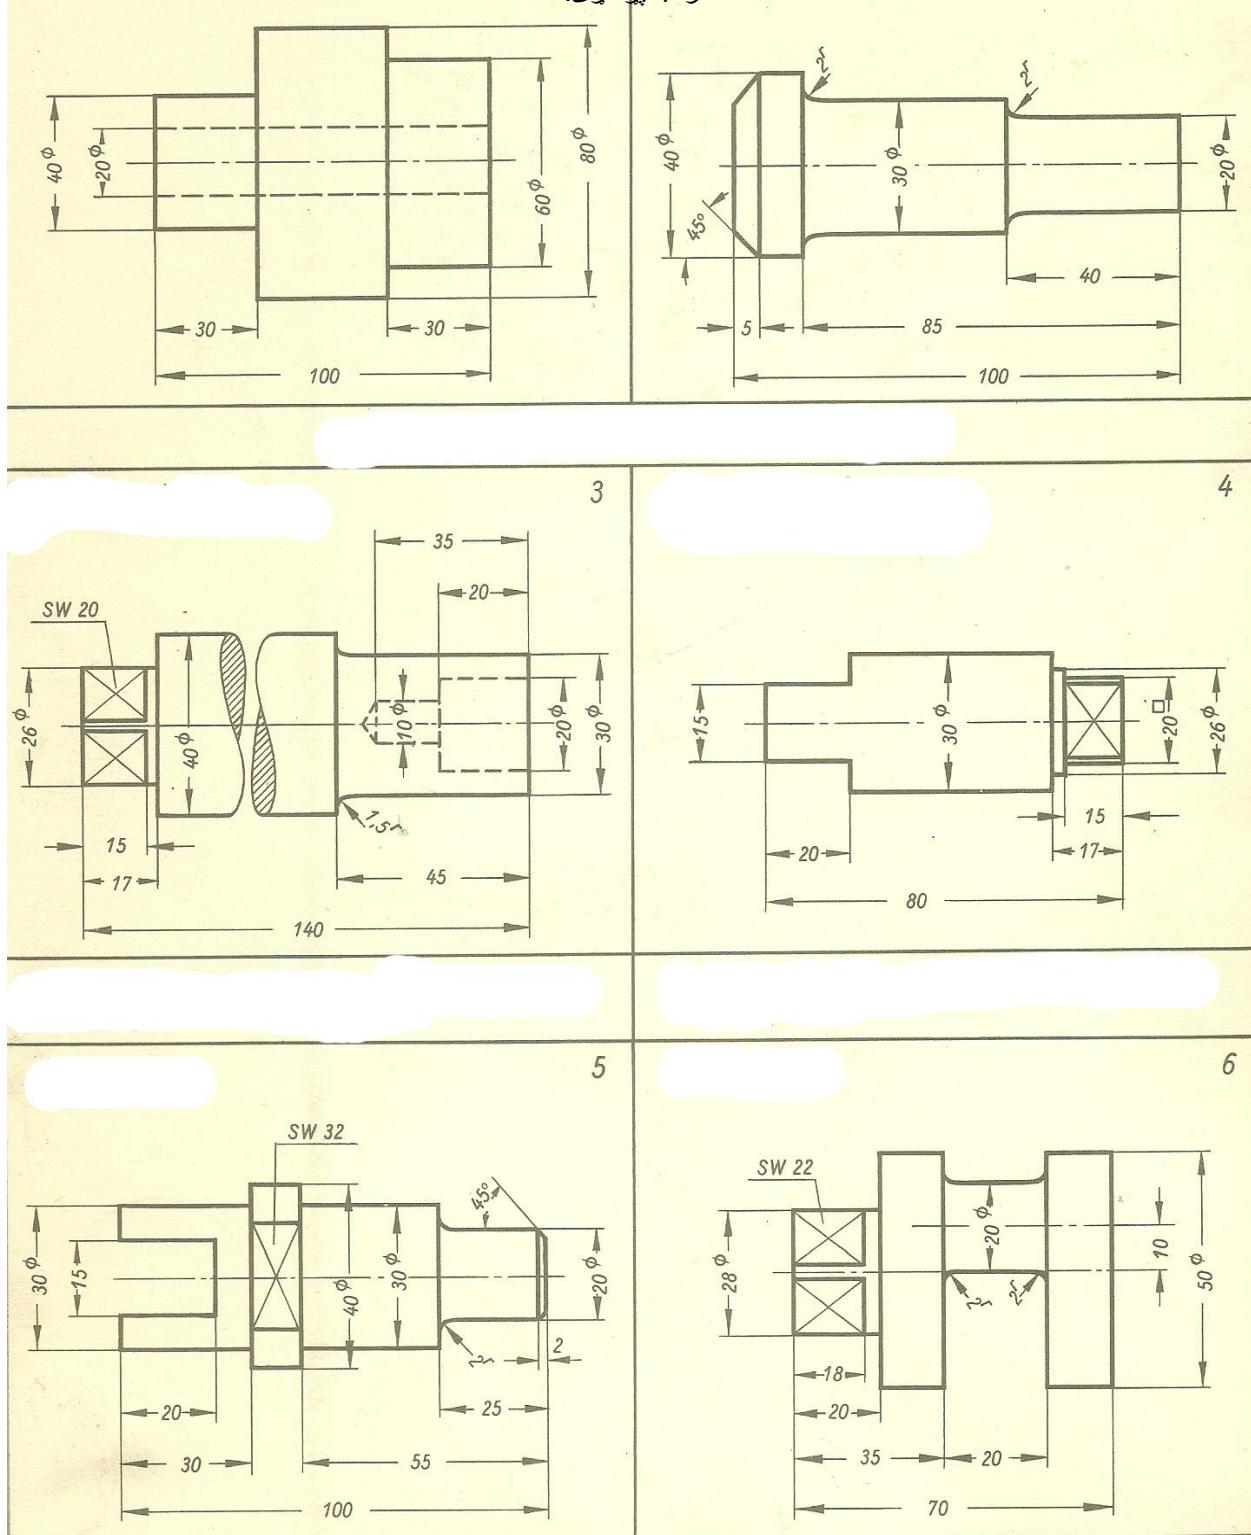

پریسمه بی دوله او گردی دکار تیکی .

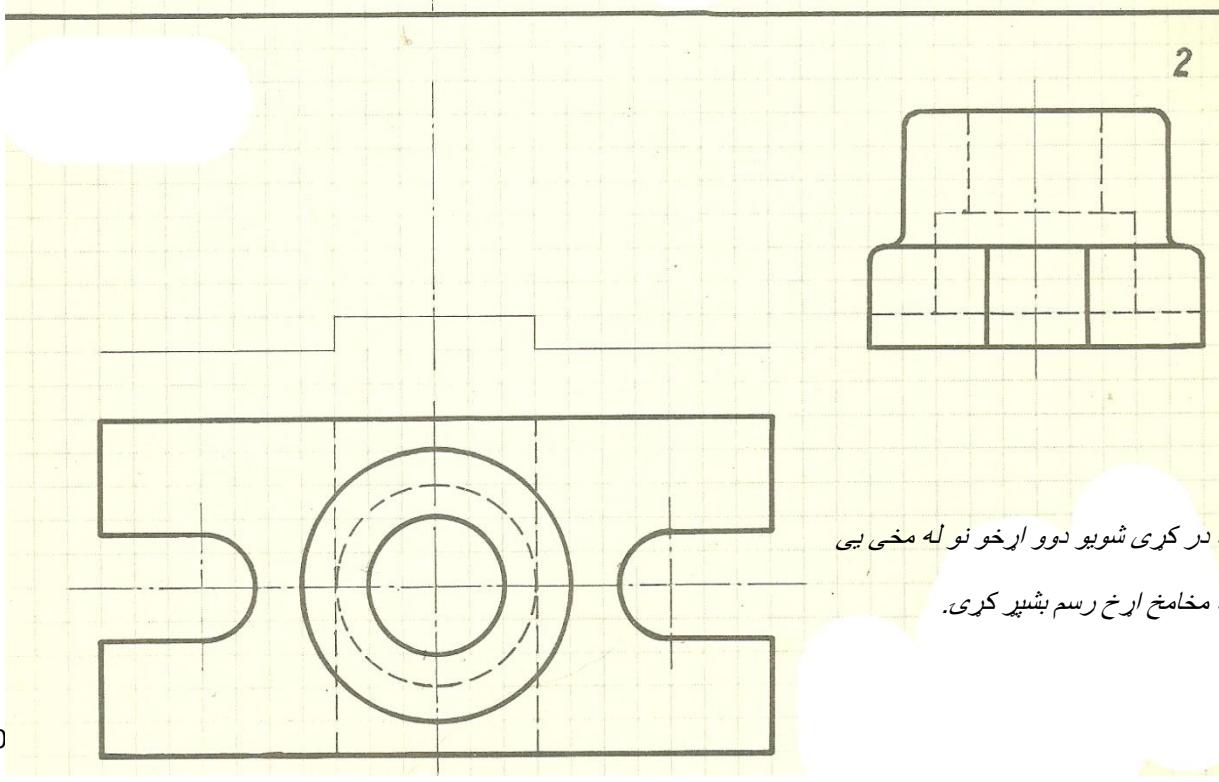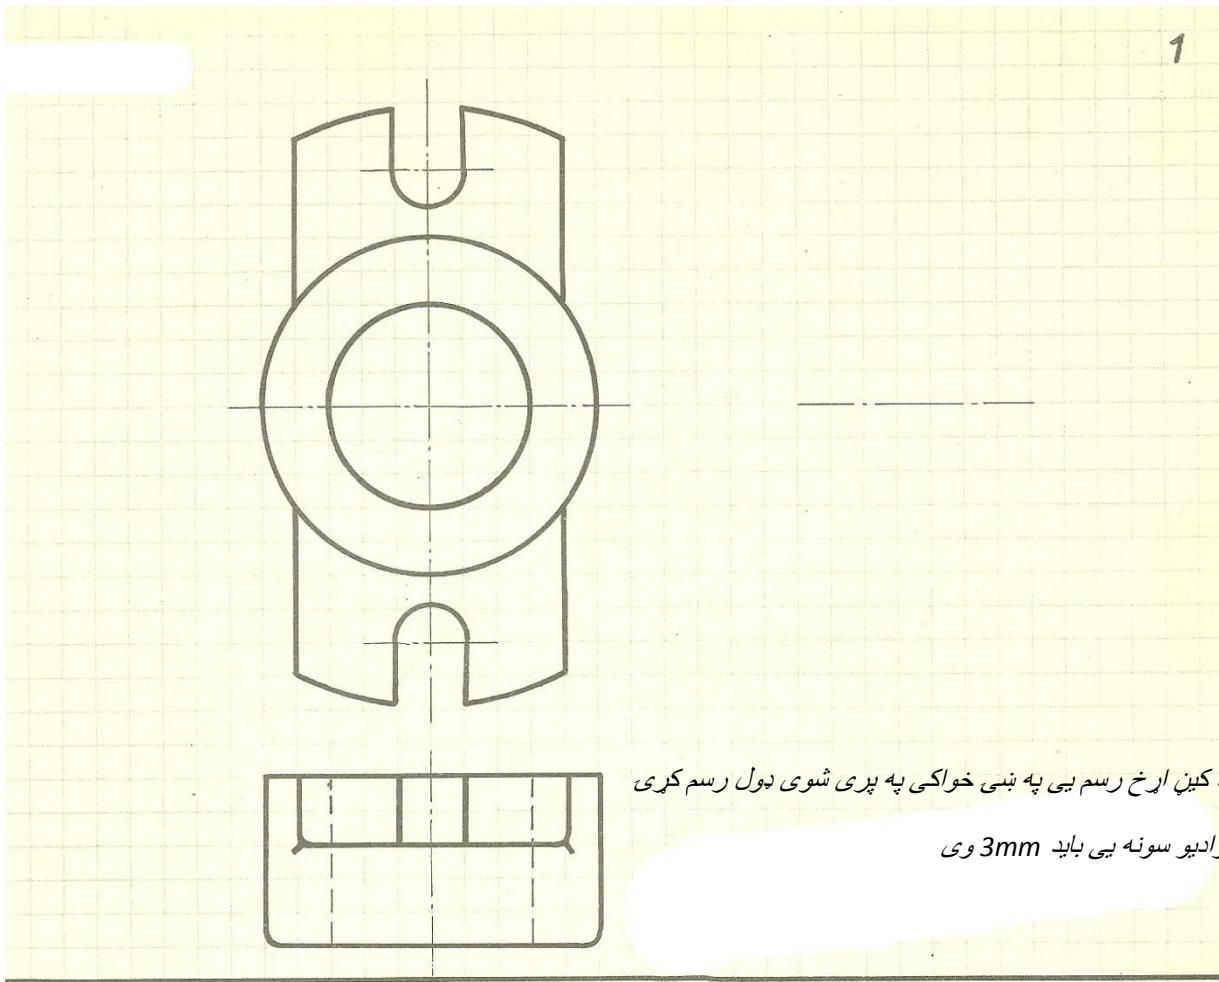


پریسمه بی دوله او گردی دکار تیکی .

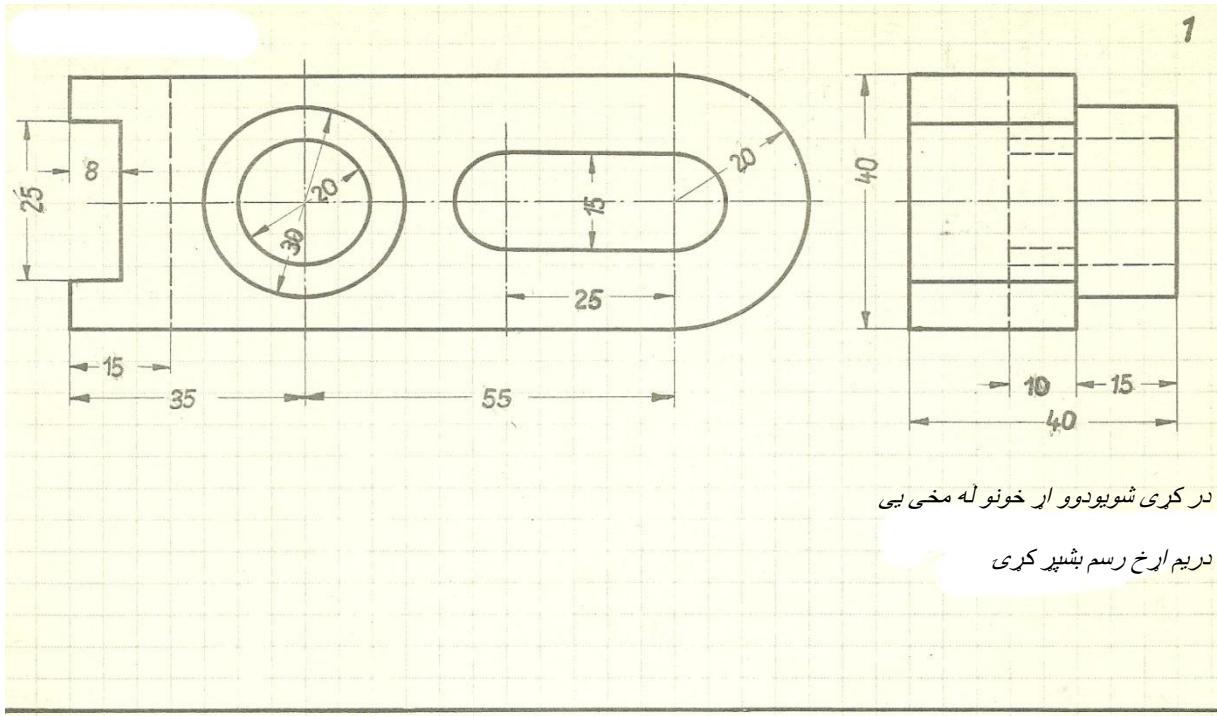

د در کری شویودوو اړ خونوله مخی بی


د دریم اړخ رسم بشپړ کړی

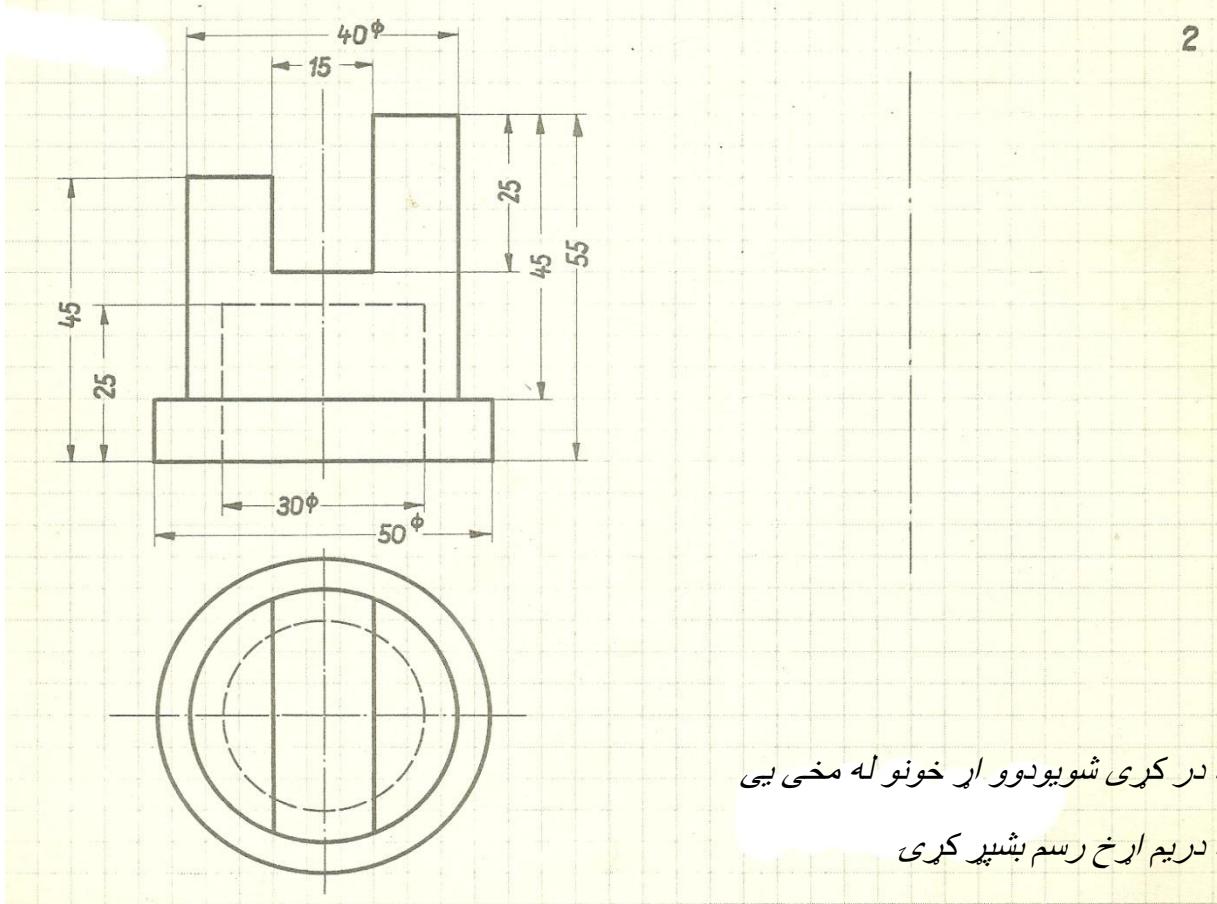


د در کری شویودوو اړ خونوله مخی بی

د دریم اړخ رسم بشپړ کړی


د نری کشی بنوبل په د ننه او د باندی په تیکی کار کی او همدا رنگه د دوارو په یو ځایي رسم کی

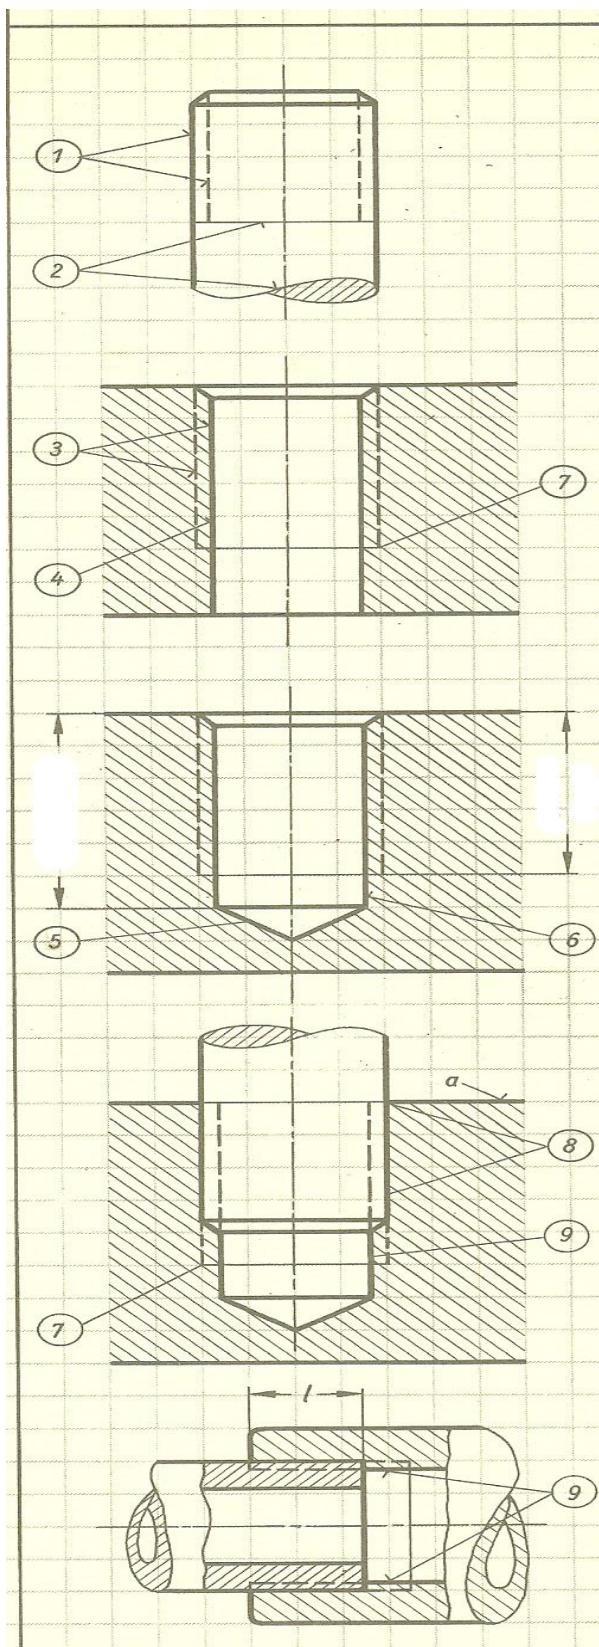

د اندازو لیگد په نری لرونکو تیکو کار کی .

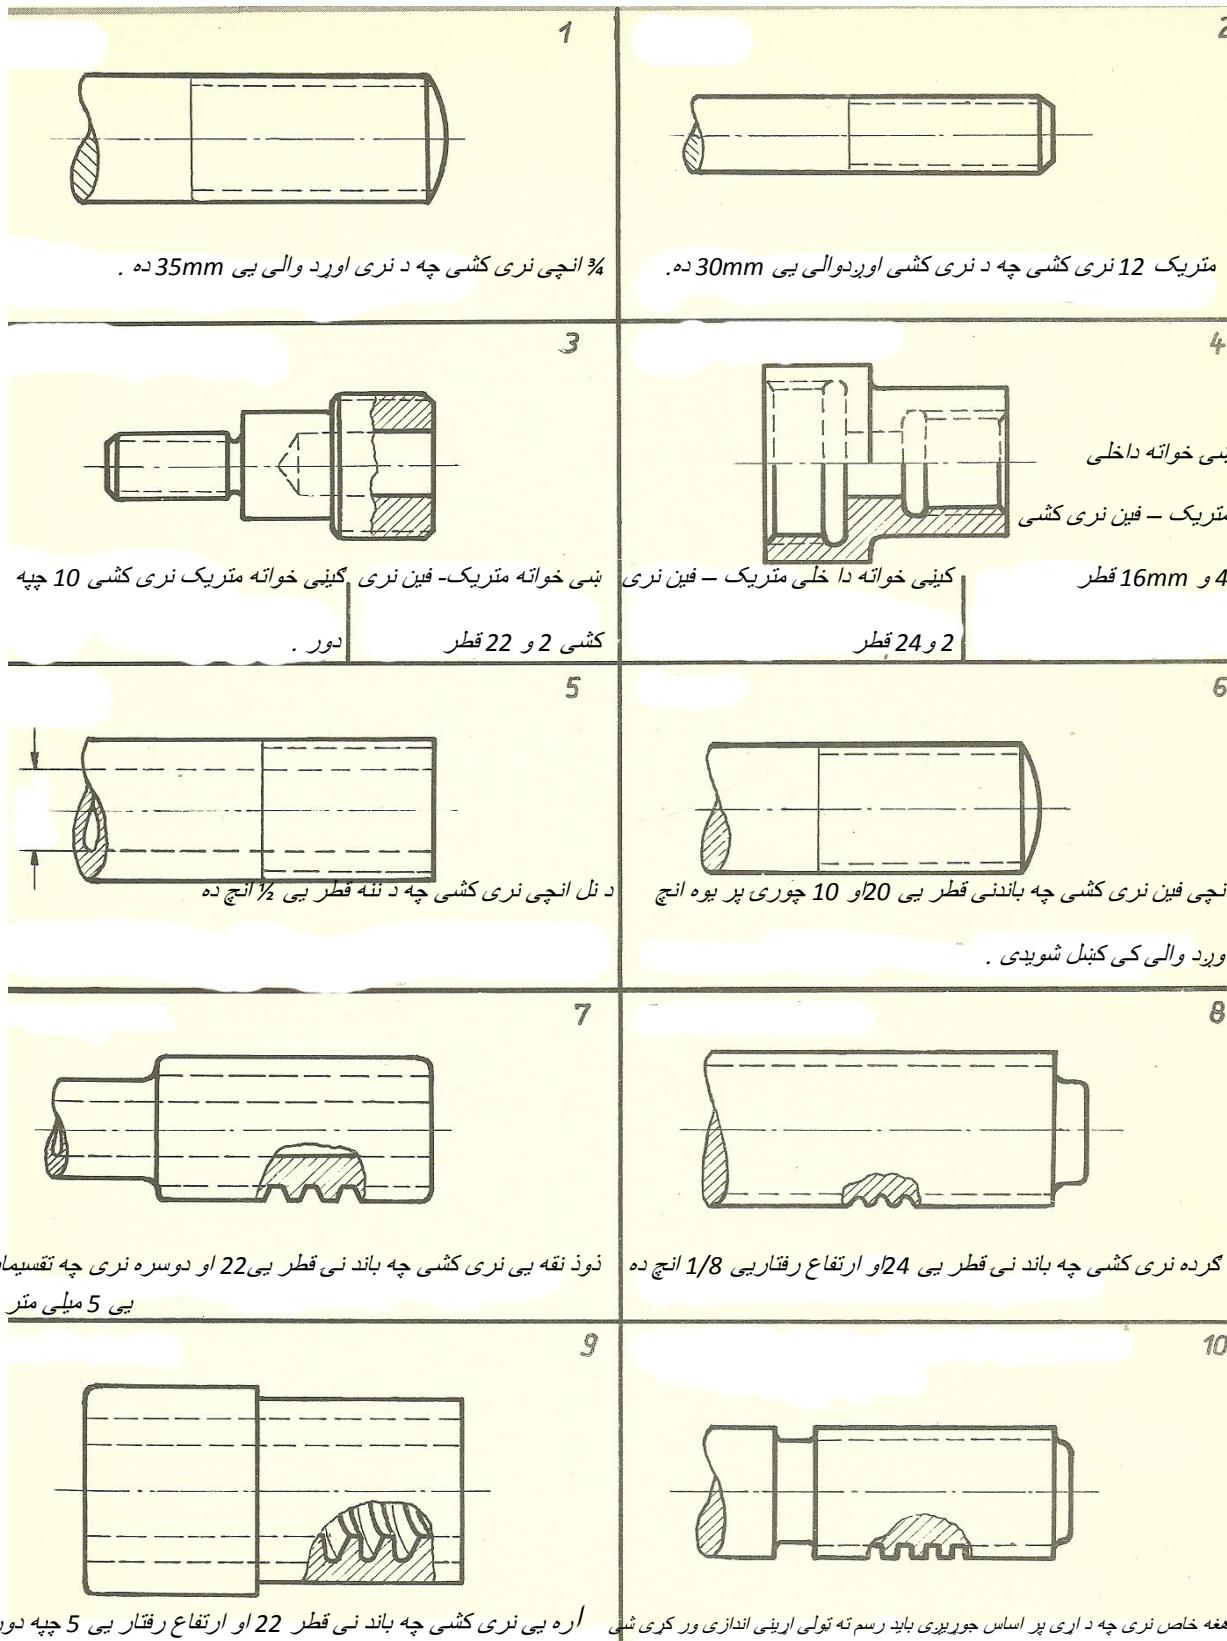

د شپز رخی بولت او نت رسمونه البه د استندرد له مخی.

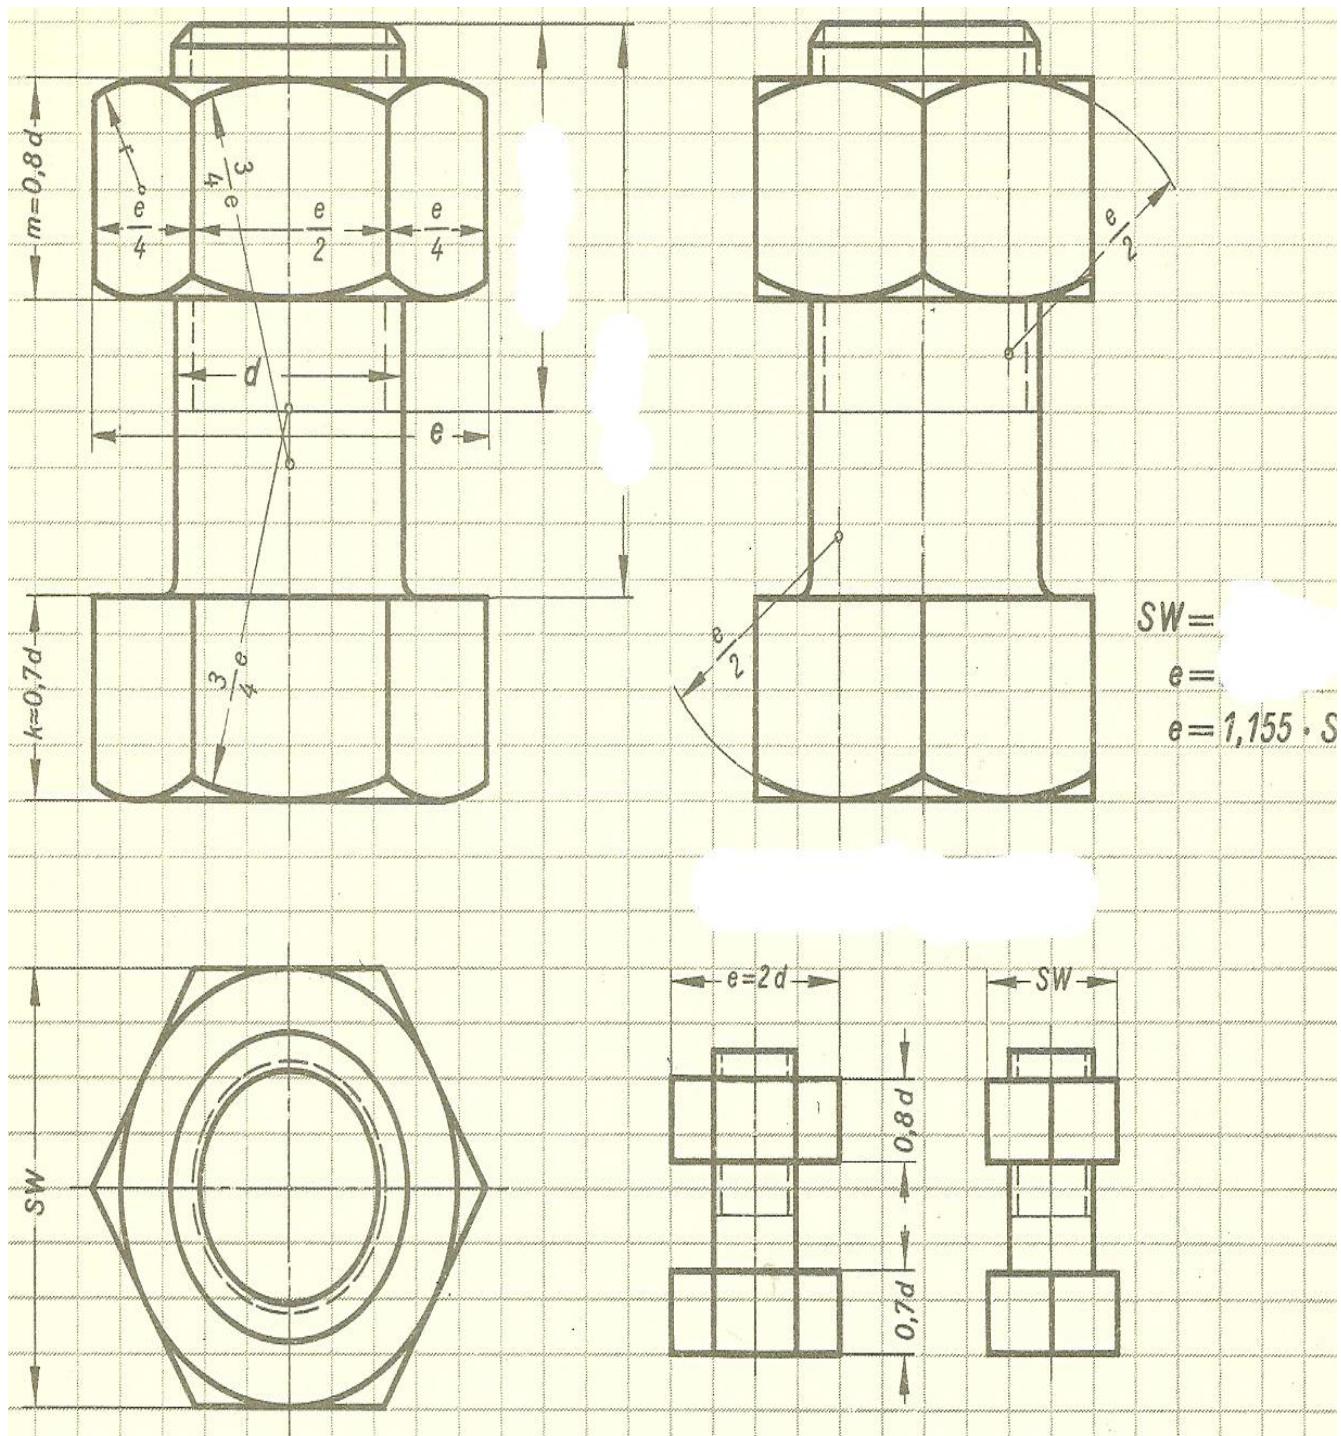



دلیکلو او تشریح سوالونه:

1 د دوو حلیبی کا نو د ترلو لپاره د نت او بولت په واسطه چه د بیوی پریر والی 8 او د بلی 10mm وي د یوه شپز رخی نت او بولت په واسطه

چه 20mm قطر و لری او دلاندی بی وار شل وي د مخامخ ارخ رسم بی پوره پری شوی او د خنگ رسم بی نور مال وي بشپر کړي.


2 یوه شپز رخی دری انجه نت په مخامخ ارخ - د خنگ ارخ او نیم په بور تنه ارخ کې رسم کړي.

نیونکی یا د محکمولو د کار تیکه:

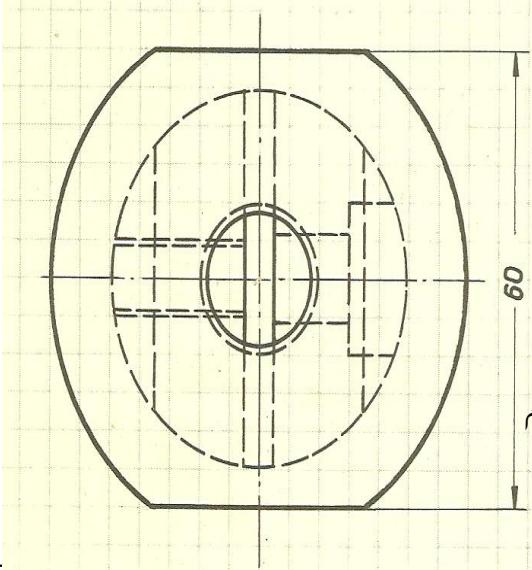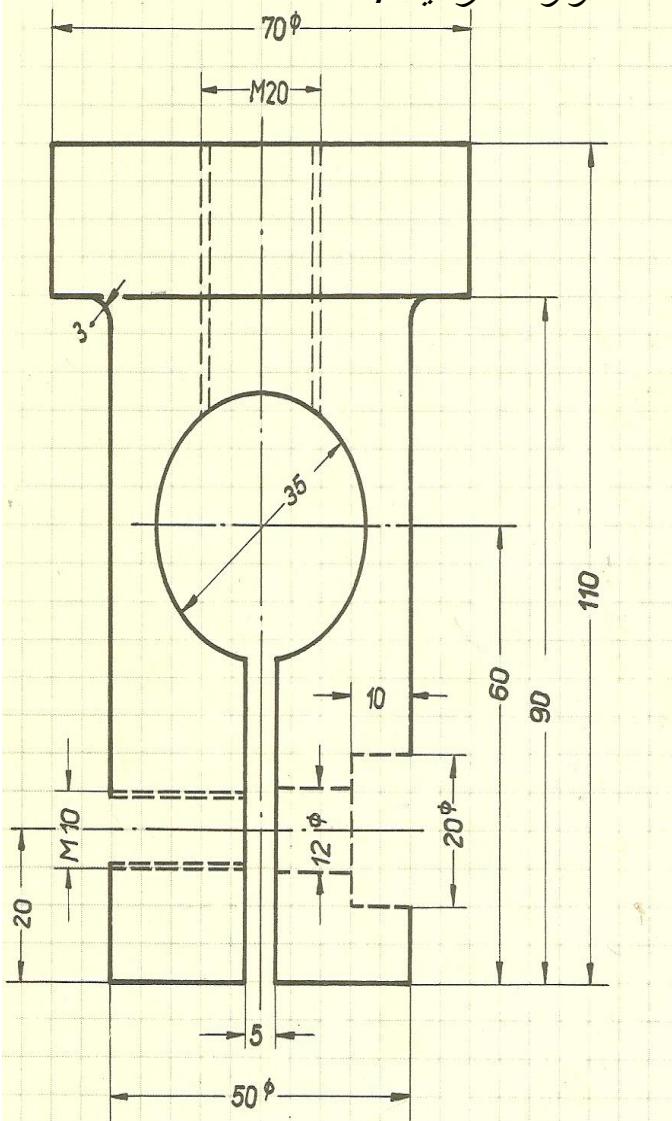

د دوو اړخونو د رسمو نو څخه یې د دریم اړخ رسم




کړي.

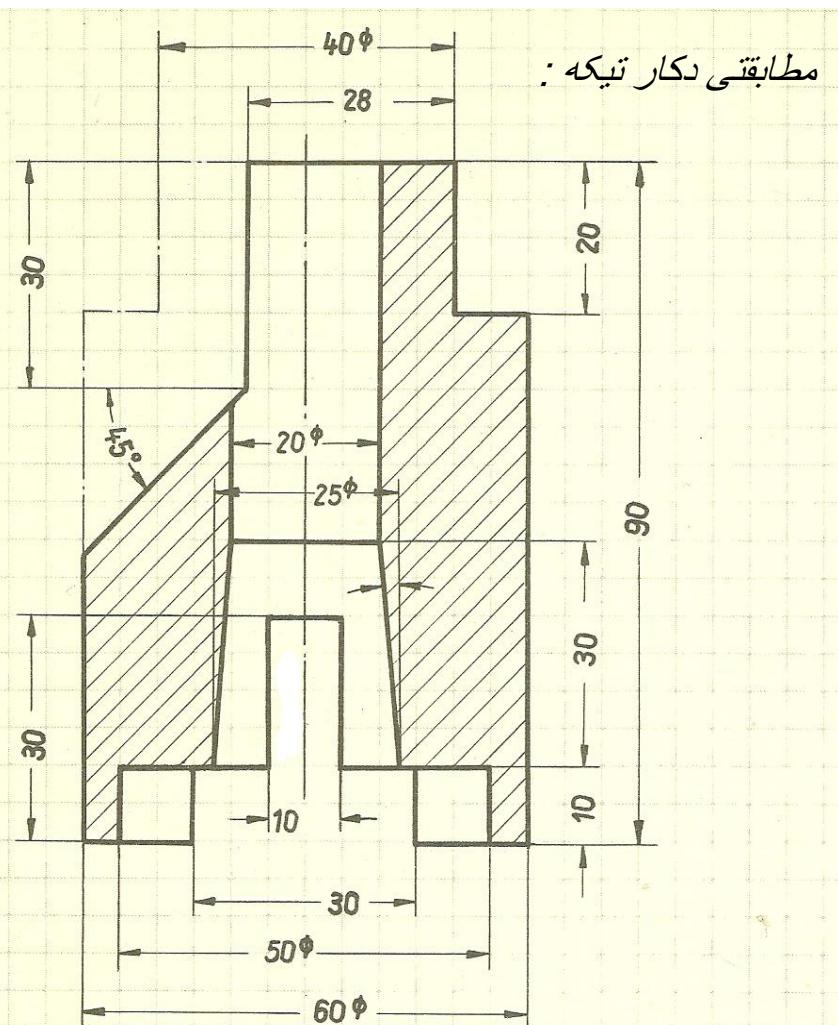

دنوموری مخامنخ ارخ څخه د څنګ ارخ او د پور تنسی ارخ رسمونه

بشپړ کړي .






د پرچی په واسطه د دوو تیکو ترل :

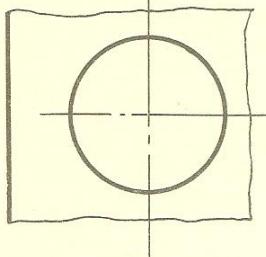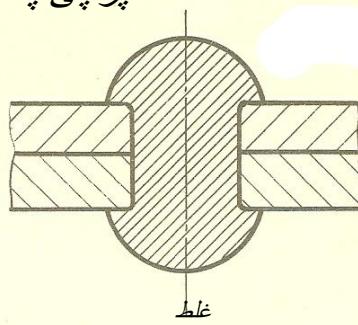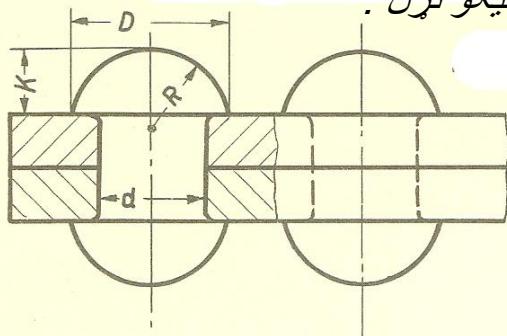



$$D \approx 1,6 \cdot d$$

$$K \approx 0,65 \cdot d$$

په پری شوی حالت کي په خپله پرچی باید پری شوی رسم نه شی .

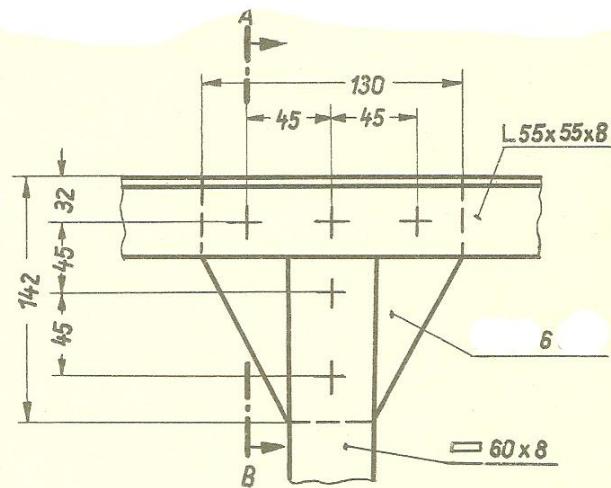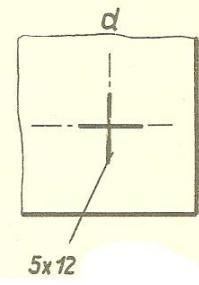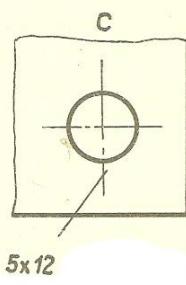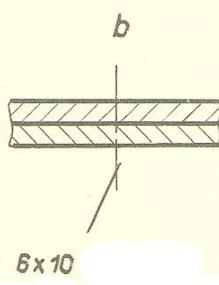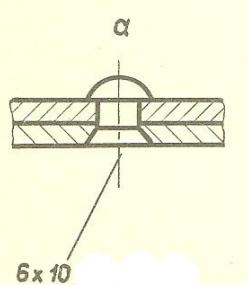


د نسو بیبو او یا حرکتی تیکه:

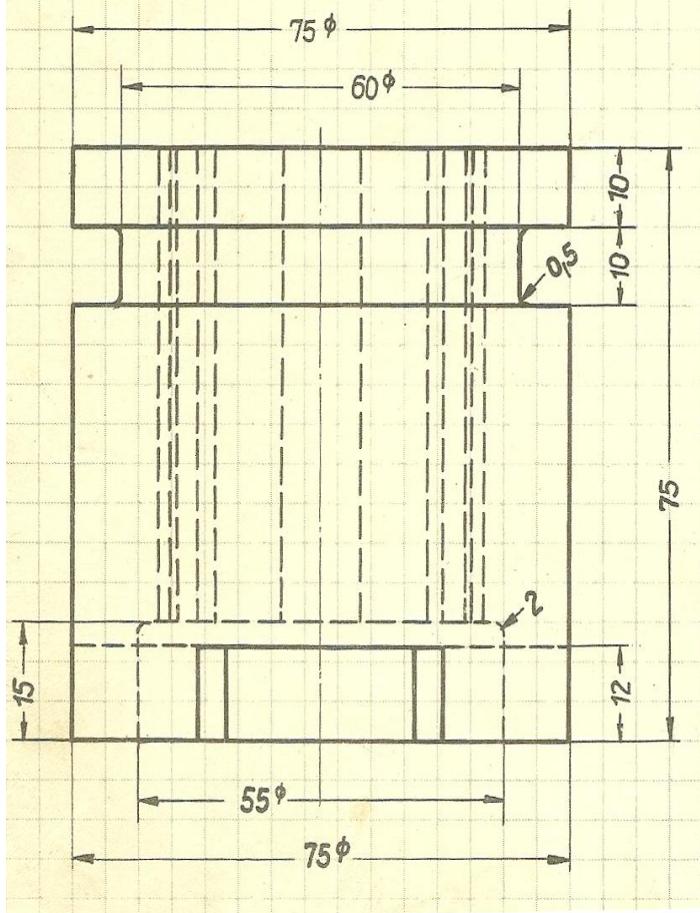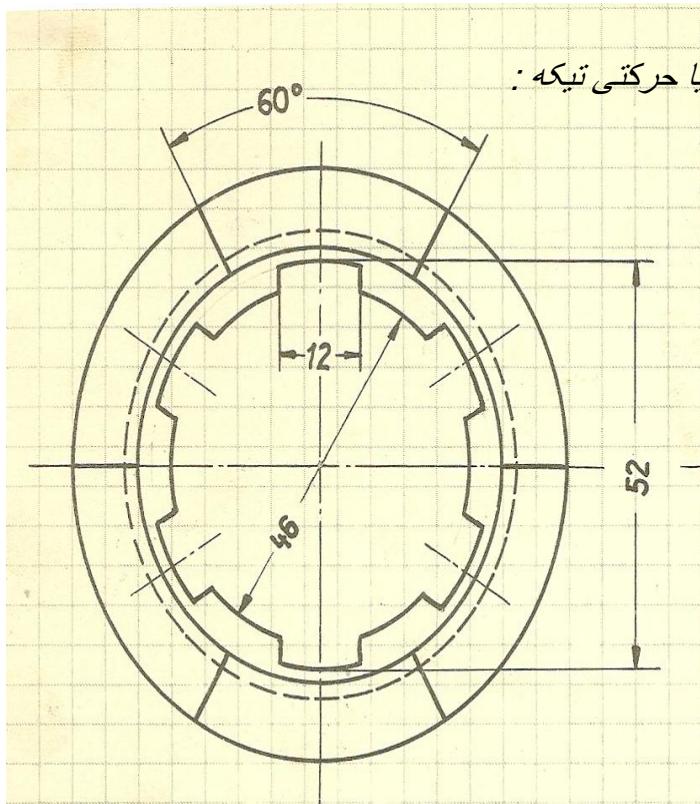

د نو موږو دوو او خونو د رسمو نو څخه بې
د څنګ اړخ رسم بشپړ کړي.

د حرکت د تغیر ور تیکه:

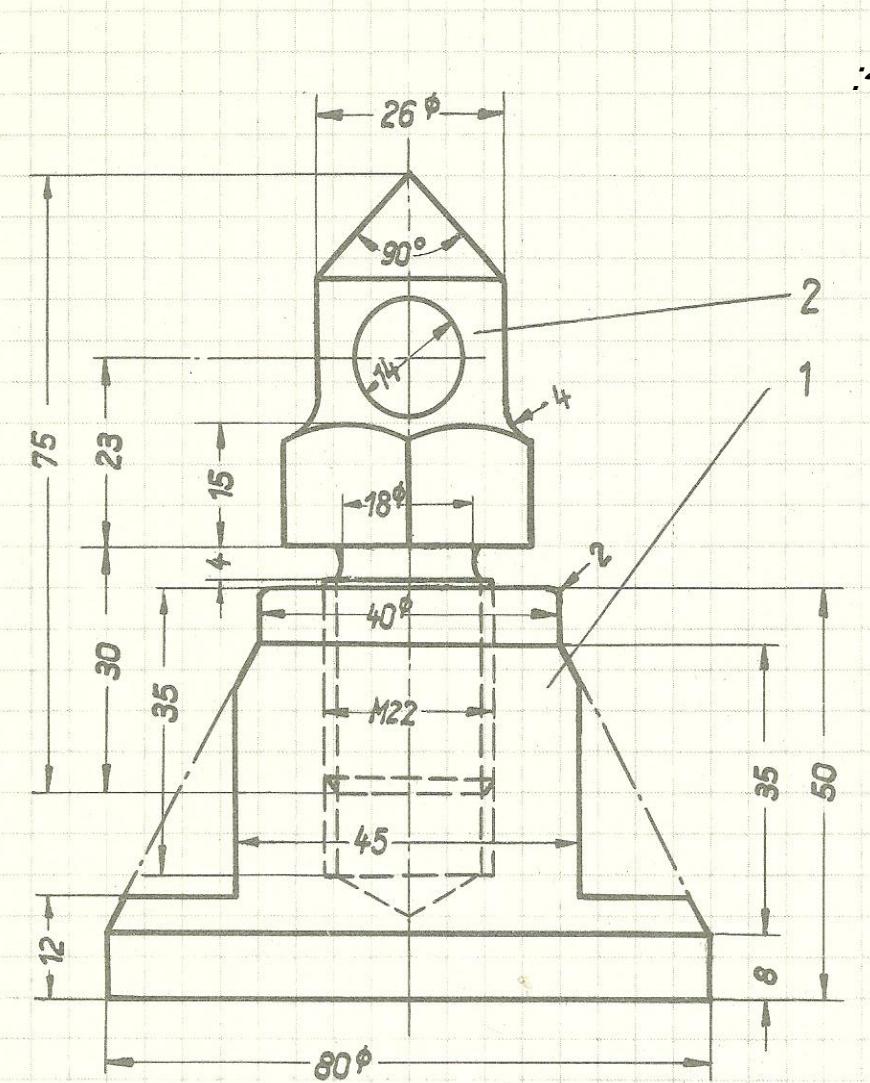

د 1 تیکی رسم په مخامنځ اړخ - دڅنګ


اړخ او په پورتنۍ اړخ کې په اندازه

د 1:1 سره له تولو اندازو رسم کړي


او 2 تیکی رسم په مخامنځ اړخ

د څنګ اړخ په مقیاس د 1:1

سره له تیولو اندازو رسم کړي .

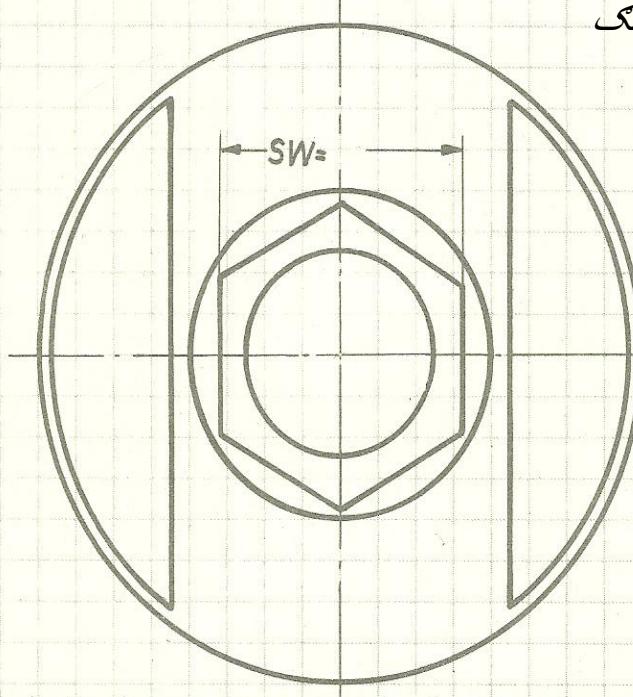


د وار شل پوله مطابقی فانی په واسطه د دوو تیکو تپل :

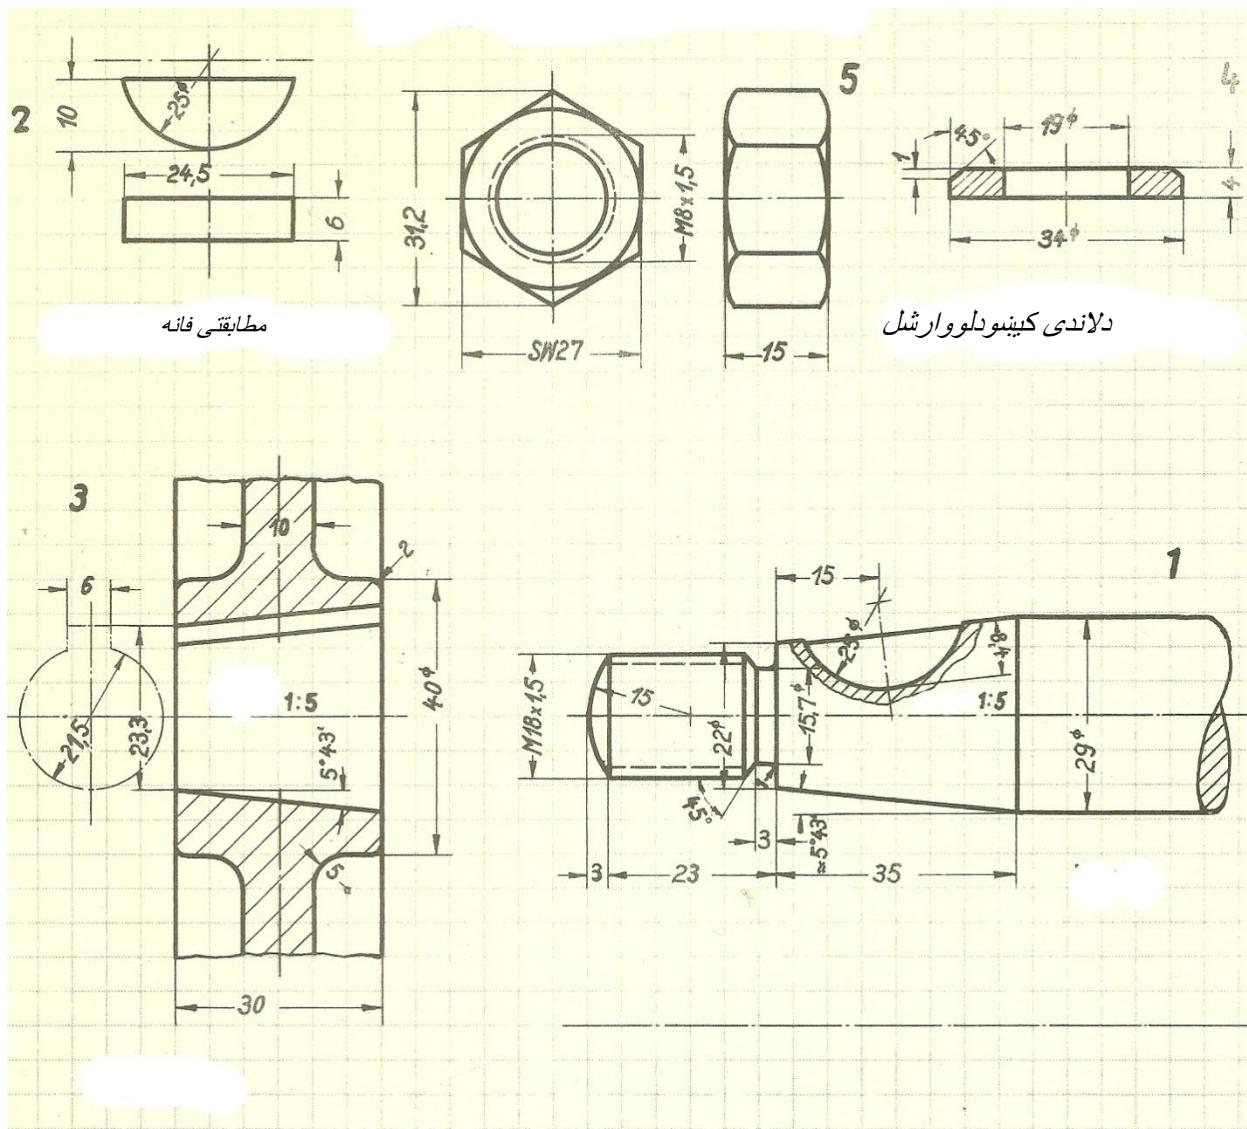


- 1 د میل دپورتى اړخ رسم په مقیاس د 1:1 سره بشپړ رسم کړي.
2 د ټولو کار تیکو یو ځایی رسم په پری حالت کنېی رسم کړي

د دوو تیکو ترل د پوزی بوله فانی په واس्तه :

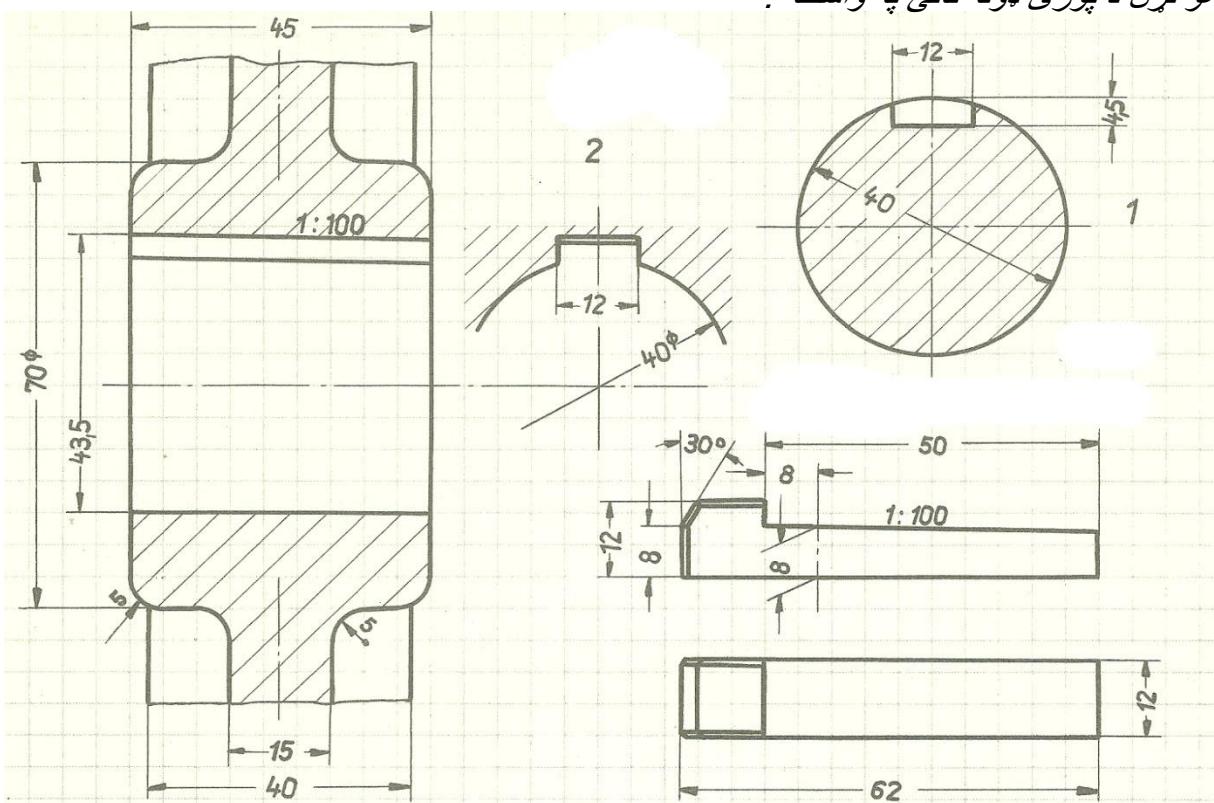

د تولو تیکو یو ھا یې رسم په مخامنځ اړخ او د څنګ اړخ په پری شوی حالت کي بشپړ کړي.

و لاره د بيرينگ ستنه يا پايه

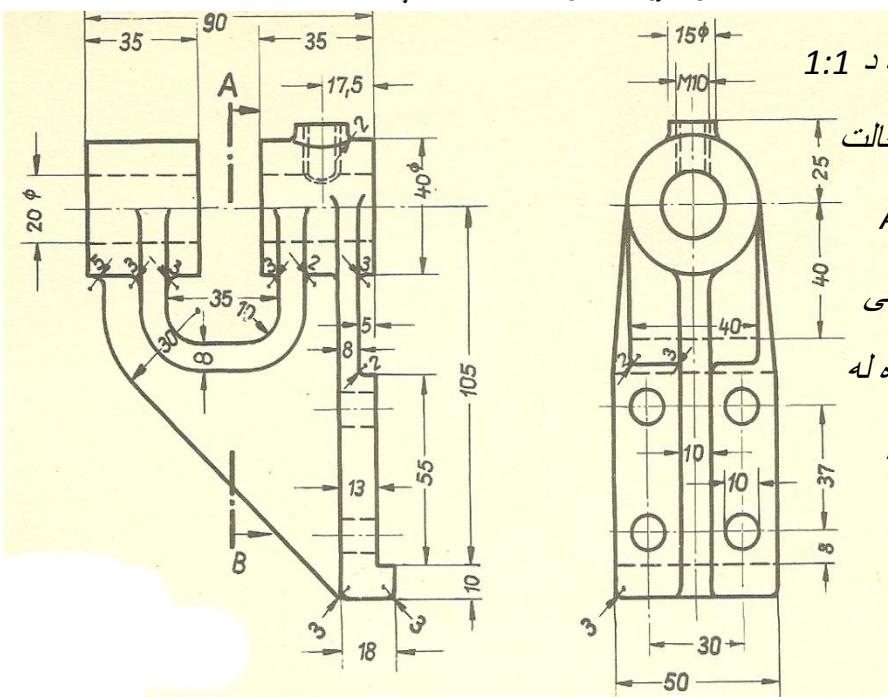

نو موری رسم په اندازه د 1:1

مخامخ ارخ د پري په حالت


کي د څنګ ارخ د AB

کرښي په پري حالت کي

او پور تني ارخ يې سره له

تولو اندازو رسم کړي.

د وال پونس

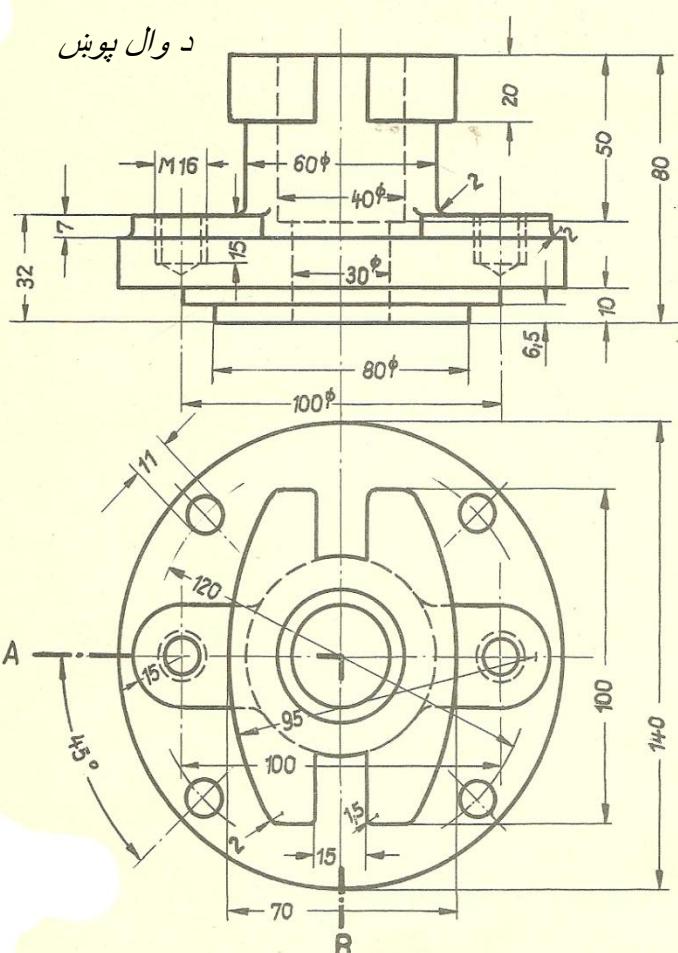


نو موری رسم په اندازه د 1:1

مخامخ ارخ د AB کرښي په پري

حالت کي او پور تني ارخ يې سره

له تولو اندازو رسم کړي.

د شوېيدلو تېکى پېنس ياكاور.

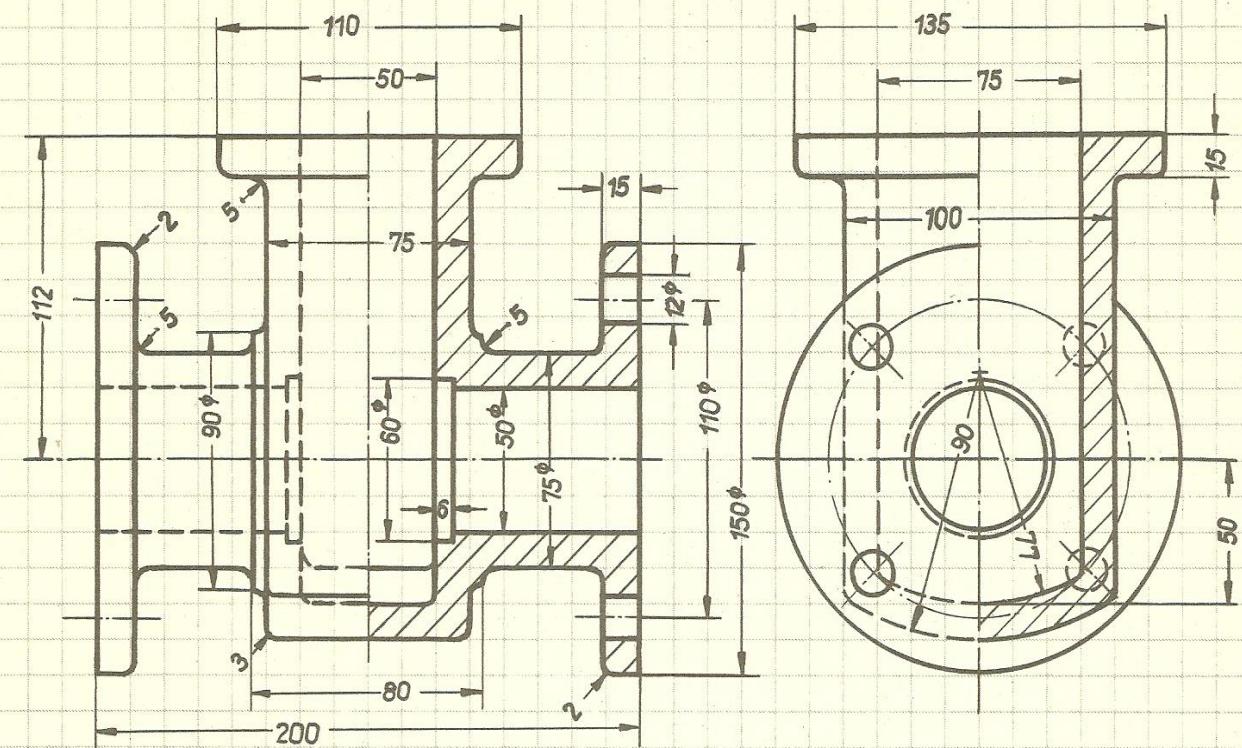

د درکړي شوېيو دو اړخونوله مخي د پورتني اړخ رسم په اندازه د 1:2,5 رسم کړي.


لد ایزو متریک مکعبی رسم څخه تا سو په دریو اړخونوکی تخنیکی رسم بشپړ کړي.

د نوموری تیکی د جوړولو لپاره


د حلبی واژه شوی اندازه دقیقه

رسم کریں۔

دھلپی ہدایتی تیکہ۔

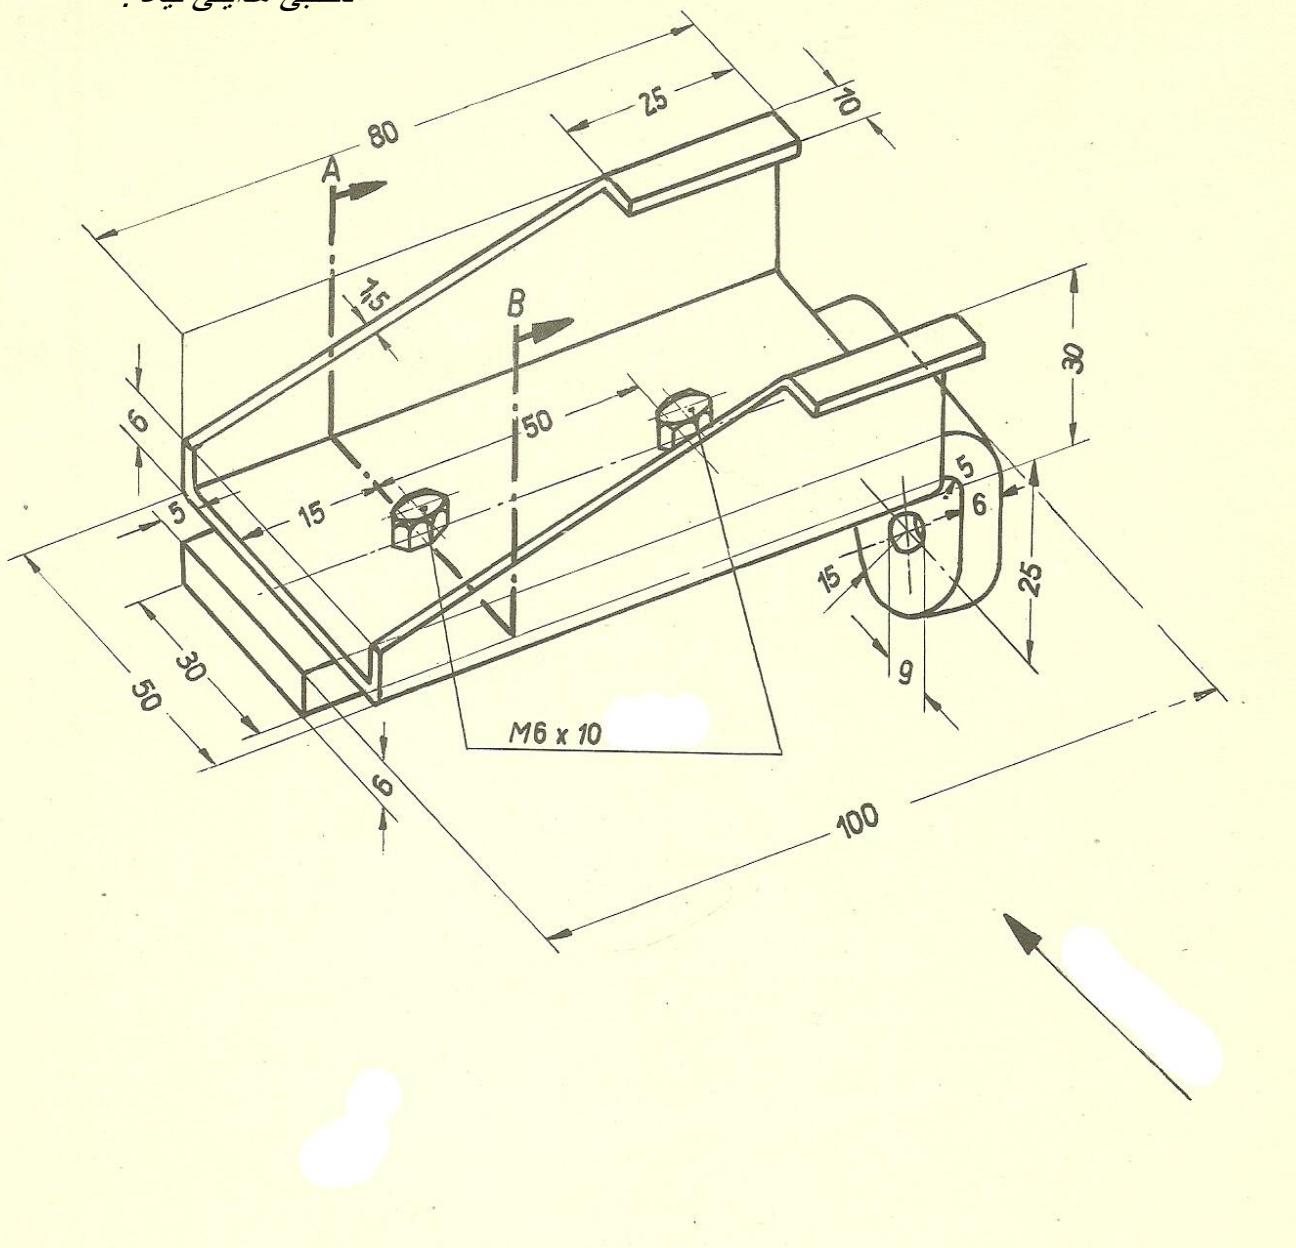


قاشق بوله سر.

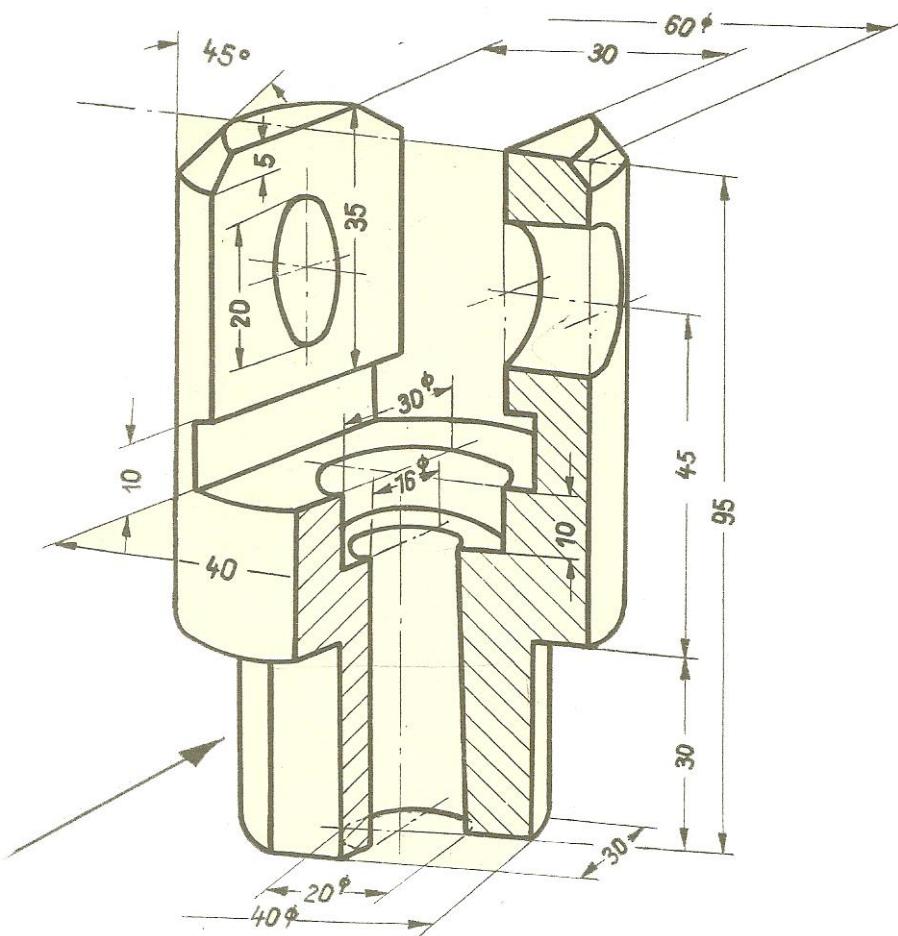

د ایزو متریک مکعبی رسم څخه تا سو په دریو اړخونوکی تخنیکی رسم بشپړ کړي.

شپر رخی پرسمه :

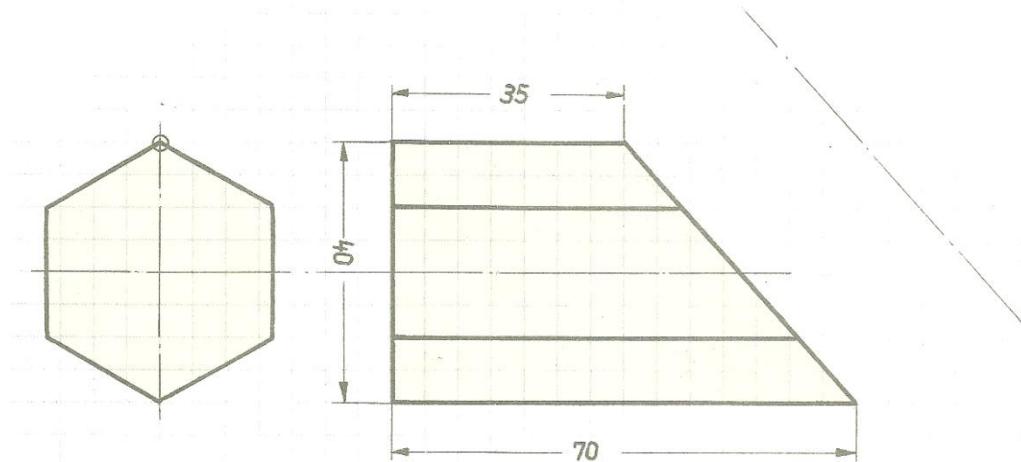


1 تاسود څنګ اړخ رسم سره له تولو اندازو په مقیاس د 1:1


2 د میلان د سر پوبن اصلی واژه شوی اندازه رسم کړي

3 د شپر رخی د تولو مخونو واژه شوی اندازه بیله قاعدي څخه

رسم کړي .

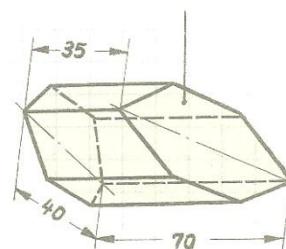

خلور رخی پریسمه

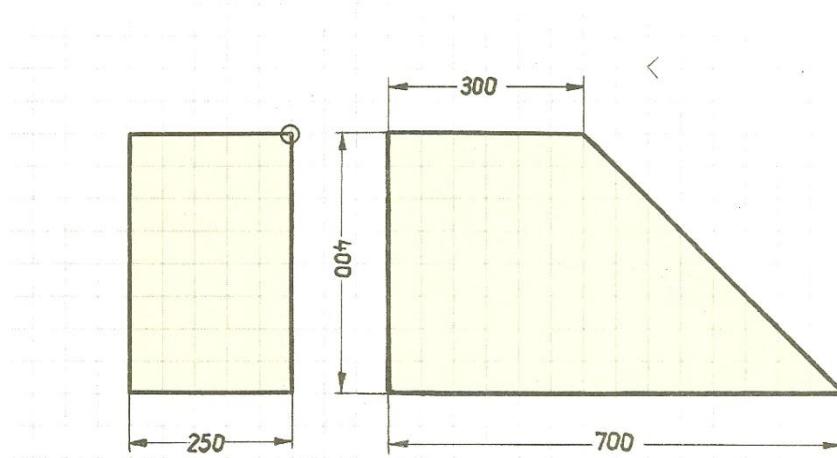


1 تاسو د خنگ اړخ رسم سره له تولو اندازو په مقیاس د 10:1


2 د میلان د سر پونس اصلی واژه شوی اندازه رسم کړي

3 د خلور رخی د تولو مخونو واژه شوی اندازه سره له قاعدي څخه



رسم کړي .

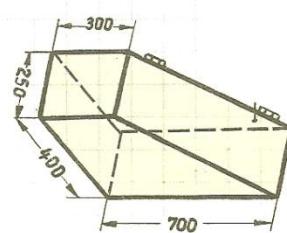

تاسودلاندی ایزومنتیریک رسمونو څخه تخنیکی رسمونه په دریو اړ خو نو کې په اندازه د 1:1 رسم کړي.

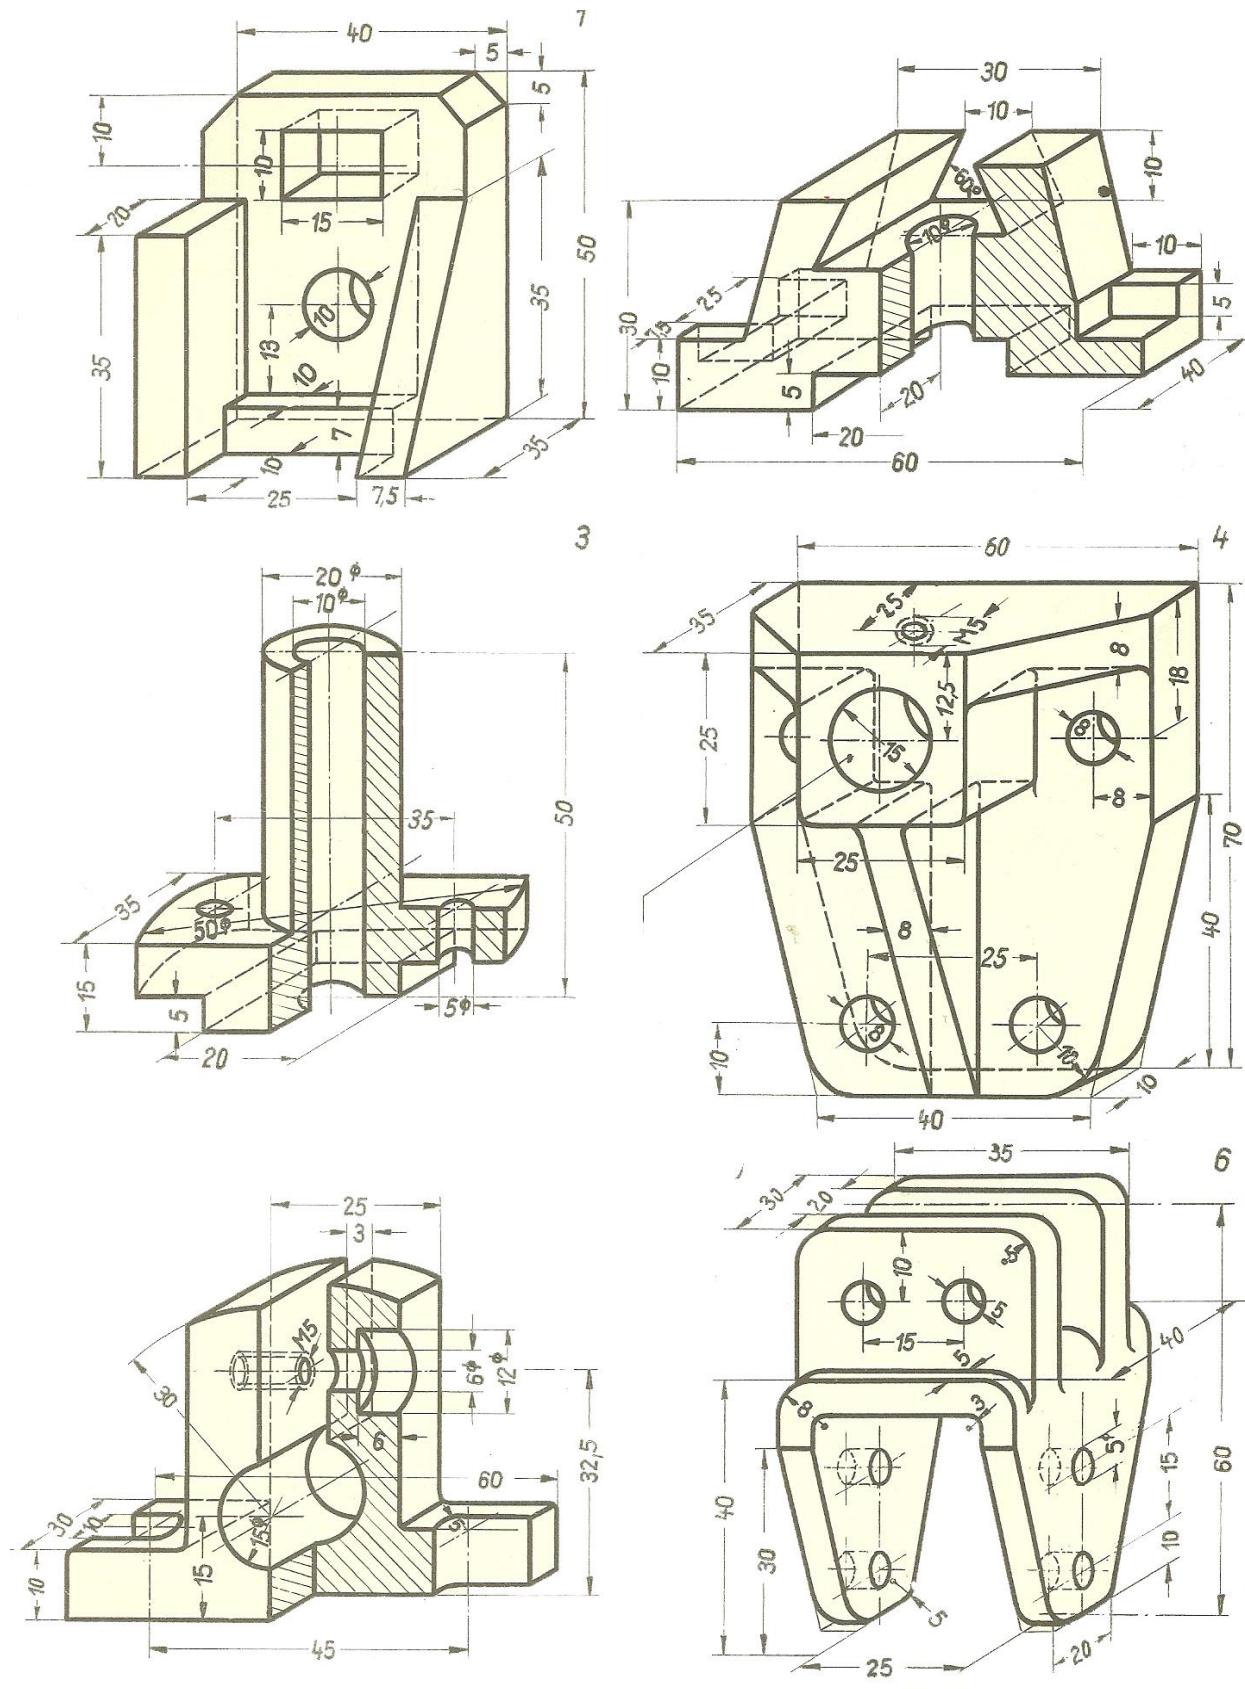



د کوپلونګونو تیکی :

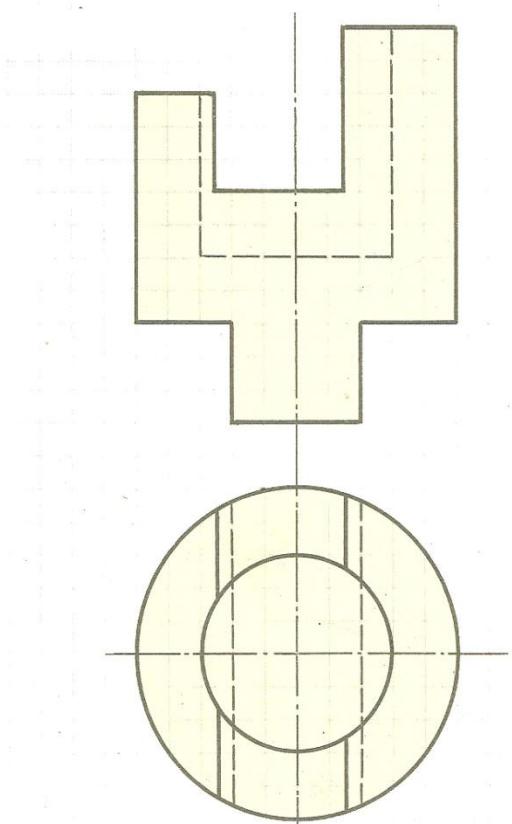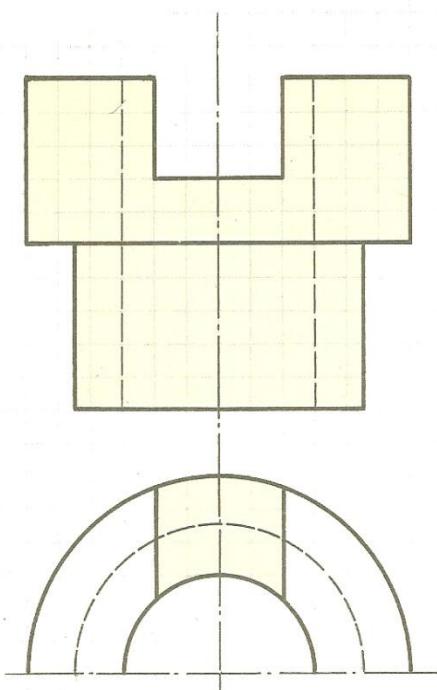

د درکړي شوېيو دوو اړخونو څخه


تاسو په اندازه د $1:1$ د څنګ

اړخ رسم بشپړ کړي .

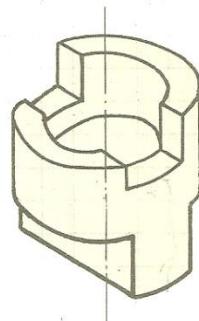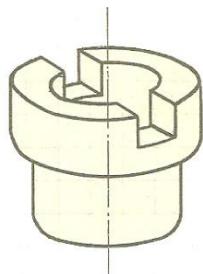


پرسیمه بی دوله او د گردو تیکو کار رسمونه.


د درکری شویو مکعبی رسمونو څخه تاسو تخنیکی رسمونه په دریو اړخونو کی رسم او اندازی ورکړي.

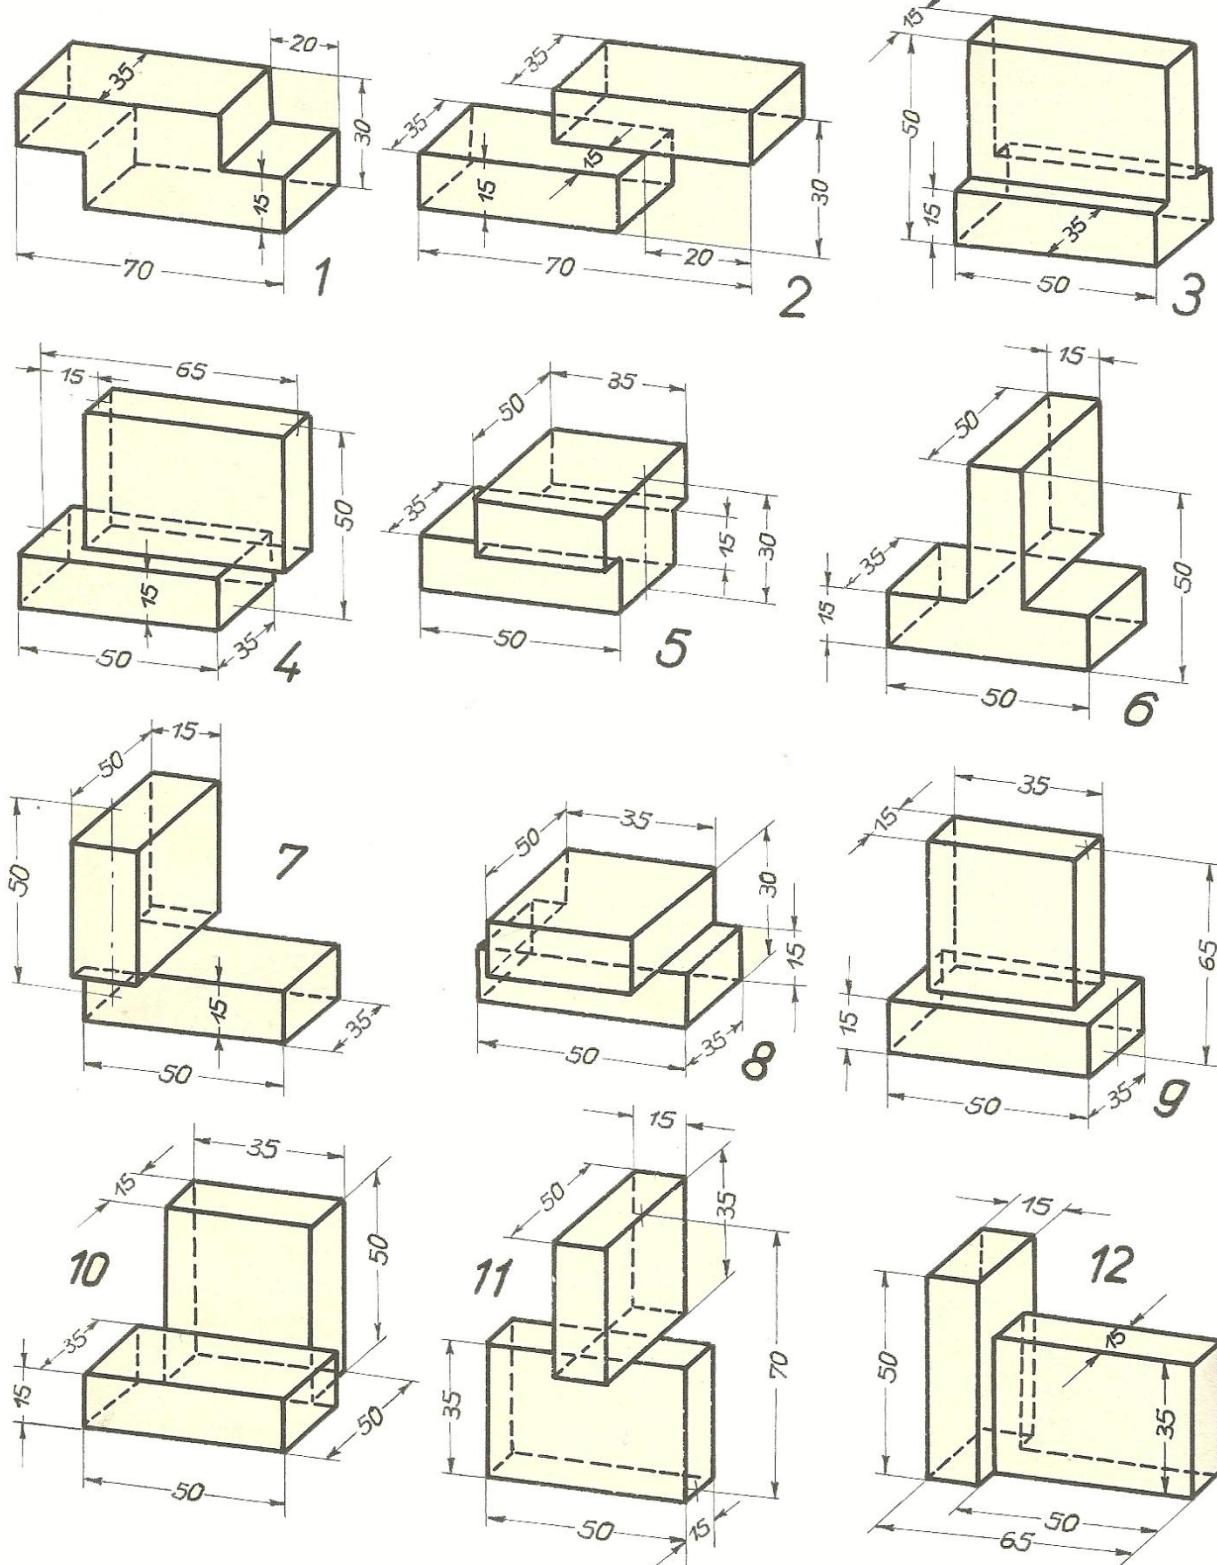


پریسمه بی دو له او د گردو تیکو کار رسمونه.

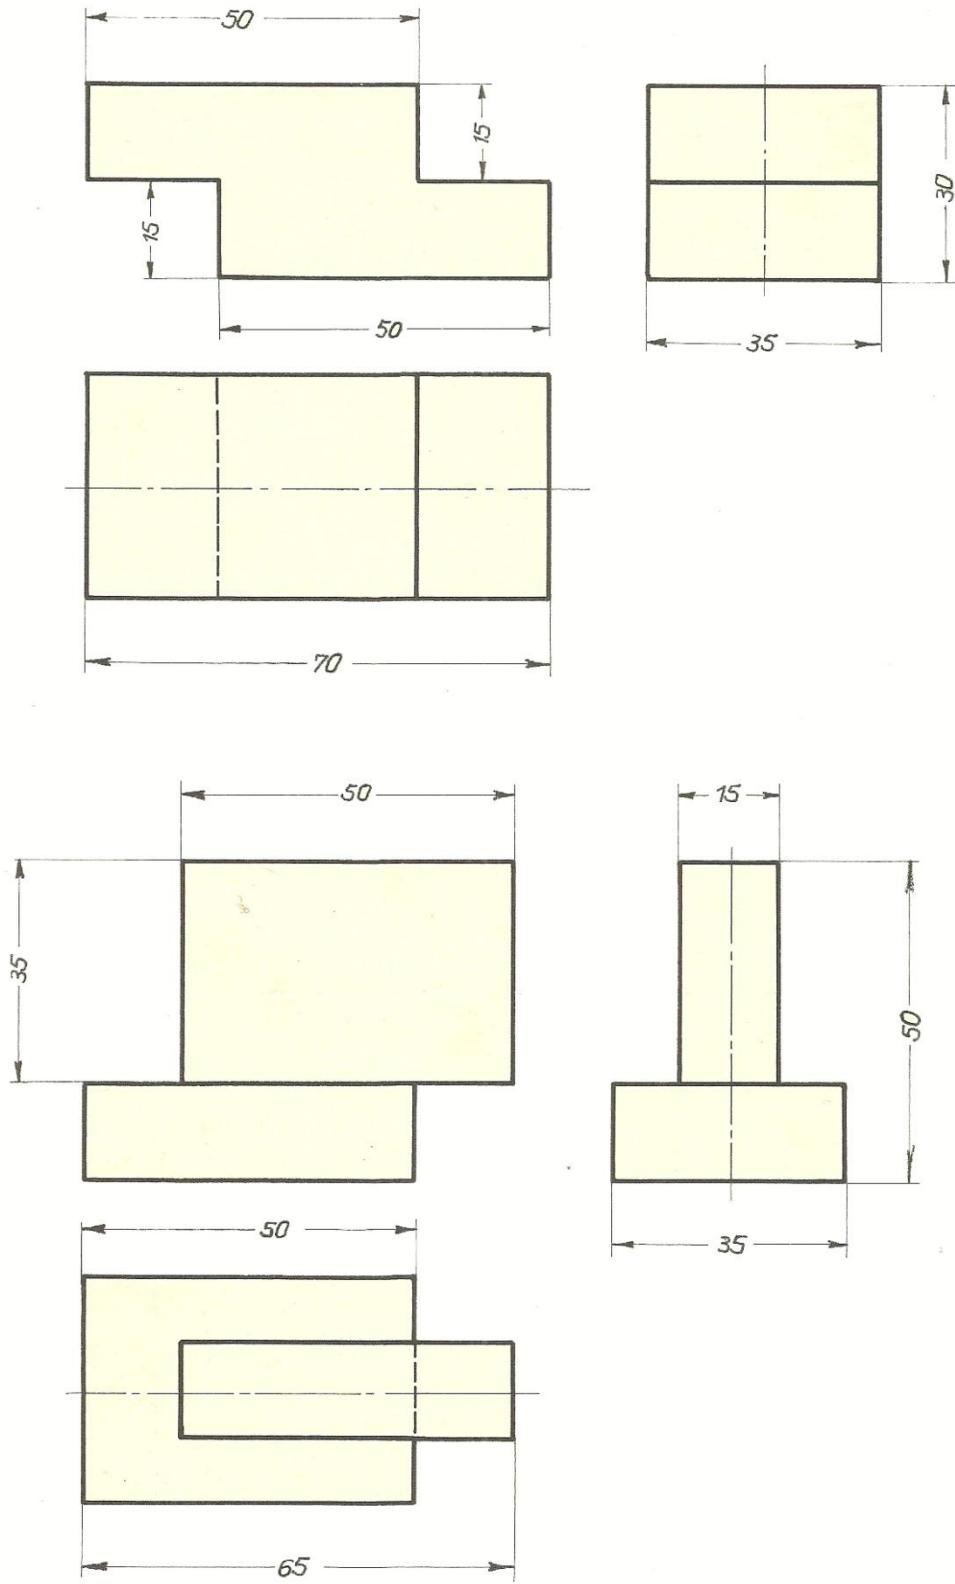


پریسمہ بی بولہ او د گردو تیکو کار رسمونه

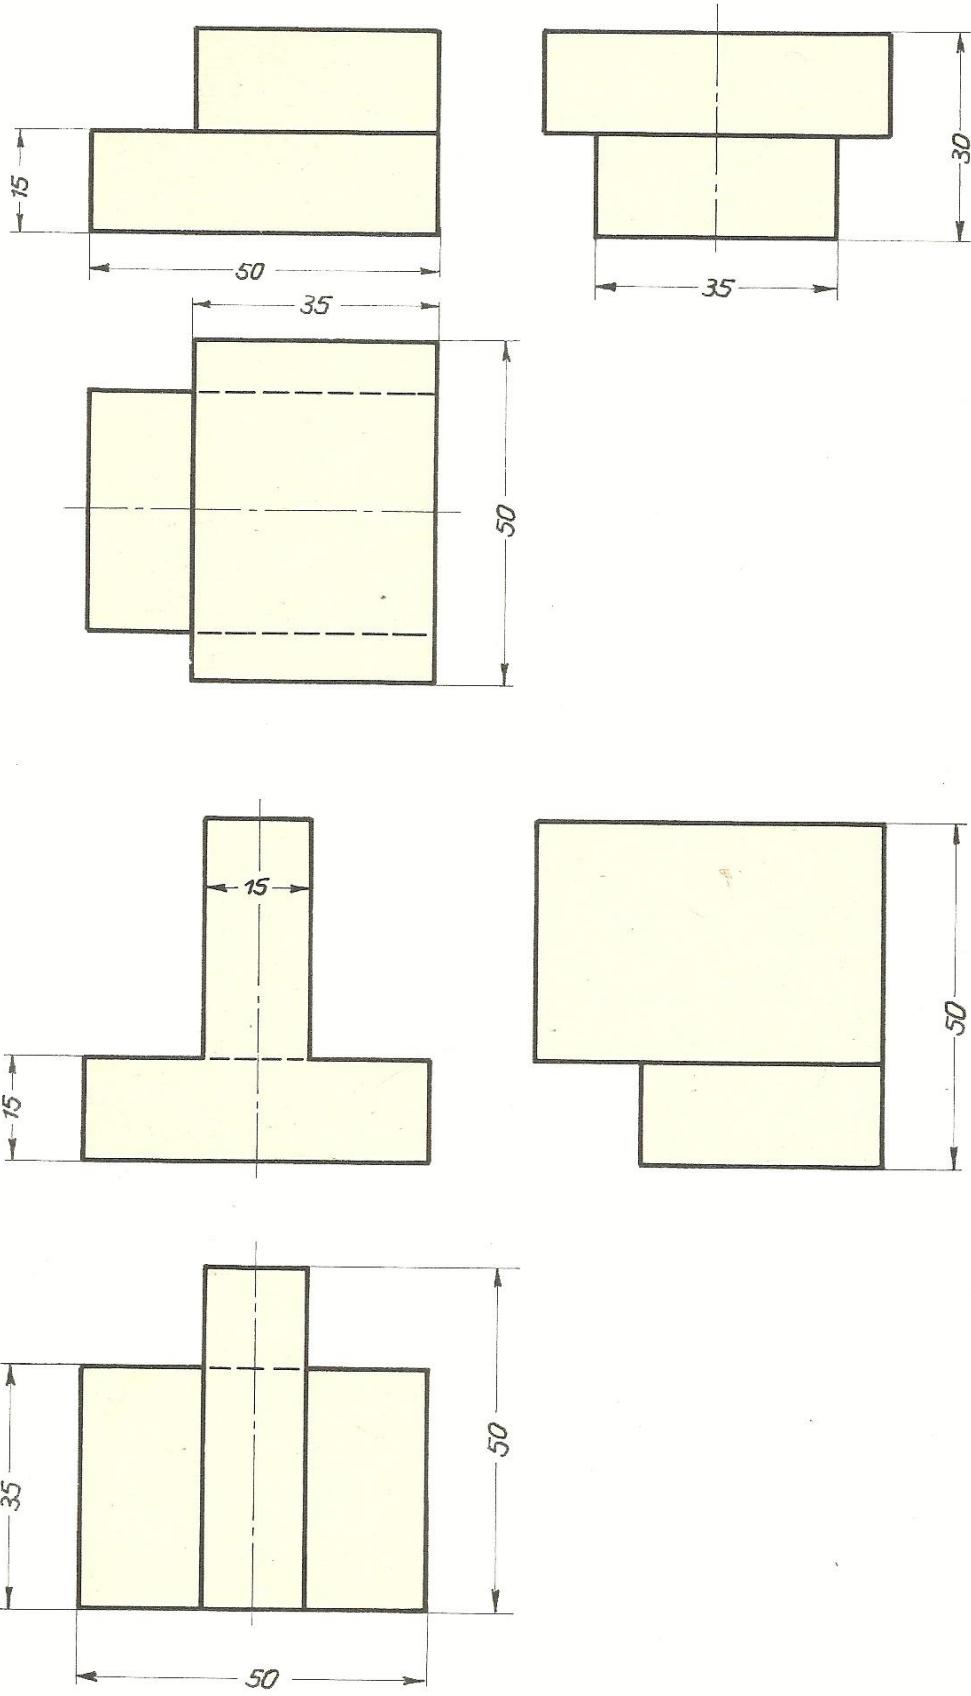

پریسمه بی دوله او د گردو تیکو کار رسمونه






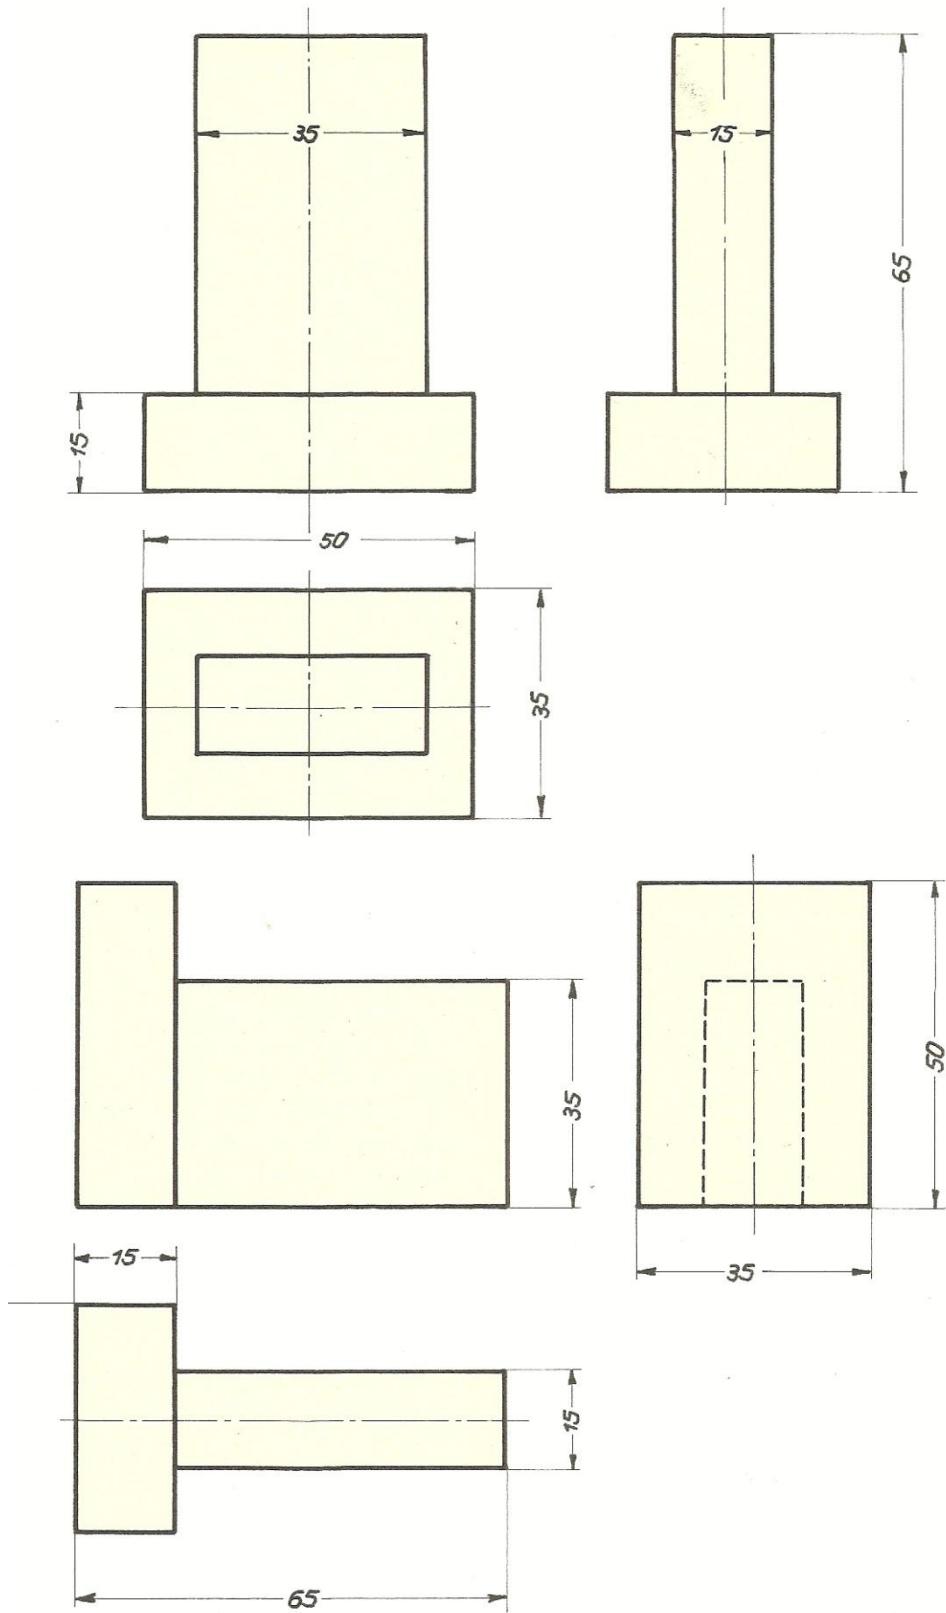


پریسمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه

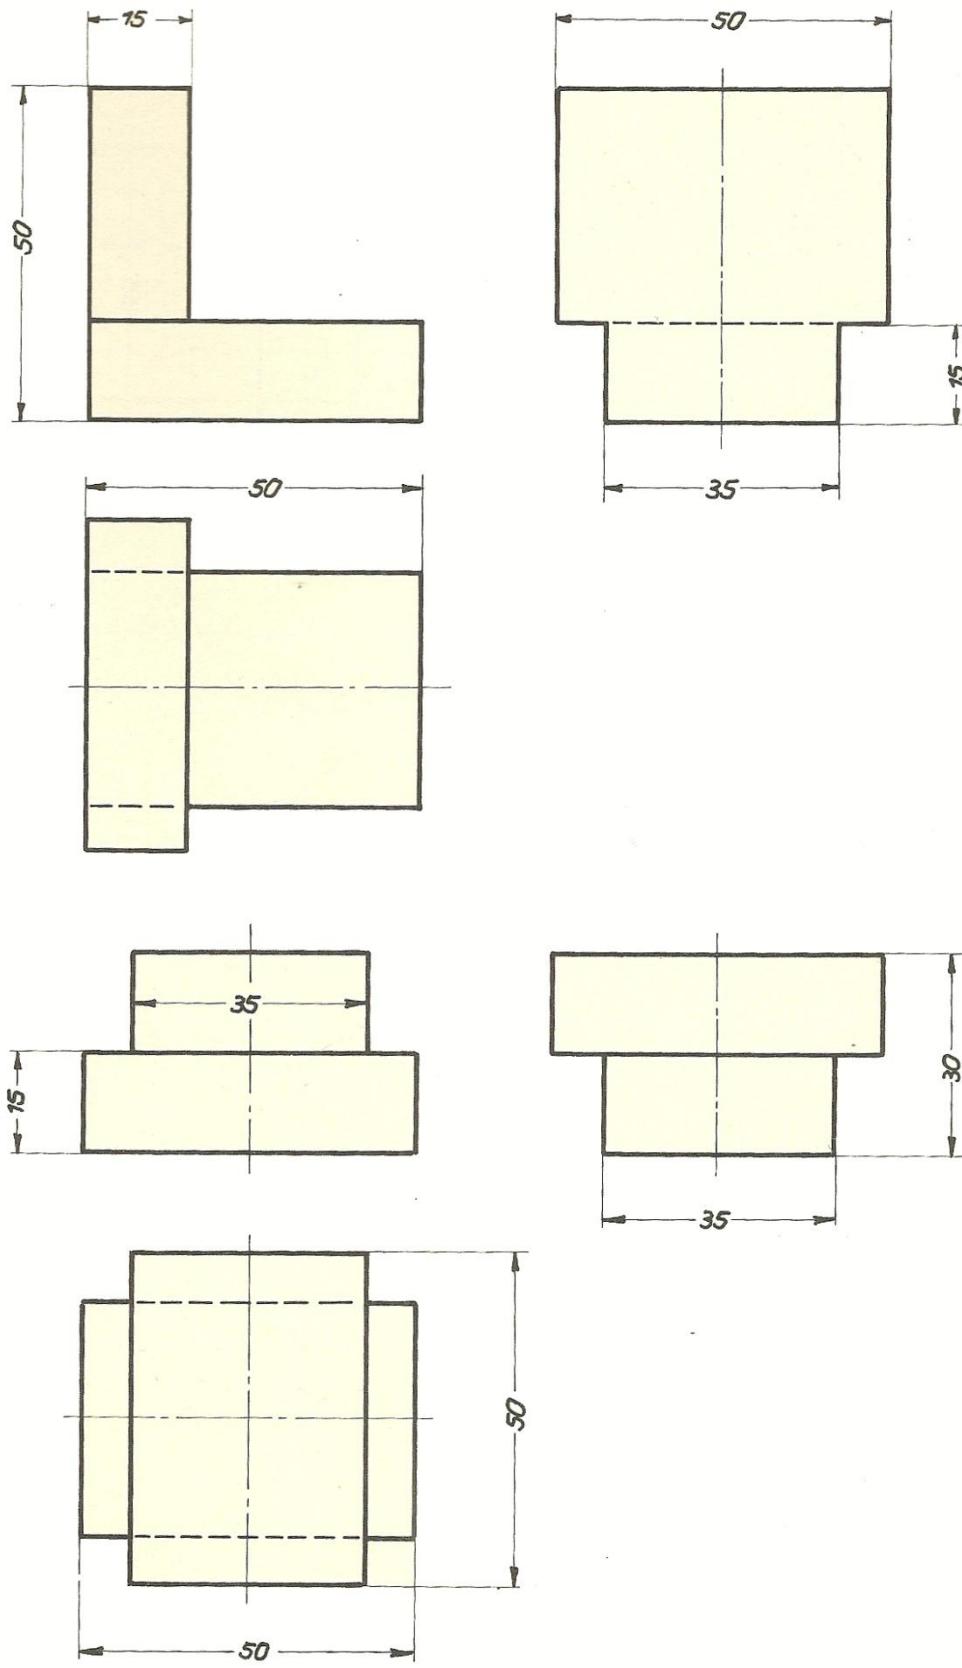






پریسمه بی بو له اود گردو تیکو کار رسمونه.

د مخامنخ ارخ څخه تاسود پور تنسی ارخ او د خنګ ارخ رسم بشپړ کړي

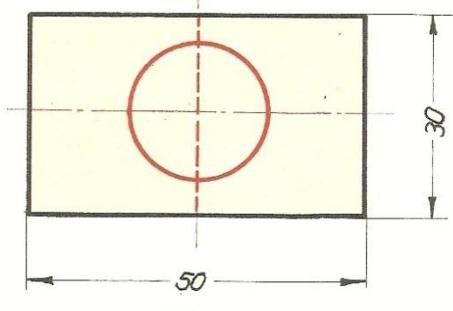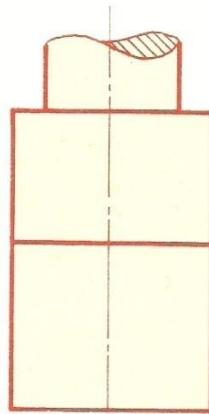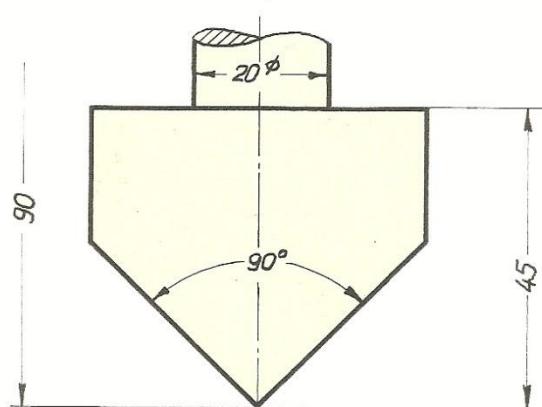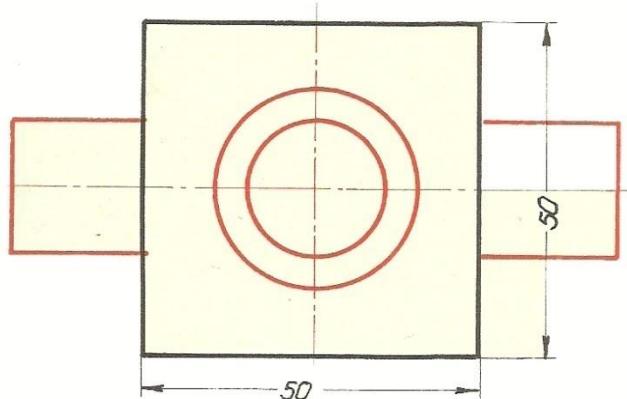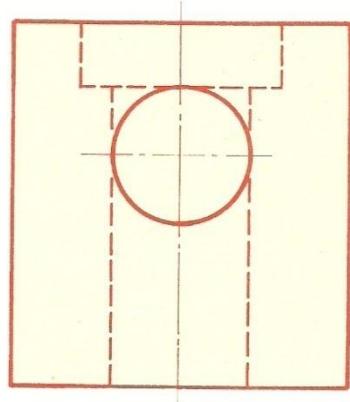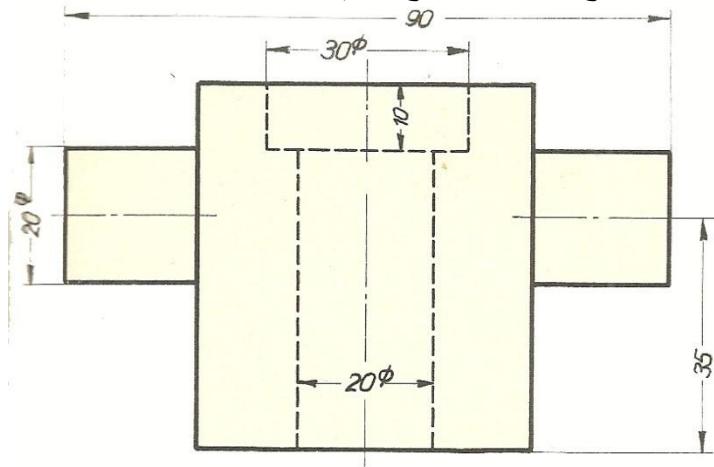


د پریسمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.






د پور تني اړخ رسم څخه تاسود مخامنځ اړخ او د څنګ اړخ رسم بشپړ کړي. بتیکو کار لور والی 40mm ده

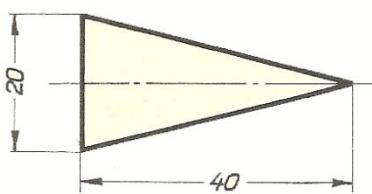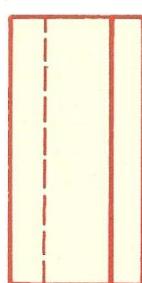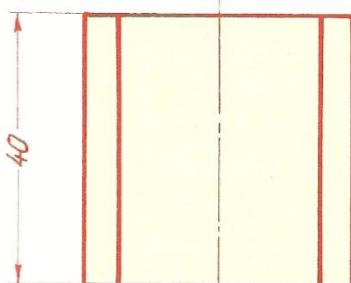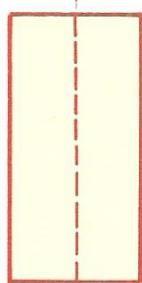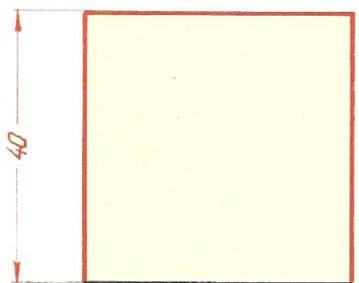


1.

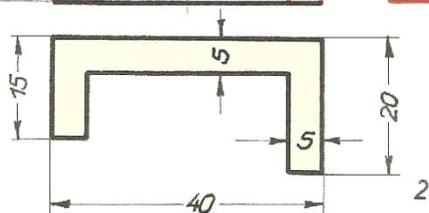




2.

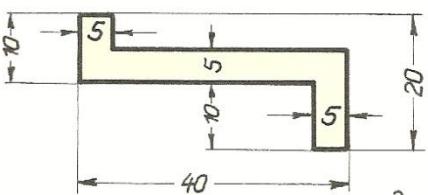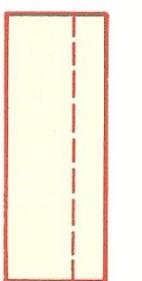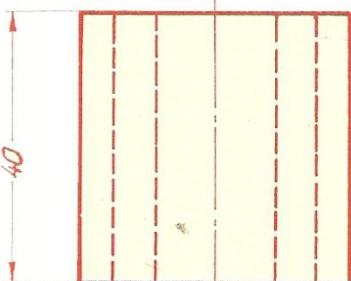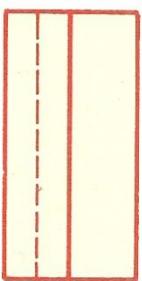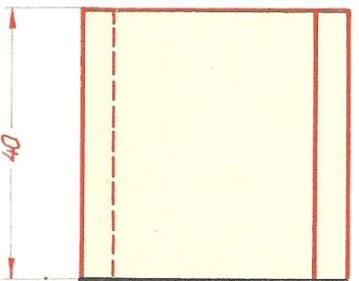


3.

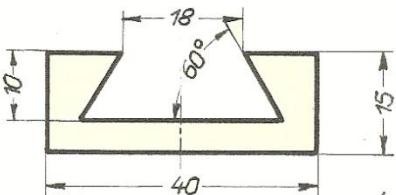

4.

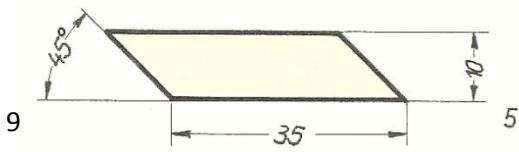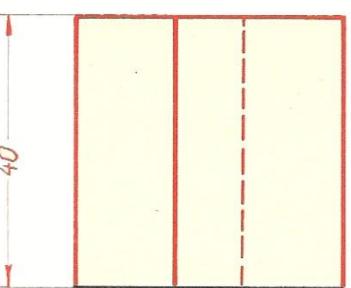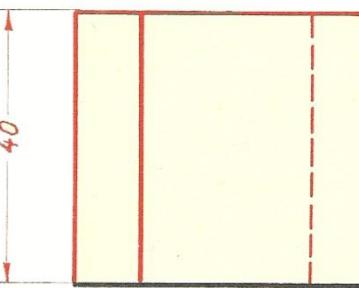







9

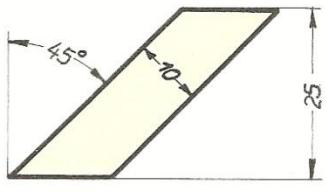

6.







د پریسمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.

د مخامنځ اړخ او د پور تنسی اړخ رسمونو خخه تاسو د دواړو څنګو رسمونه بشپړ کړي.

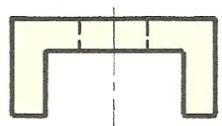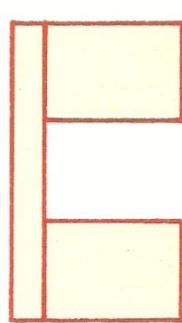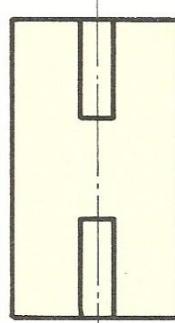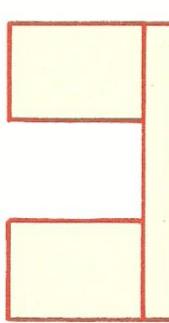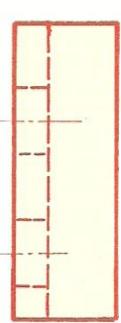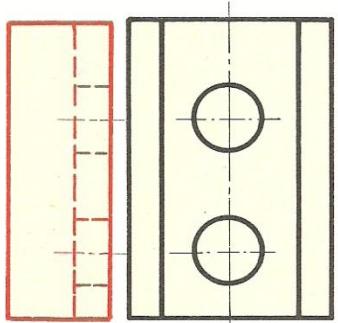


1






4

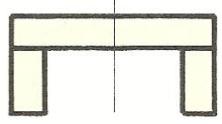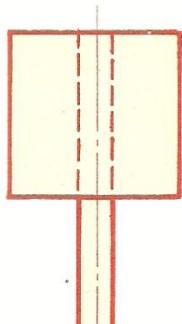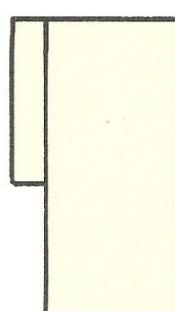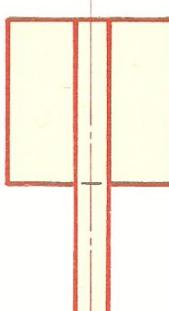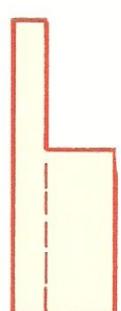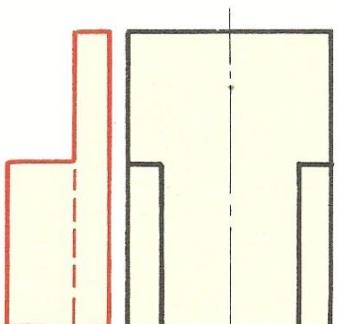


2

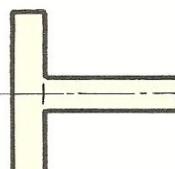

5

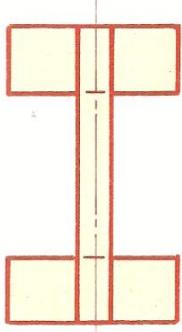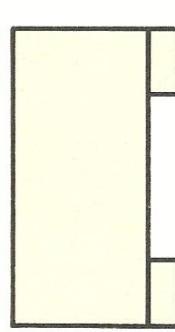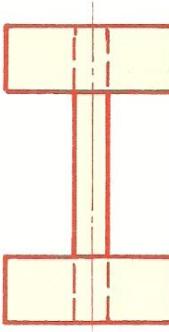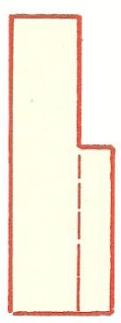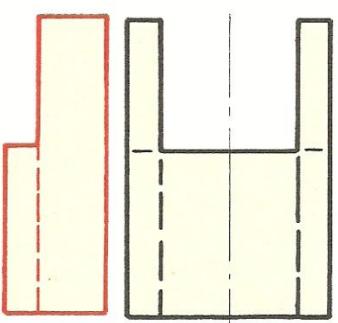

3





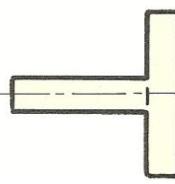


6


5

د پريسمه بي دوله او د ګريو تيکو کار رسمونه.






په لاندی رسمونو کی د څنګ اړخ رسم بشپړ کړي.

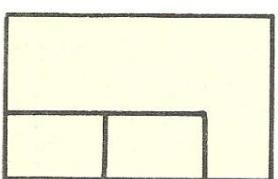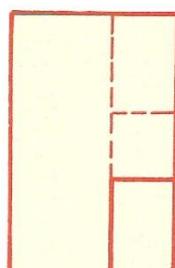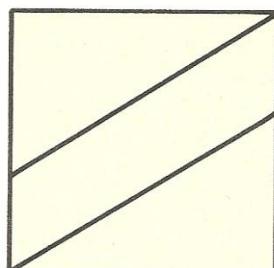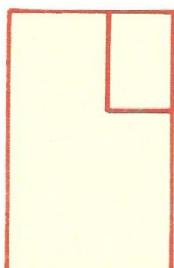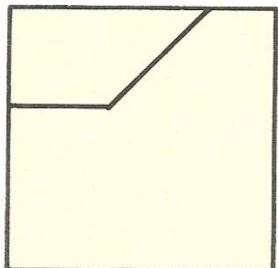


1

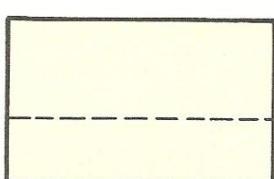




2

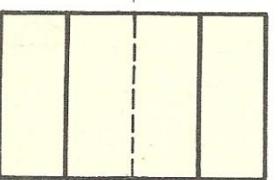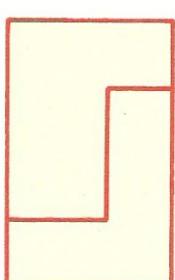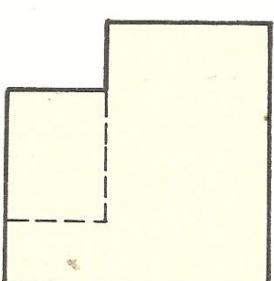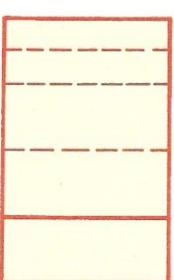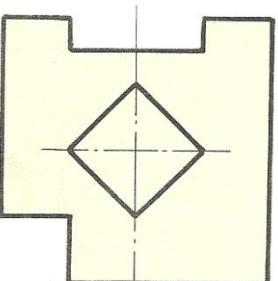




3

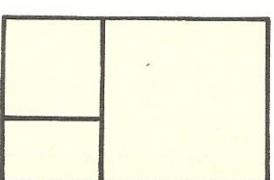

4

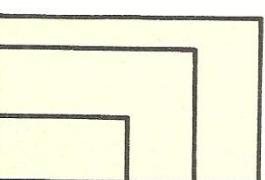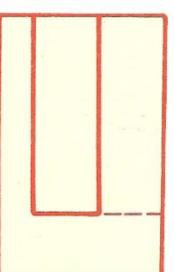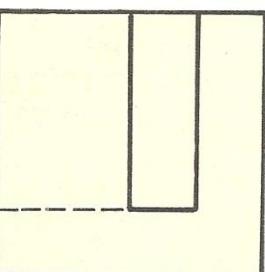






5

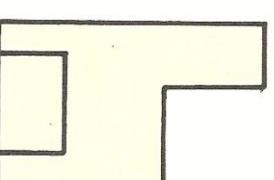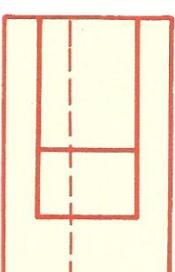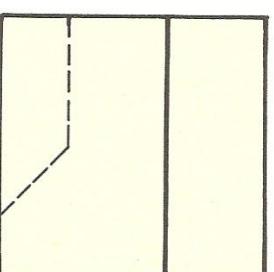


6

د پرسیمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.




د څنګ اړخ او د پورتنۍ اړخ رسمونو څخه تاسو د مخامنځ اړخ رسم بشپړ او اندازه ور کړي.

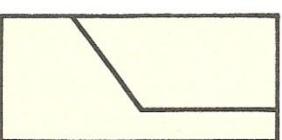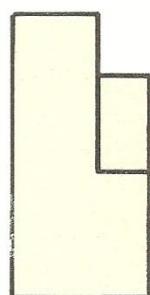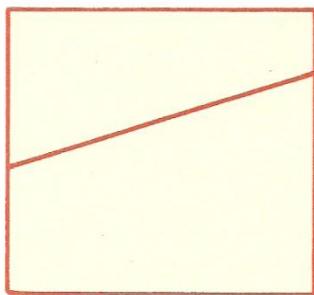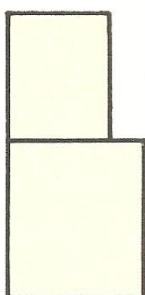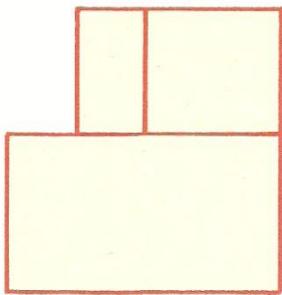



1

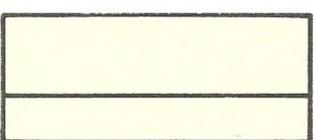




2

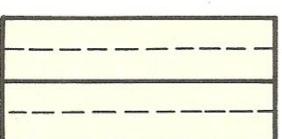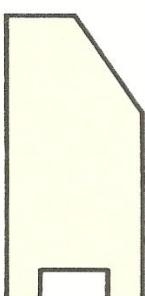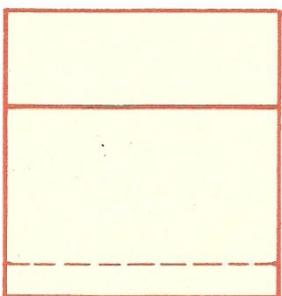



3

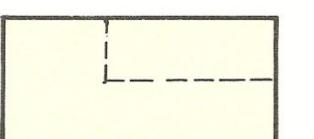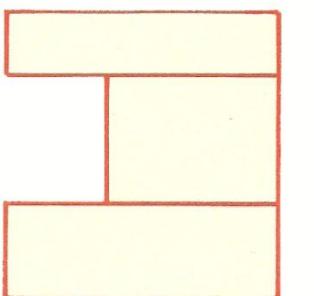

4

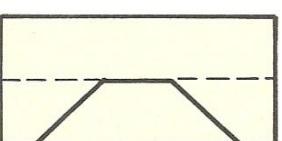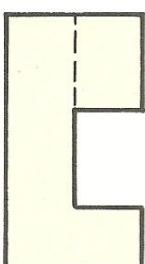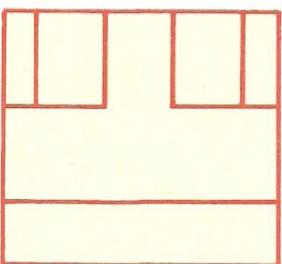

5

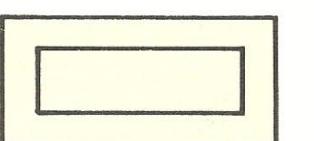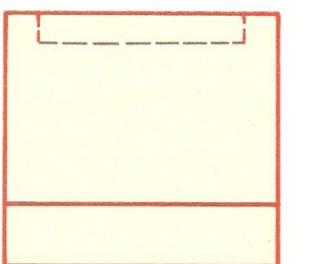


6


د پریسمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.

رسم شوی نعل دوله تیکه چه پر حمکه نعل شوی سیکاری ۵ تاسو بی په دریو اړخونو کې په اندازه د ۱:۱ په چت رسم کړي.

b او هم بی په دریو اړخونو کې په اندازه د ۱:۱ په دیوال رسم کړي .

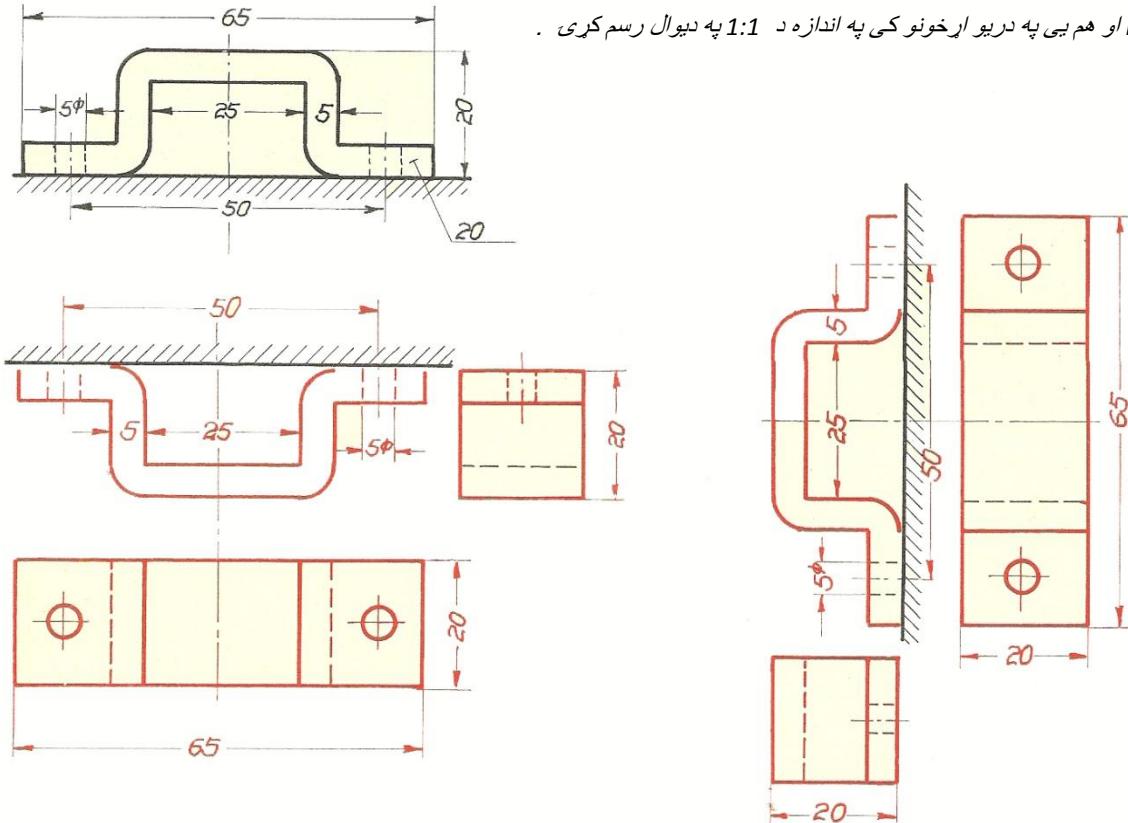


زاو په لرونکی تیکه با ید داسی و ګرزول شی چه د A کربنه بی دقا عدی کربنه شی او په همدی دول بی په دریو اړخونو کې په اندازه د ۱:۱ رسم کړي.

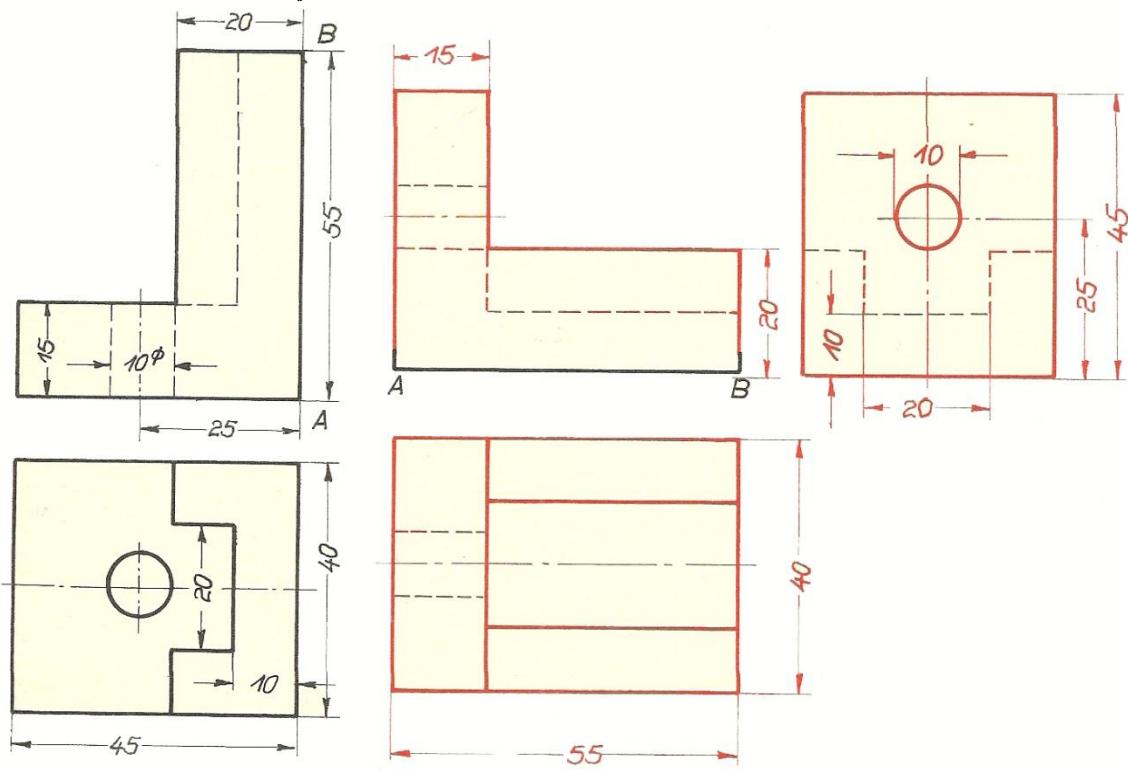

د پرسیمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.



لاندی دوه تیکی په دریو اړخونو کې بی تر تبیه رسم شوی دی تاسو بی په دریو اړخونو کې په هم دغه اندازه په تر تبیه سره کړي .

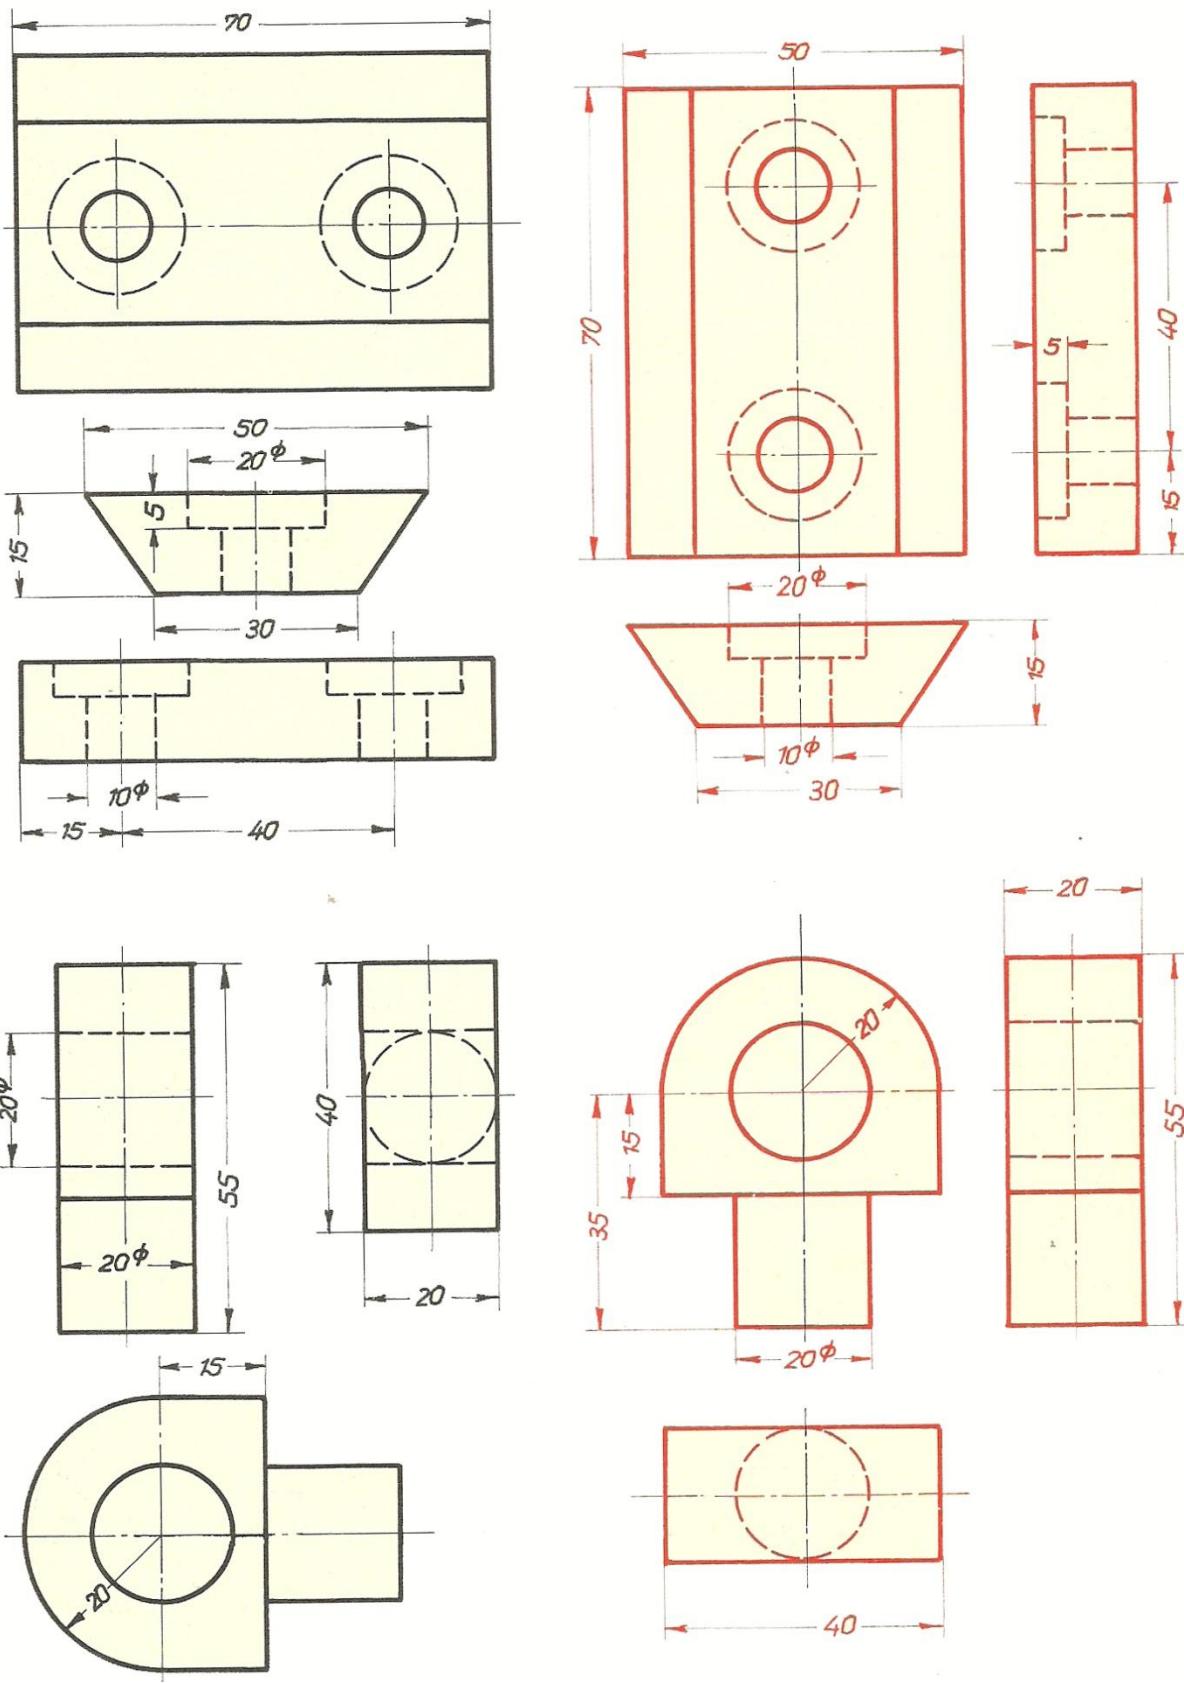




د پریسمه بی دوله او د ګردو تیکو کار رسمونه.

لاندی دوه تیکی دا دول جوری شوی دی چه دو هم نمبر تیکه په اول نمبر تیکه کې با بد حرکت وکړي 1 تا سود وارو تیکو یو خایي رسم د حرکت کېنې خواسته

2 او بیا بی د حرکت نېټی خواسته رسم کړي.

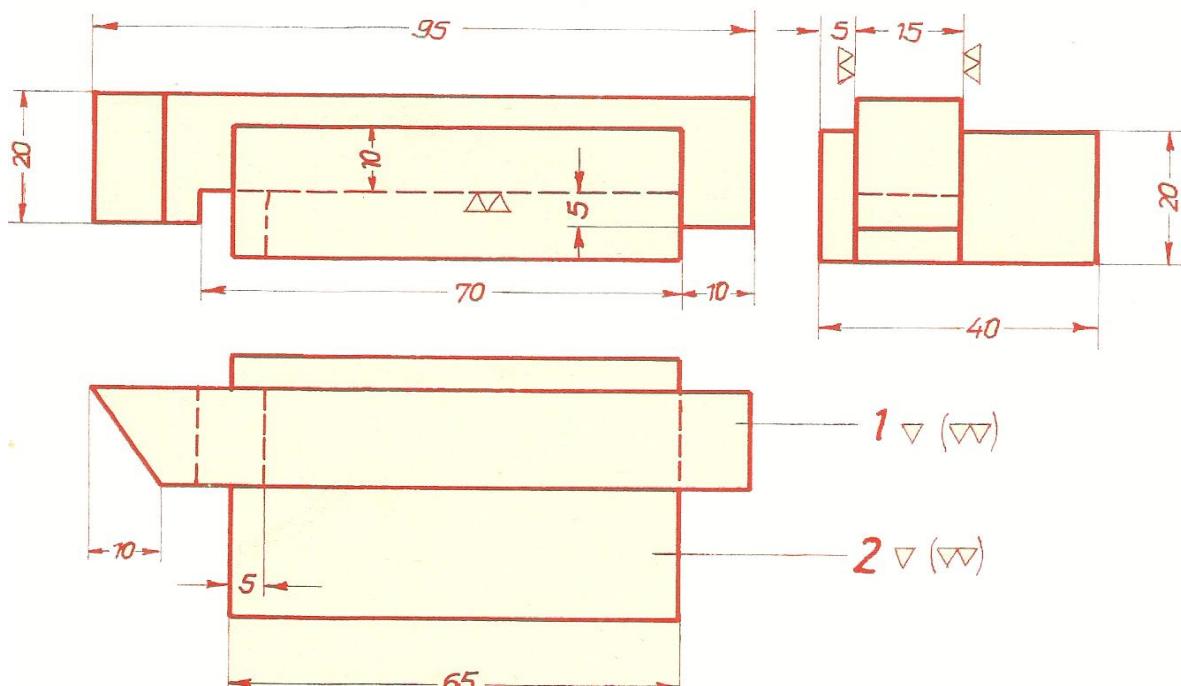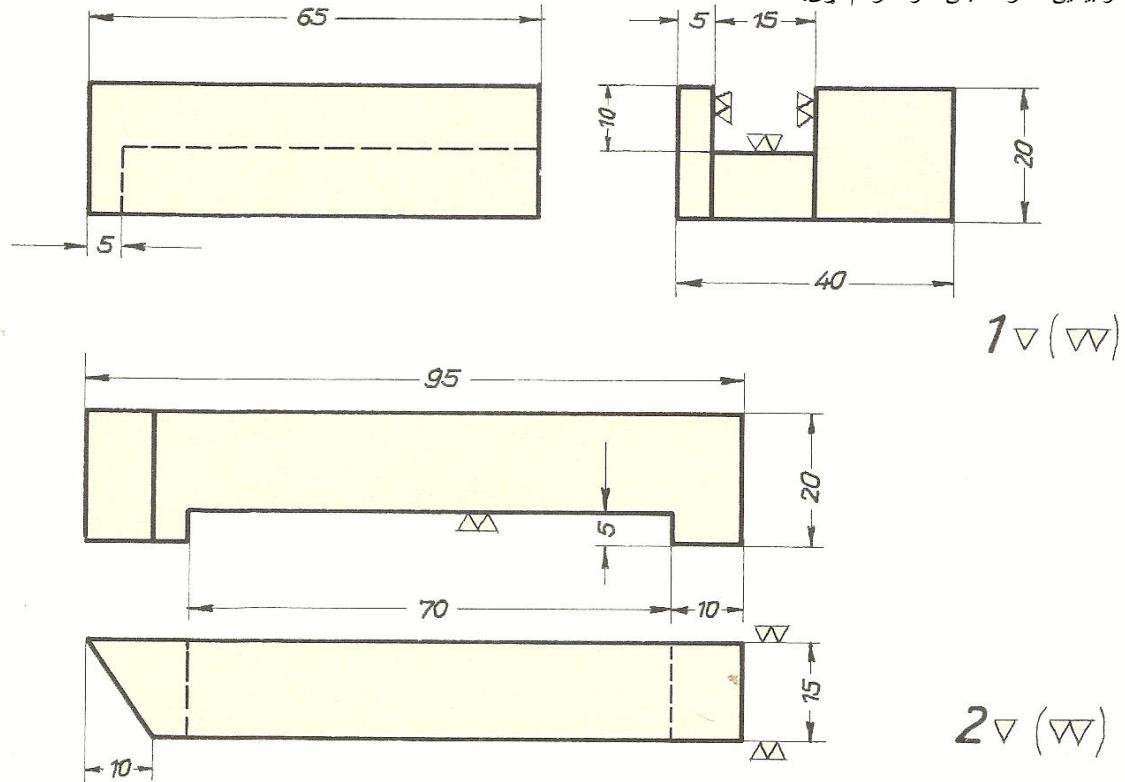


د پرسیمه بی دوله او د گردو تیکو کار رسمونه.

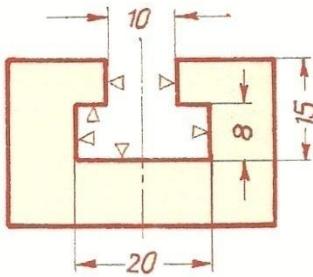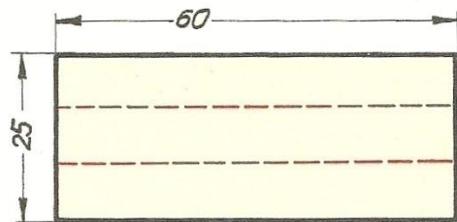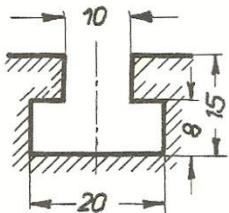

په یوه تیکه کې جه له هموارو فولادو خخه په اندازه

د 25.40.60 پورد 7 دوله جر د رسم د اندازو سره
برابر جور شوی نی دھنک رسم بی په گلوبون د دورو

نورو ارخونو بشپړ کړي او هم د سطحی د ښه والي
درجه ورکړي.

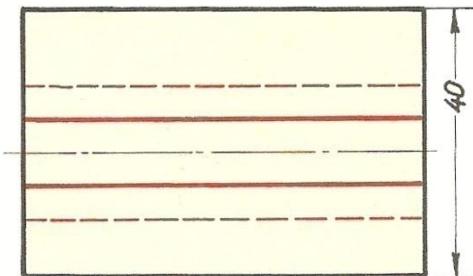

د رینچ د فانو مر کزی فاصله 20mm

د رینچ د فانو قطر 4.5mm

د فانو اوږد والي 6mm

د گردو فولادو خخه چه قطریبي 40 او اوږد والي بی 60mm ده

نو موري فولادي ميله په تغیر د 5 ملي متر له مرکز خخه

په طر د 20 له آخره پوری برمه کېږي و روسته له هغه

خخه په قوی خای کې د وارشل دوله فریز پله په واسطه




يو جر چه 4 mm سورلري هوږیدي . بل آخره په پونډ

کې د رسم شوی رینچ اپاره دوہ سوری برمه کېږي د سوريو

مرکزی فاصله له اصلی مرکز د میل خخه 12mm


فاصله لري نو موري د ترلو پوش په درېو ارخونوکې په

اندازه 1:1 رسم کړي .

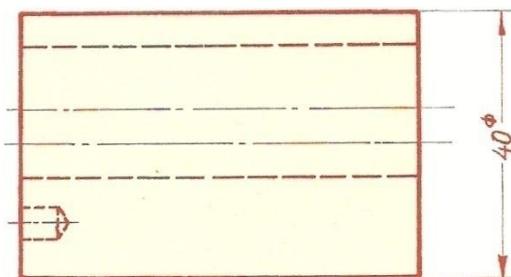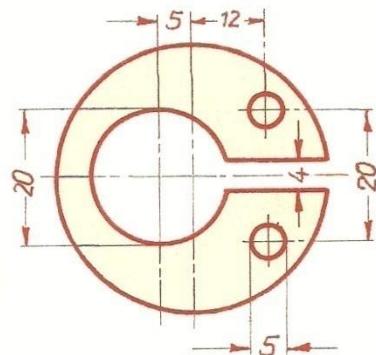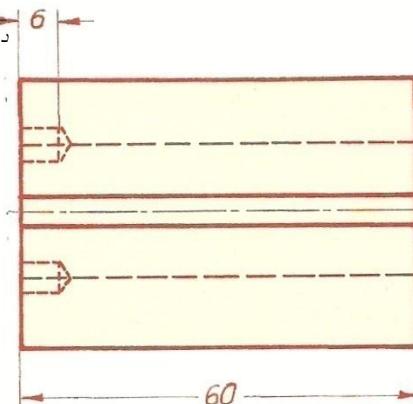


VV

پریسمه یی دوله او دگردو تیکو کار رسمونه .




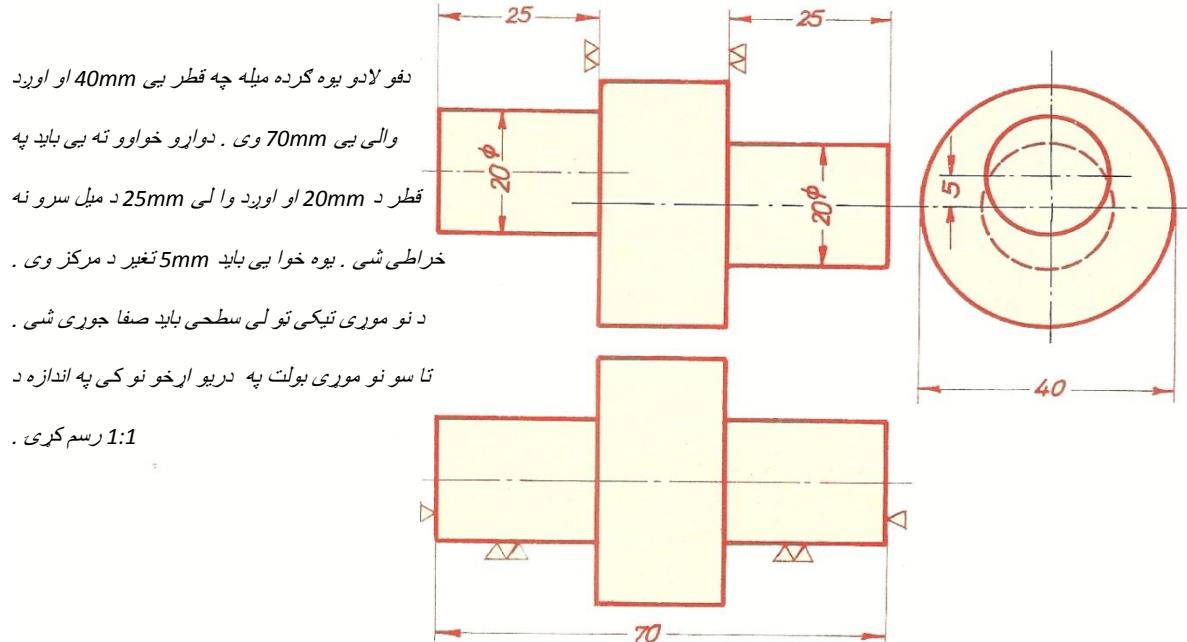


یوه گرده فو لادی میله چه قطر بی 50mm او اورد والی بی 800mm وی . د میل یوه خوا باید په قطر د 40mm او اورد والی د 70mm خرا طی شی .
او همدا خوا دمبلی باید په اورد والی د 30mm او خلور کونجی په اندازه د 25mm فربیز کاری شی . نو موری میله په یوه ارخ کی په اندازه د 1:1 رسم او دوهم
خل بی په اندازه د 1:5 کی رسم کری .

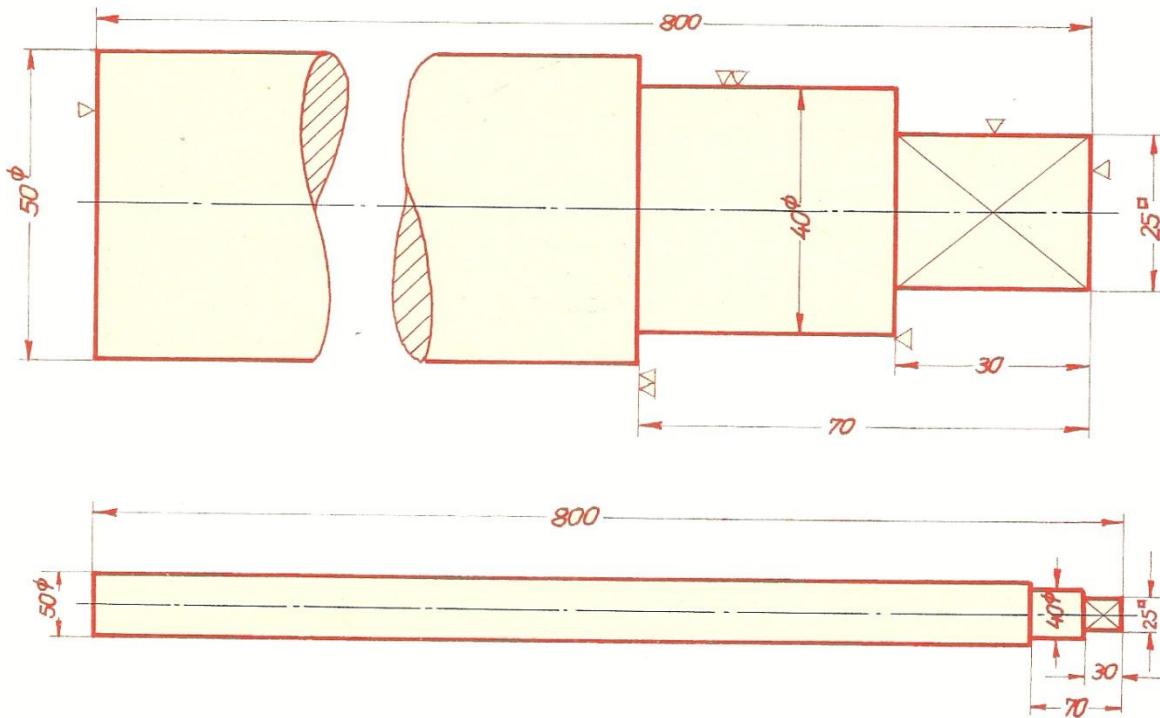


پریسمه یی دوله اود گردو تیکو کار رسمونه .


د هرو دوهار ونده تیکو یو خایی رسمونه په اندازه $1:1$ ویاسی او وو وایاست چه خه شی له هر یوه هفو خخه جور شو؟

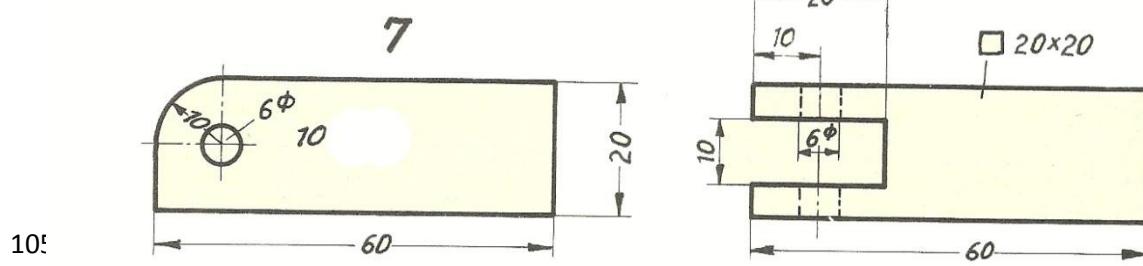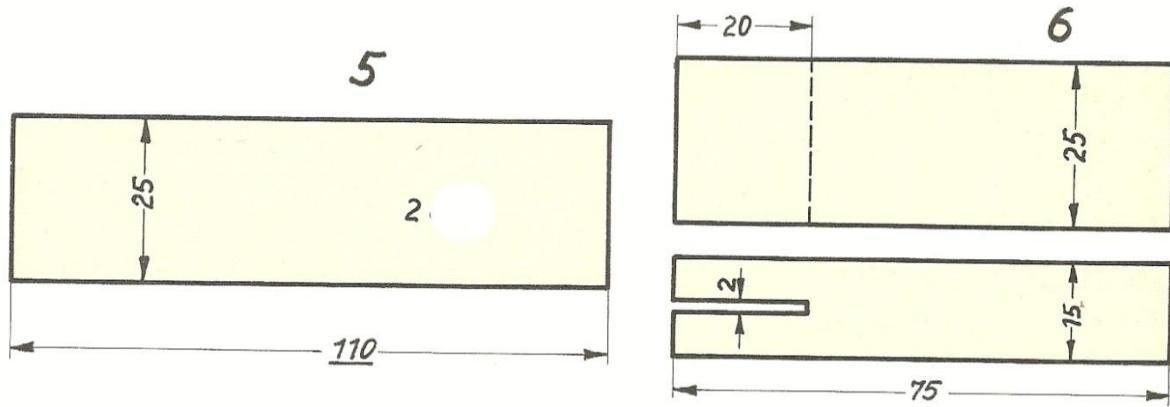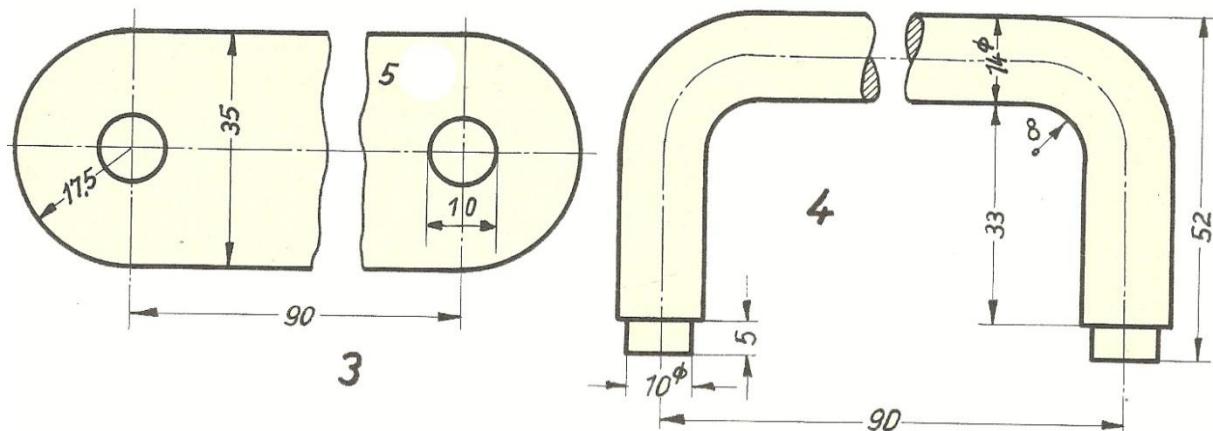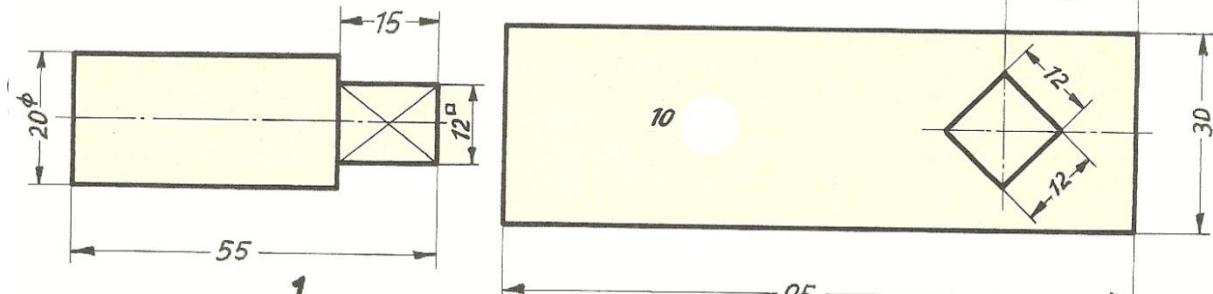

پریسمه بی دوله اود گرد و تیکو کار رسمونه .



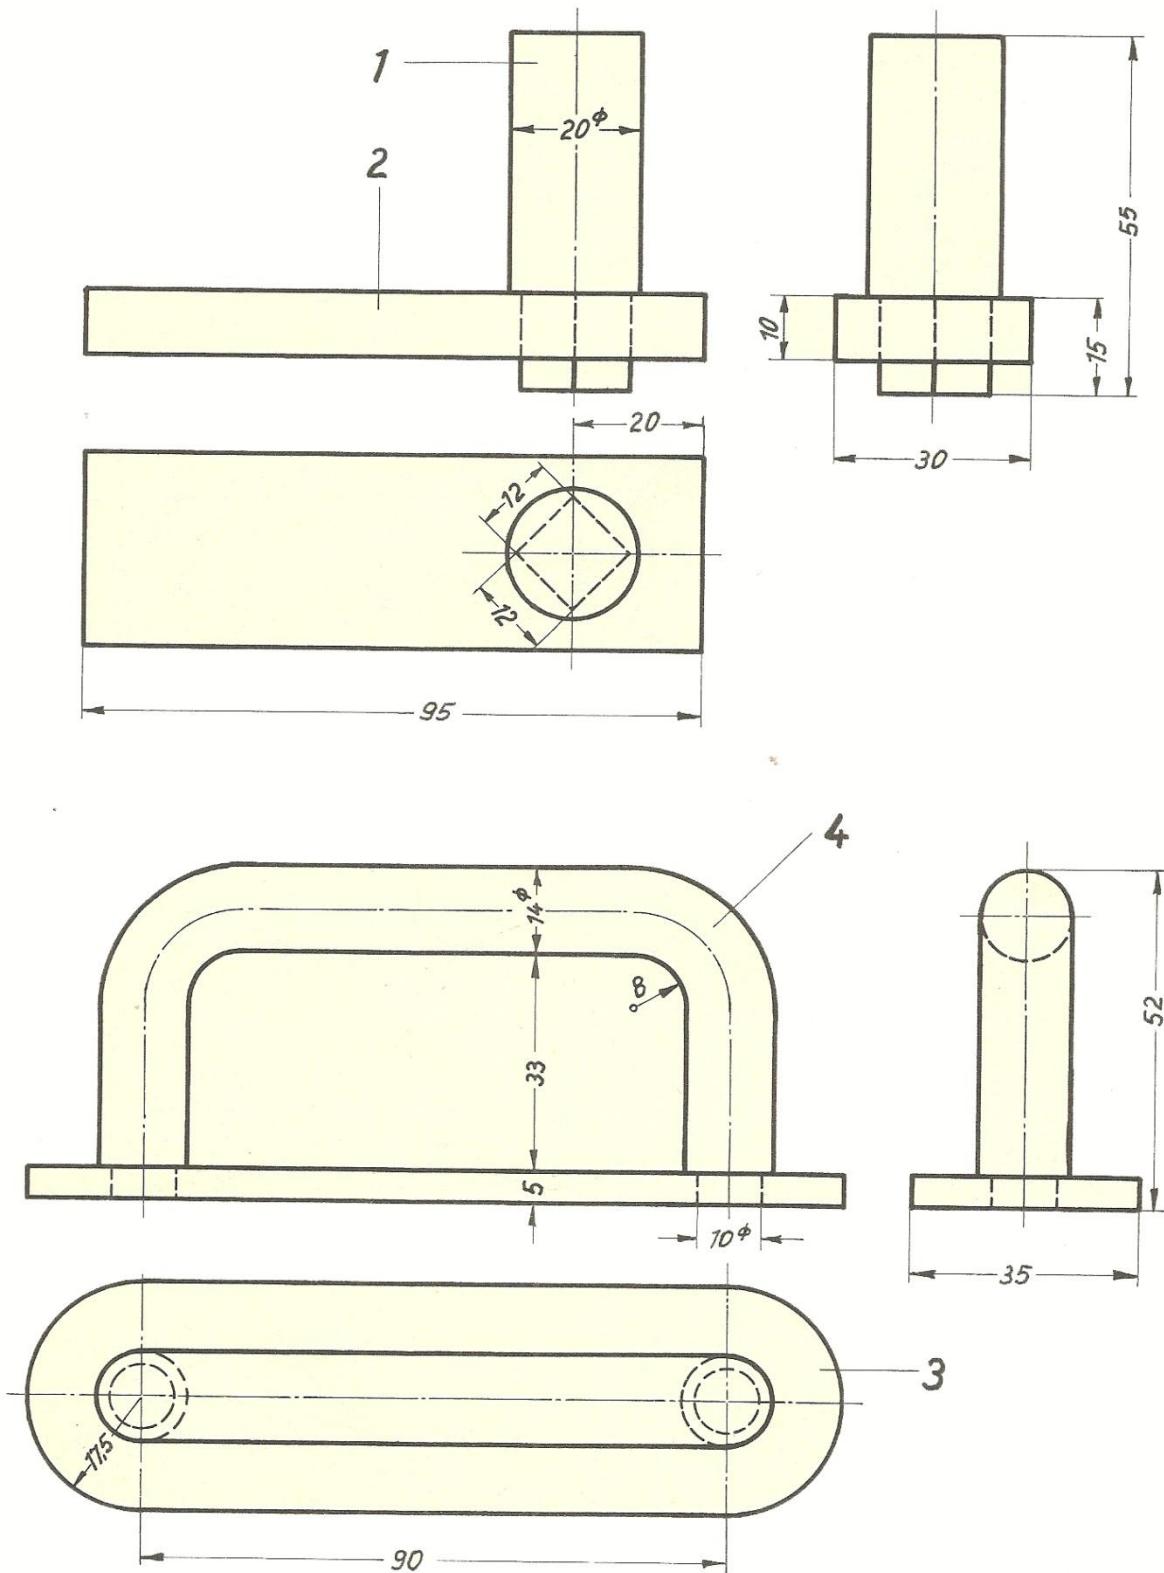


پریسمه بی دو له اود گرد و تیکو کار رسمونه .

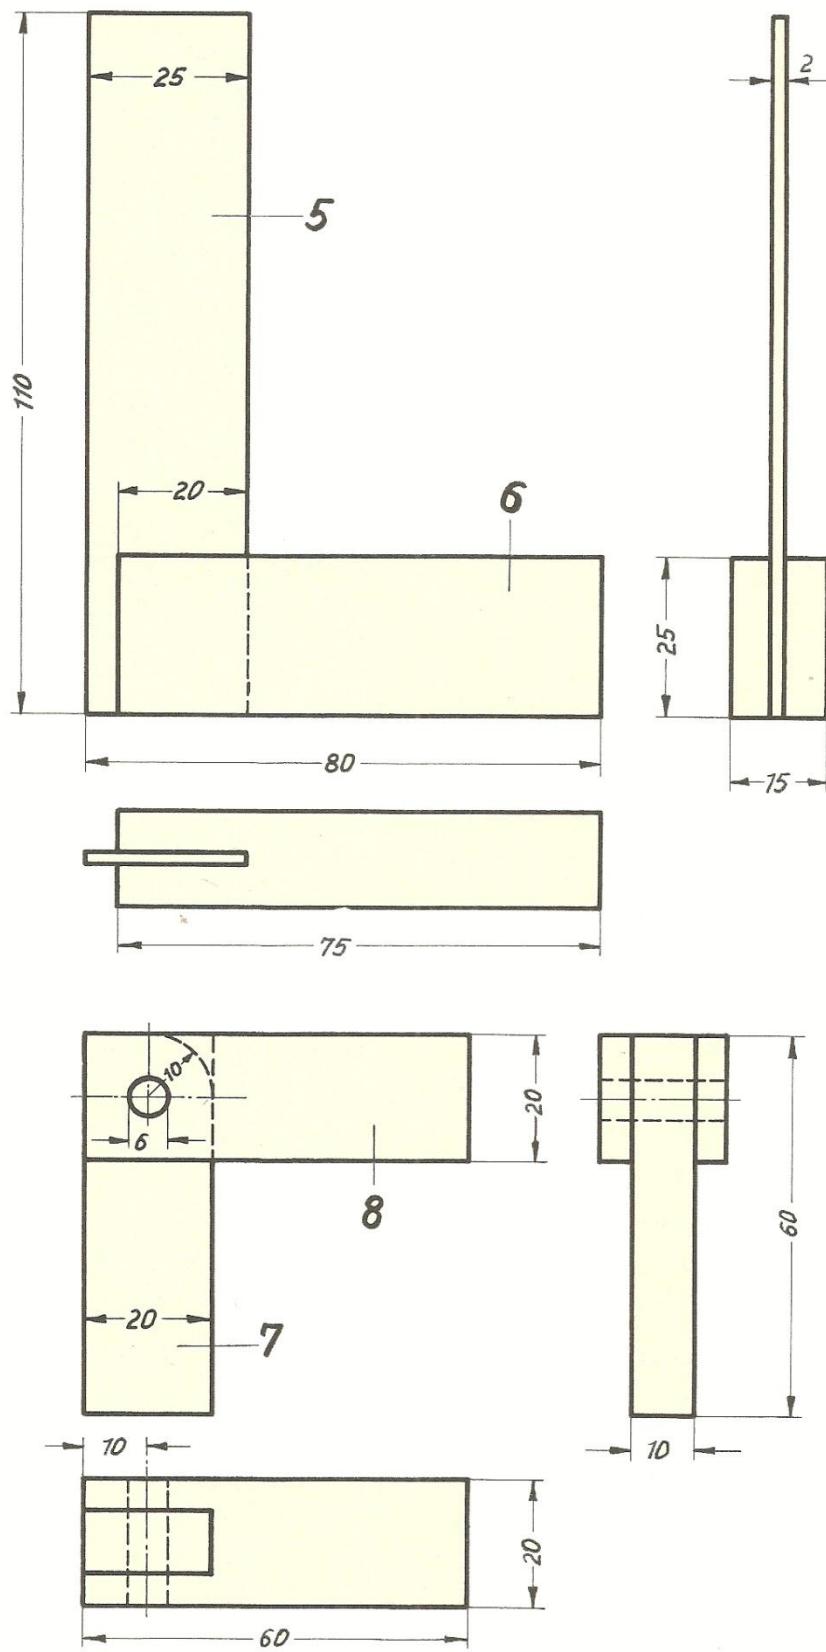

پریسمه بی دوله او د گردو تیکو کار رسمونه.

دلاندی بولت د رسم خخه په بیل بیل بول د هری تیکی رسم پدی بول چه د اولی تیکی صرف مخامخ اړخ او د 2 او 3 تیکو رسمونه به دوو اړخونو کی بشپړ کړي.

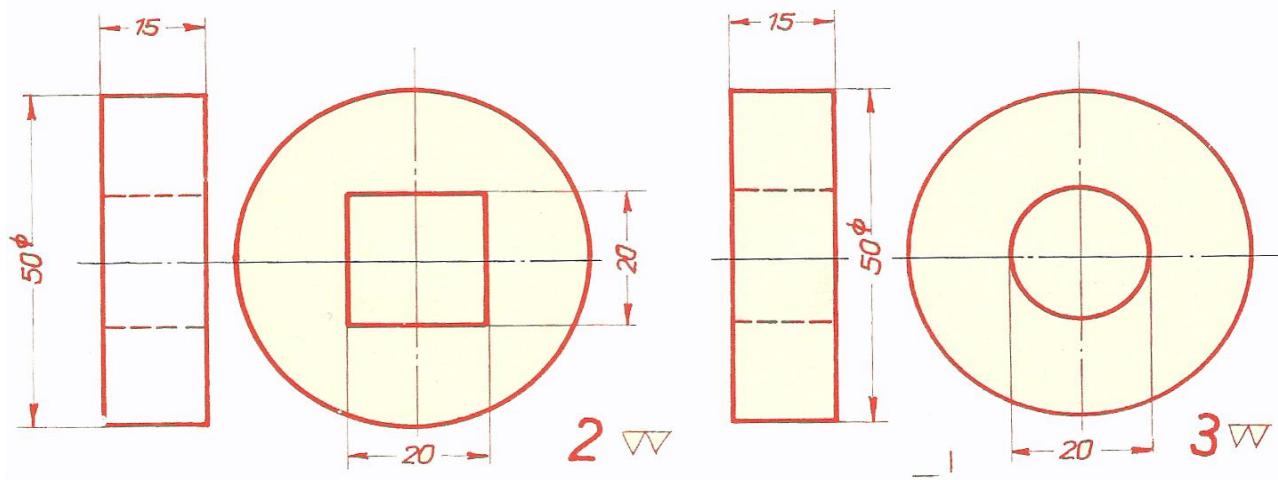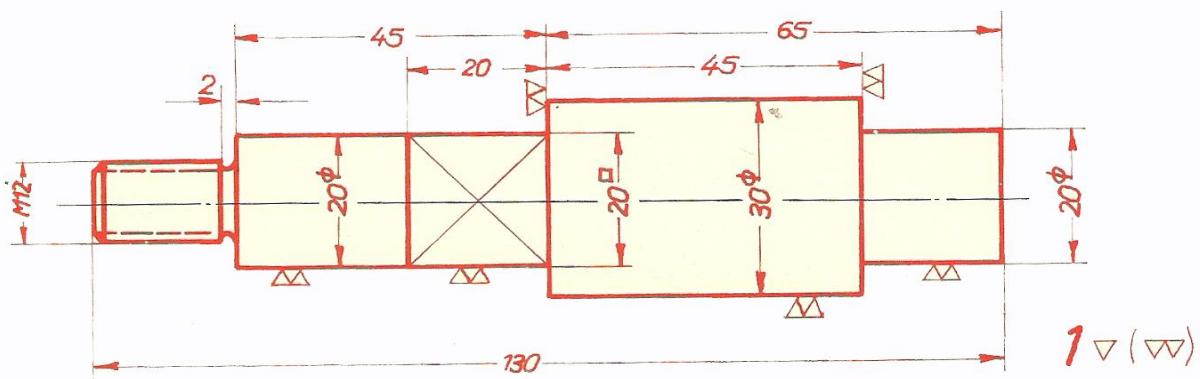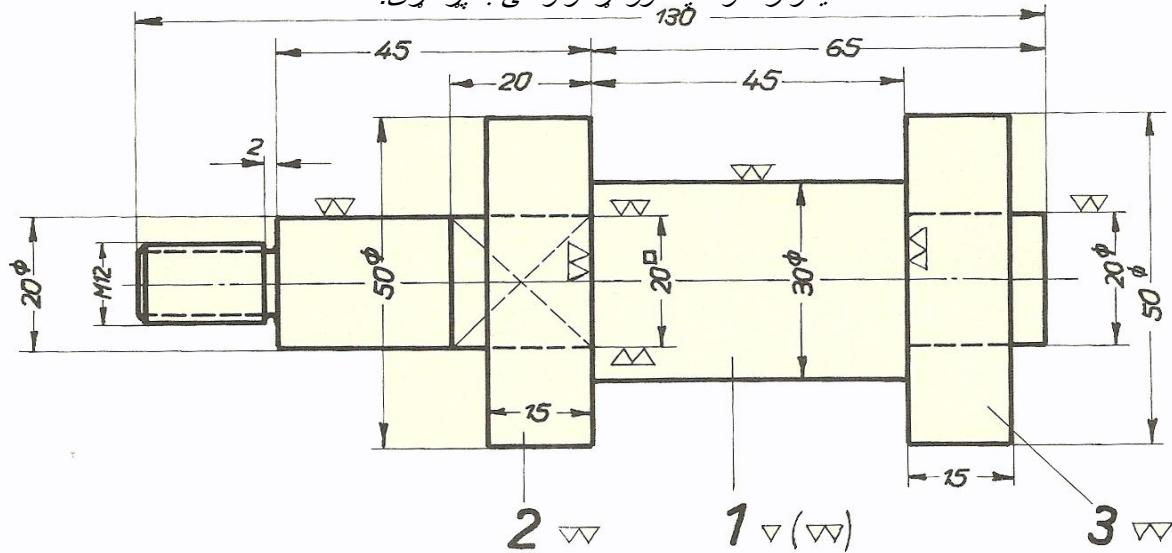

پريسمه بي دوله او د گردو تيکو کار رسمونه.

خنګ ته رسم شوي تيکه کار چه د




هموارو فولادو اندازه بي

25.20.75 ملى مترا ده او رسم بي



په دريو ارخونو کي بشپړ شوي دي

تاسو بي د کار د بشپړولو پېړاوو نه



د رسم په واسطه سره رو بنانه کړي.

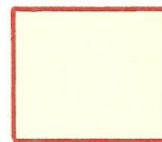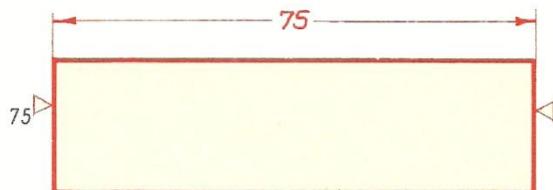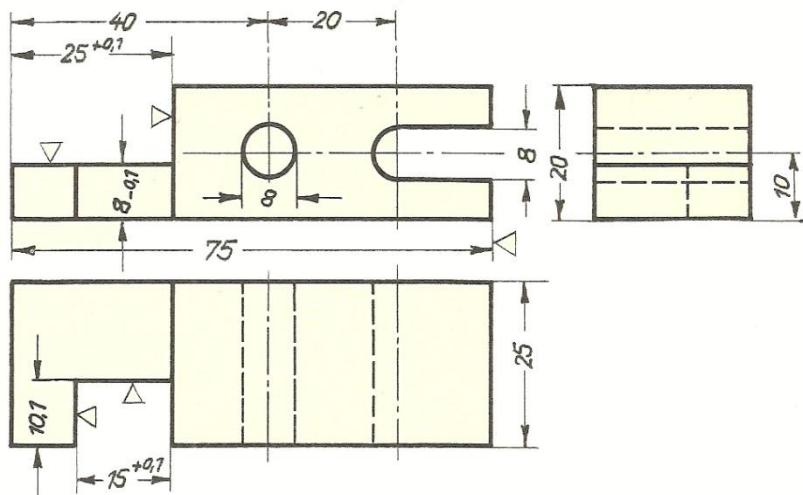


1

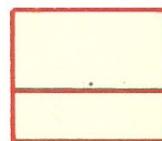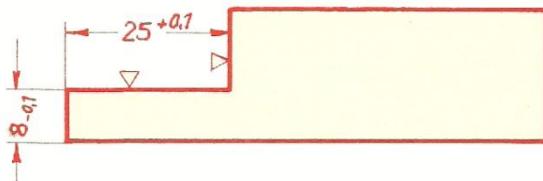



2

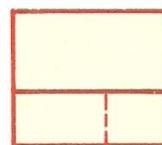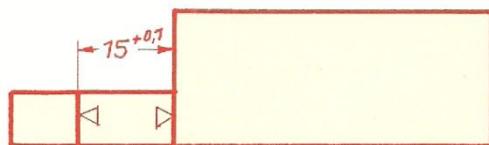

3

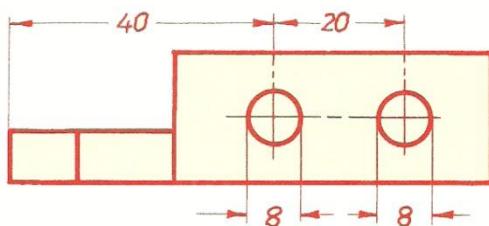





4

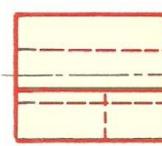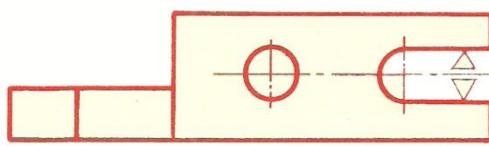













5

څلورم فصل په خیال کی د کار پری شوی تیکی :



هغه تیکی دی چه په منځ نیمی شوی او یا څلورمه برخه یې فکراً پری شوی وی . همیشه منځ خالی د کار تیکی پری کیږی چه د رسم د روښانه کولو لپاره پری شوی (بریده) رسم کیږی . پری شوی ټایونه هغه دک ټایونه دی چه د اره کولو په ترڅ کی د اړی پل پری لکیږی او کربنی یې په 45 درجو رسم کیږي . چه پدی تر تیب خالی ټایونه سپین او د اړی د پله د لګیدو ټایونه پری شوی د 45 درجو کر بنو په واسطه بنو دل کیږي . او نه لیدونکی کر بنی په لیدونکو کر بنو بد لوی . پدی ډول مونږ کولی شو هغه خالیکاوی چه د ستړګو له لید خخه پتی وی د پری کولو په واسطه سره یې لیدونکی کړو . هر کس چه پری شوی تیکه ووښی د هغى فورم او شکل ژر تر ژره درک او پو هیدای شی . رسم کونکی باید هڅه وکړی چه په یوه پری شوی کربنه کی ټیری خالیکاوی د لیدو ور وکرز وی . همیشه د پری کولو کربنه د لا تینی په لویو حروفو سره د قطعه خط په ډول د بیلګی په توګه د AB کربنی په ډول بنو دل کیږي . او د پری کولو لوری یې نکربنی دواړو خواوو ته د ویکتورونو په واسطه بنو دل کیږي .

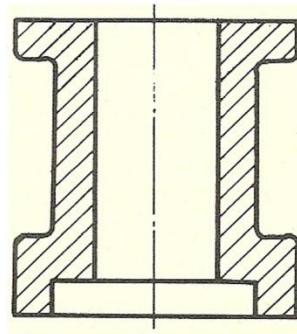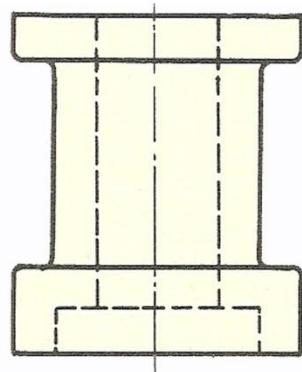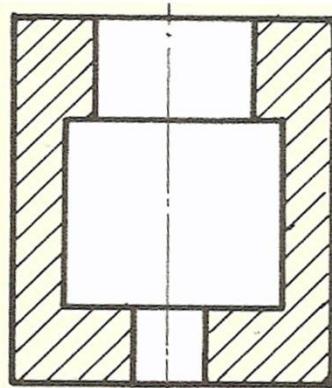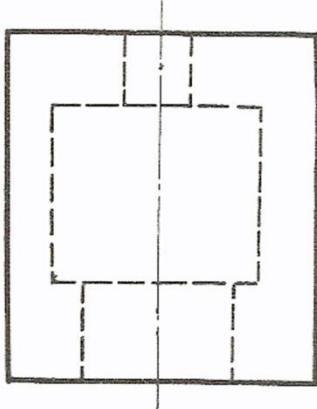



څلورم فصل په خیال کی دکار پری شوی تیکی.

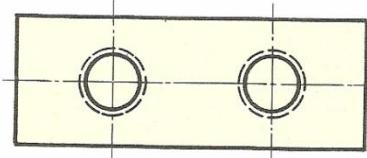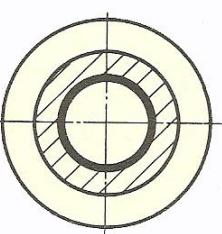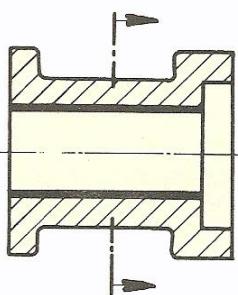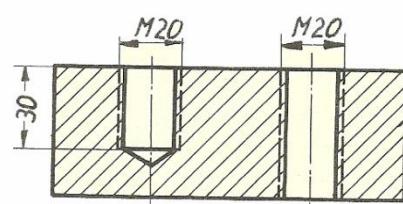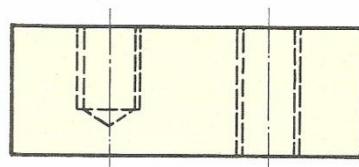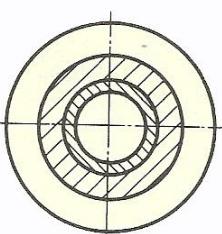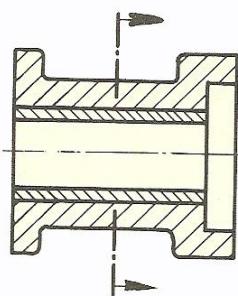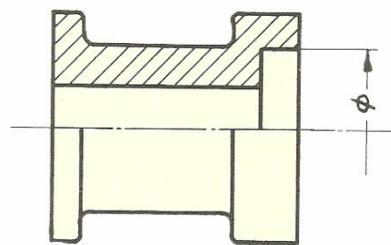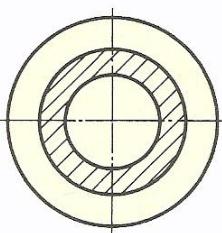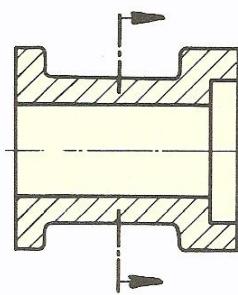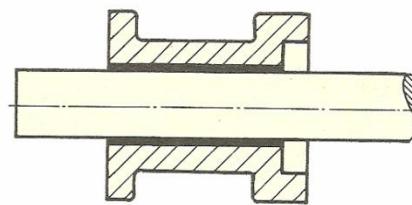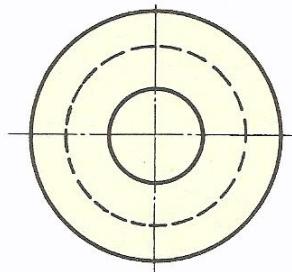


څلورم فصل په خیال کی دکار پری شوی تیکی.

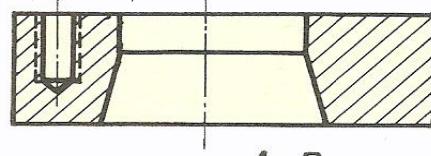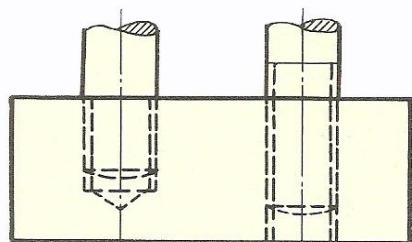


A-B

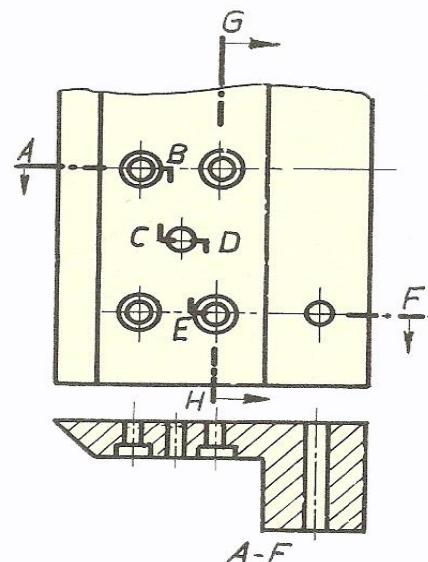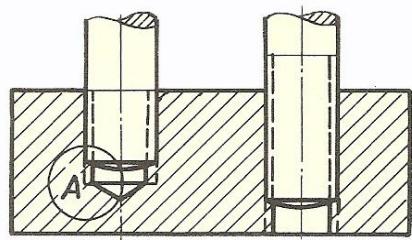

A-F

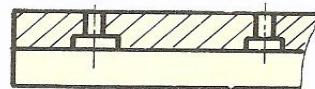


G-H _{Kr}



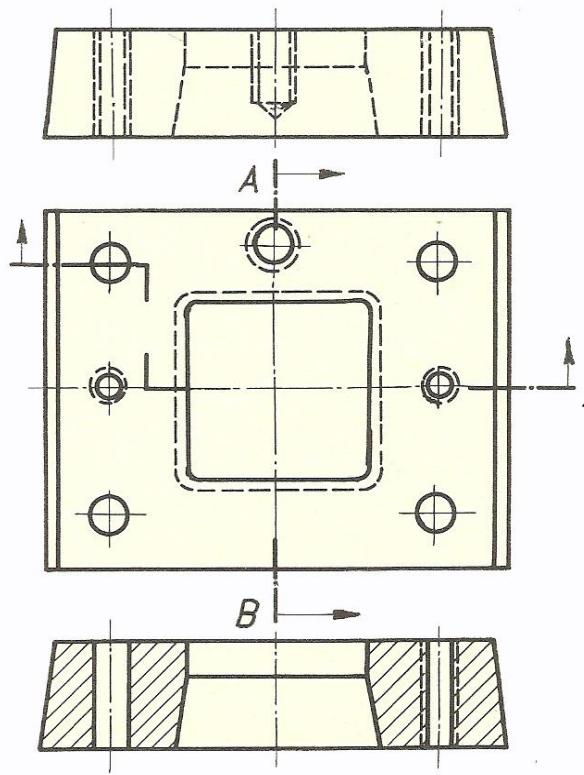


112


که چیری یوه دکار تیکه کوزه او پاس په 45 در جوکربنبو رسم شوی وی نو پری شوی کربنی بی دکبته رسم په بول رسمیزی .

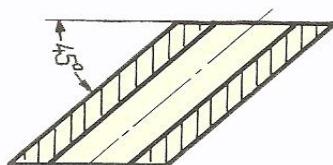


څلورم فصل په خیال کی دکار پری شوی تیکی

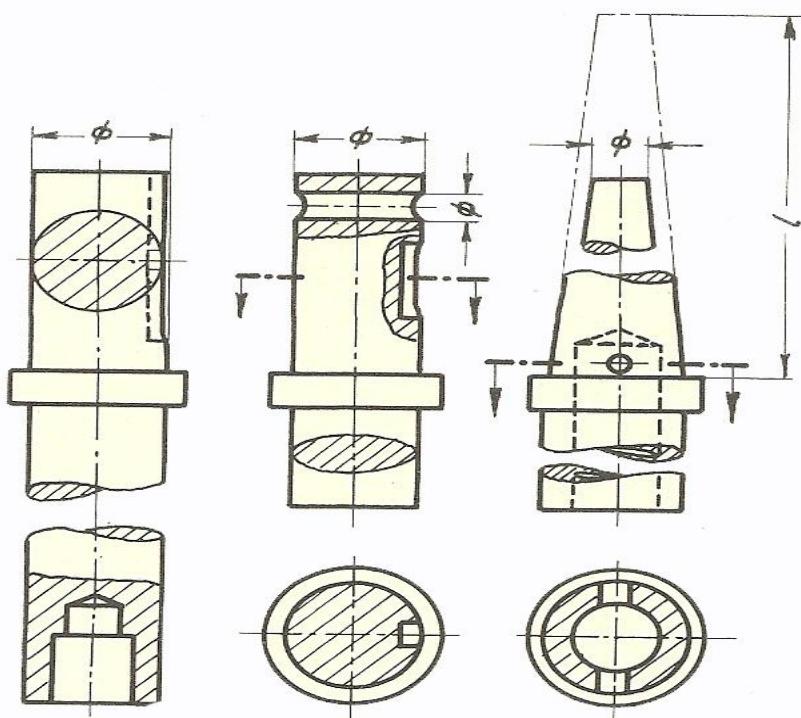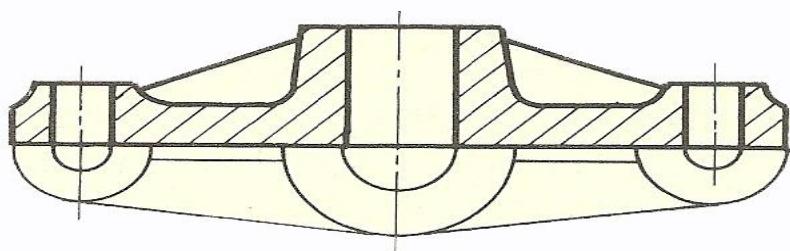
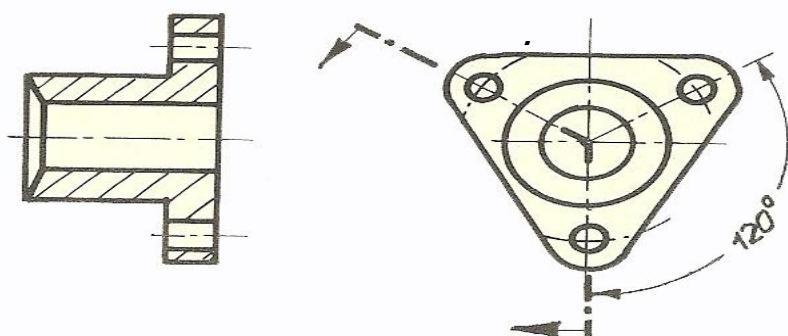


څلورم فصل په خیال کی دکار پری شوی تیکی


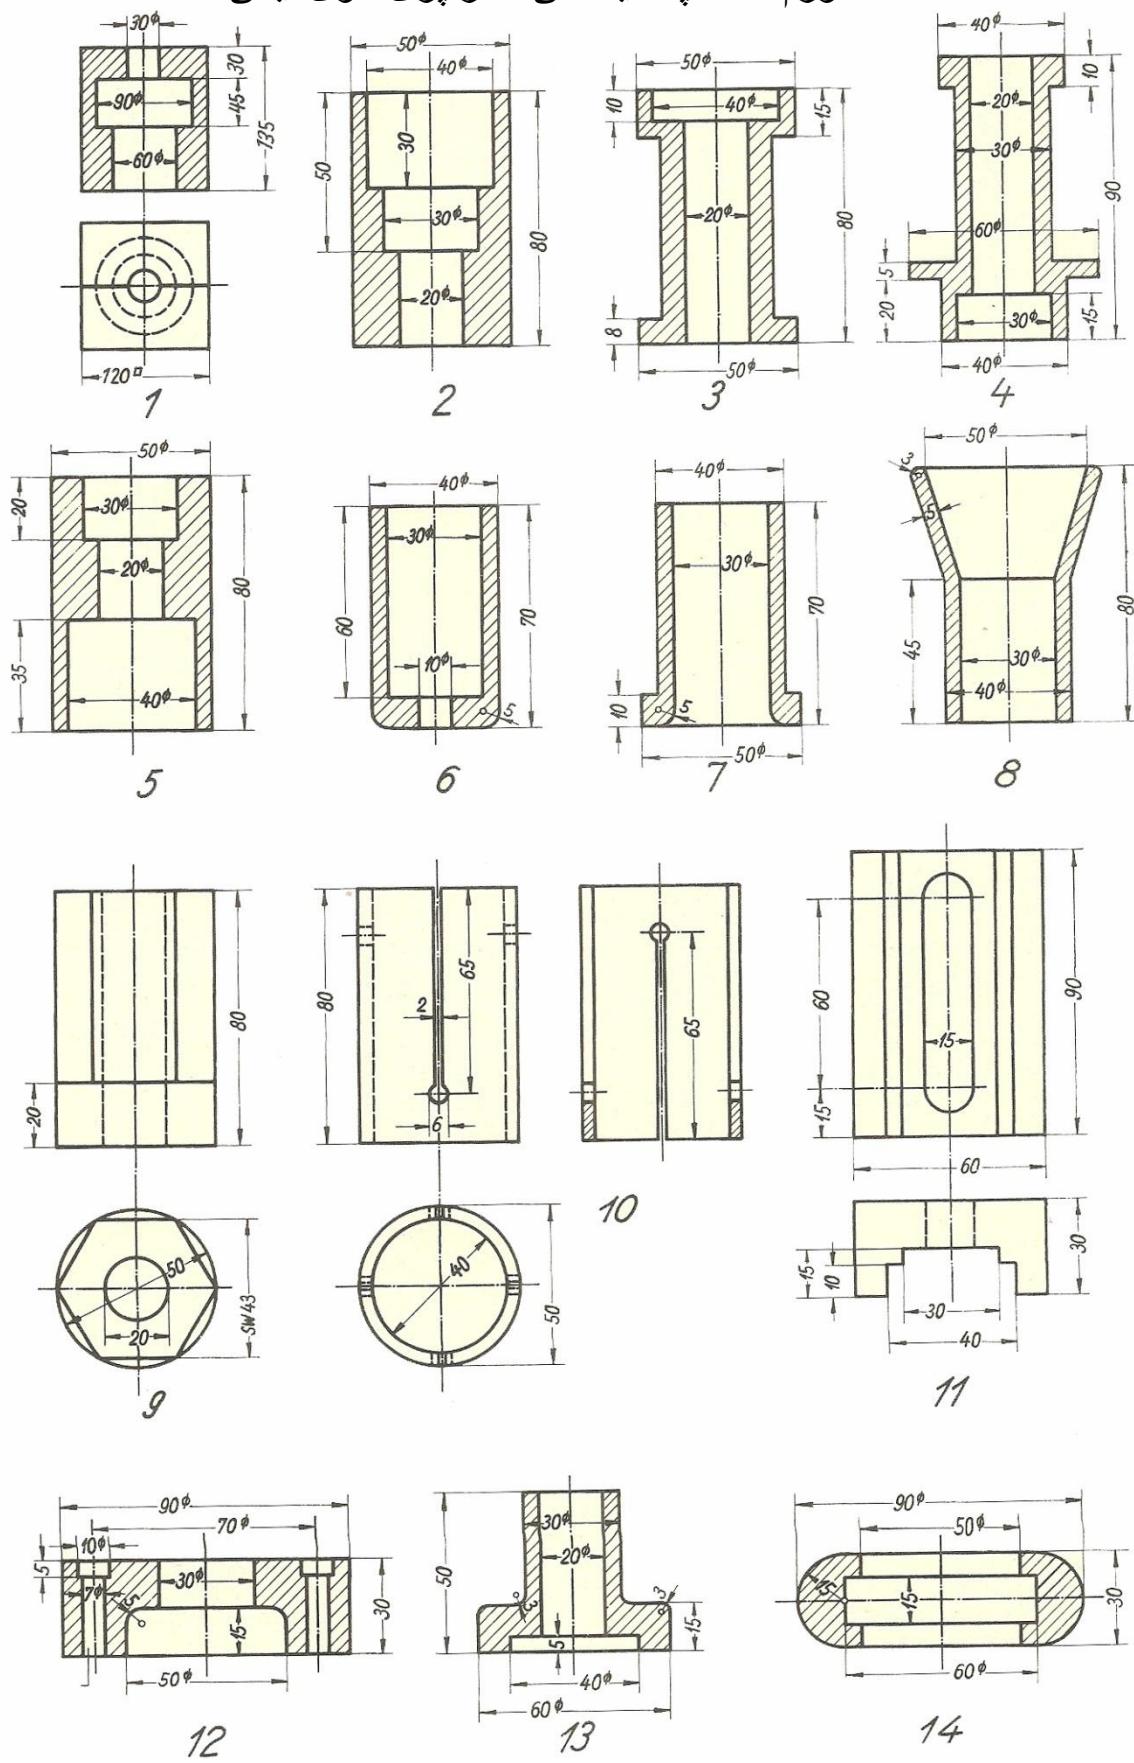


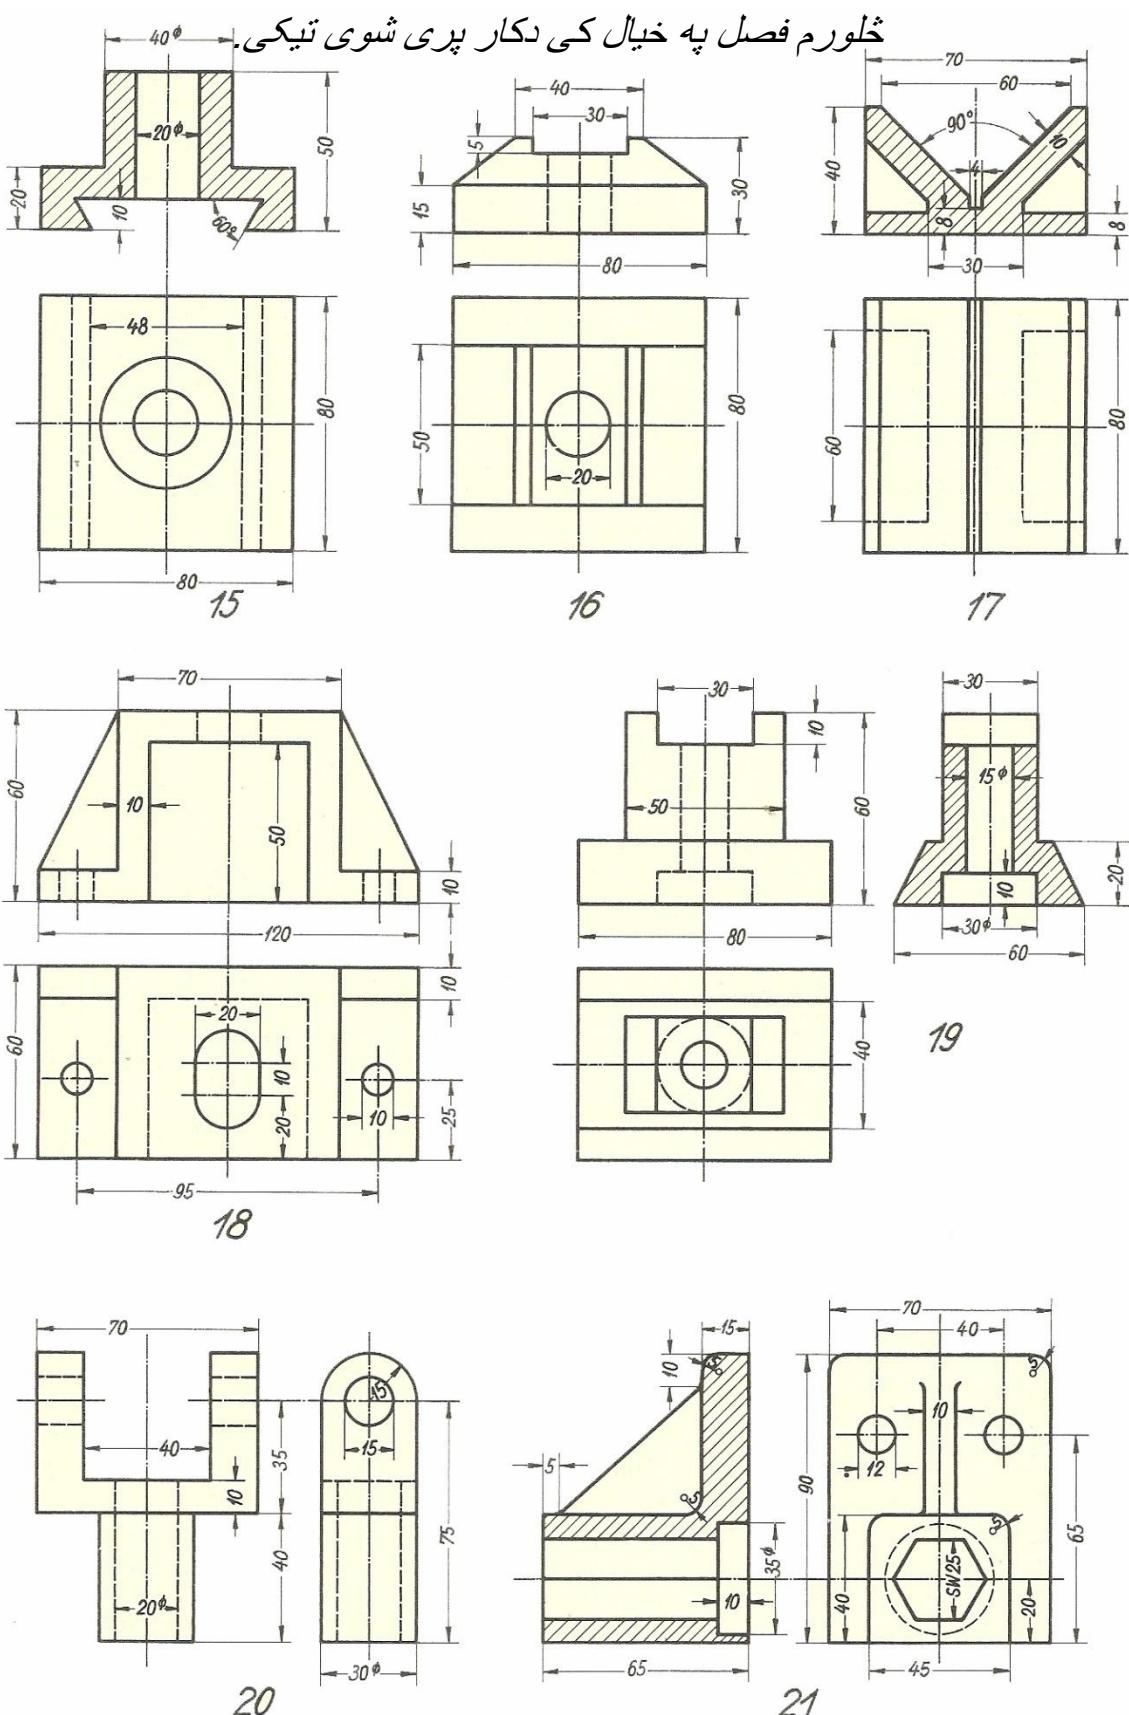



څلورم فصل په خیال کی دکار پری شوی تیکی.

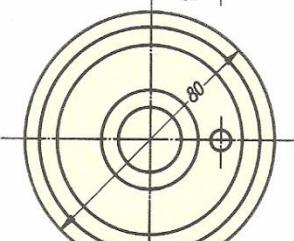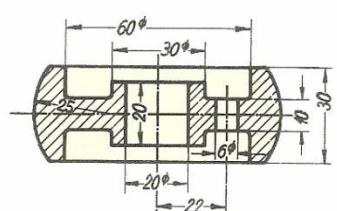



22

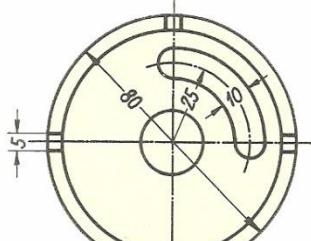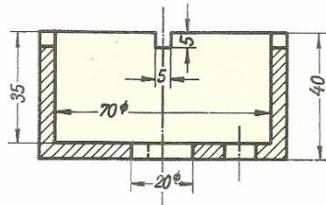



23 M

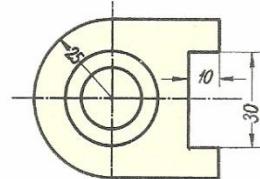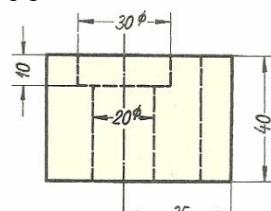



24

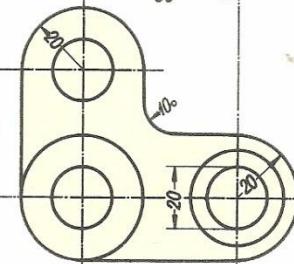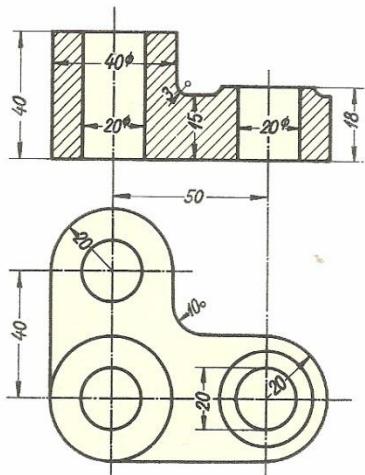



25

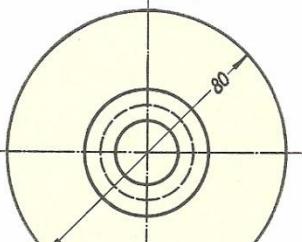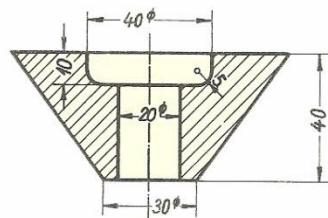



26

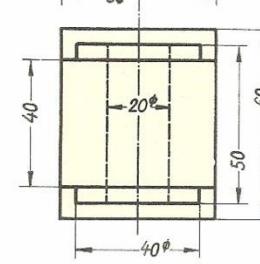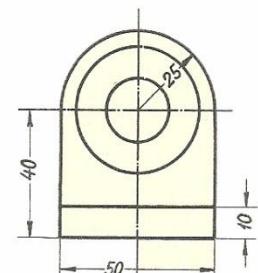


27

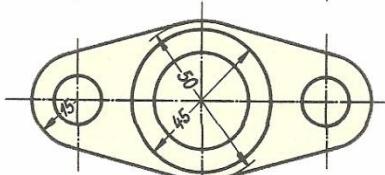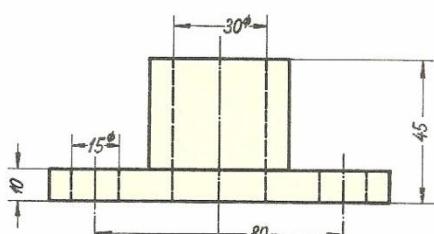

28

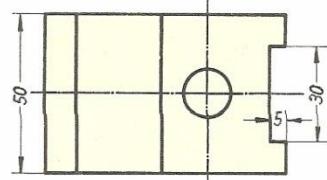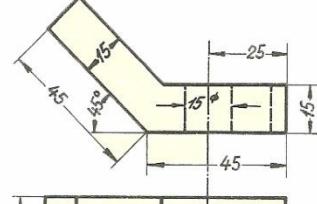


29

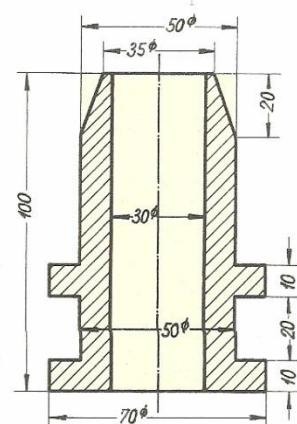


30

پری شوی تیکی - میله د بوكس د برمی سره :

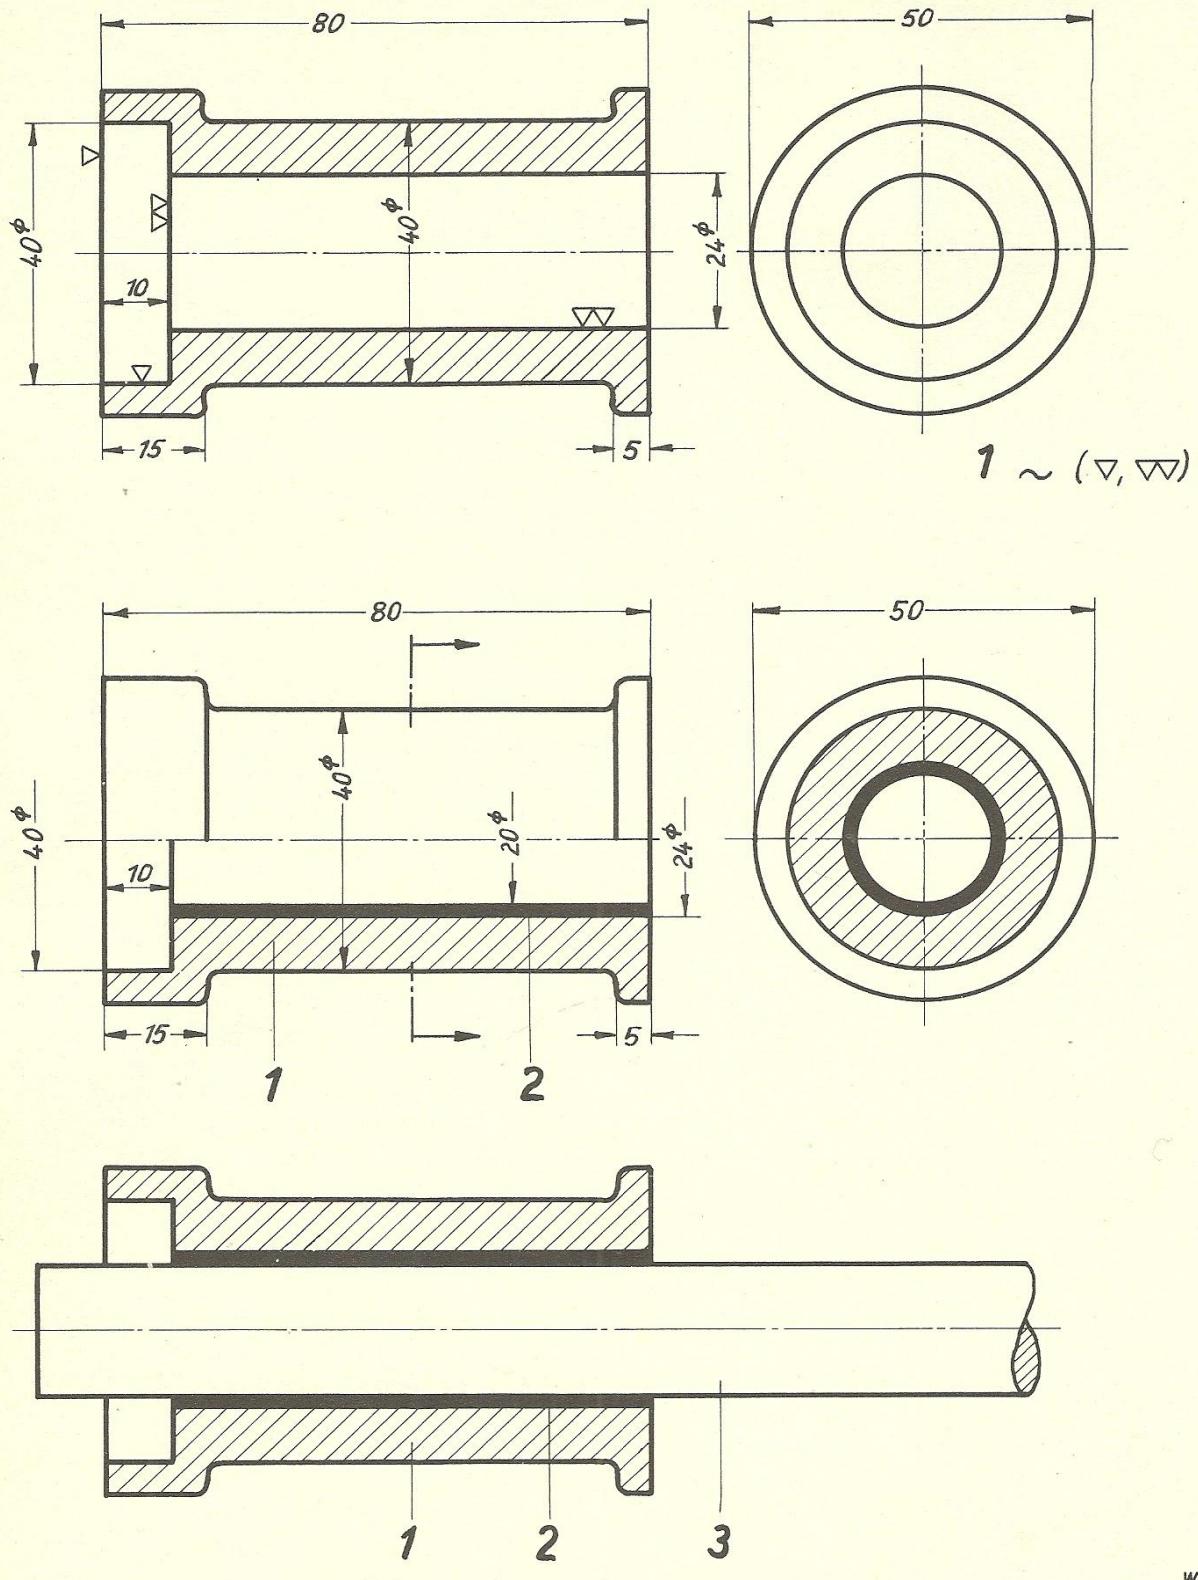

داری له مخی لاندی رسم شوی تخت په دورو چایو نو کی پری شوی دی.



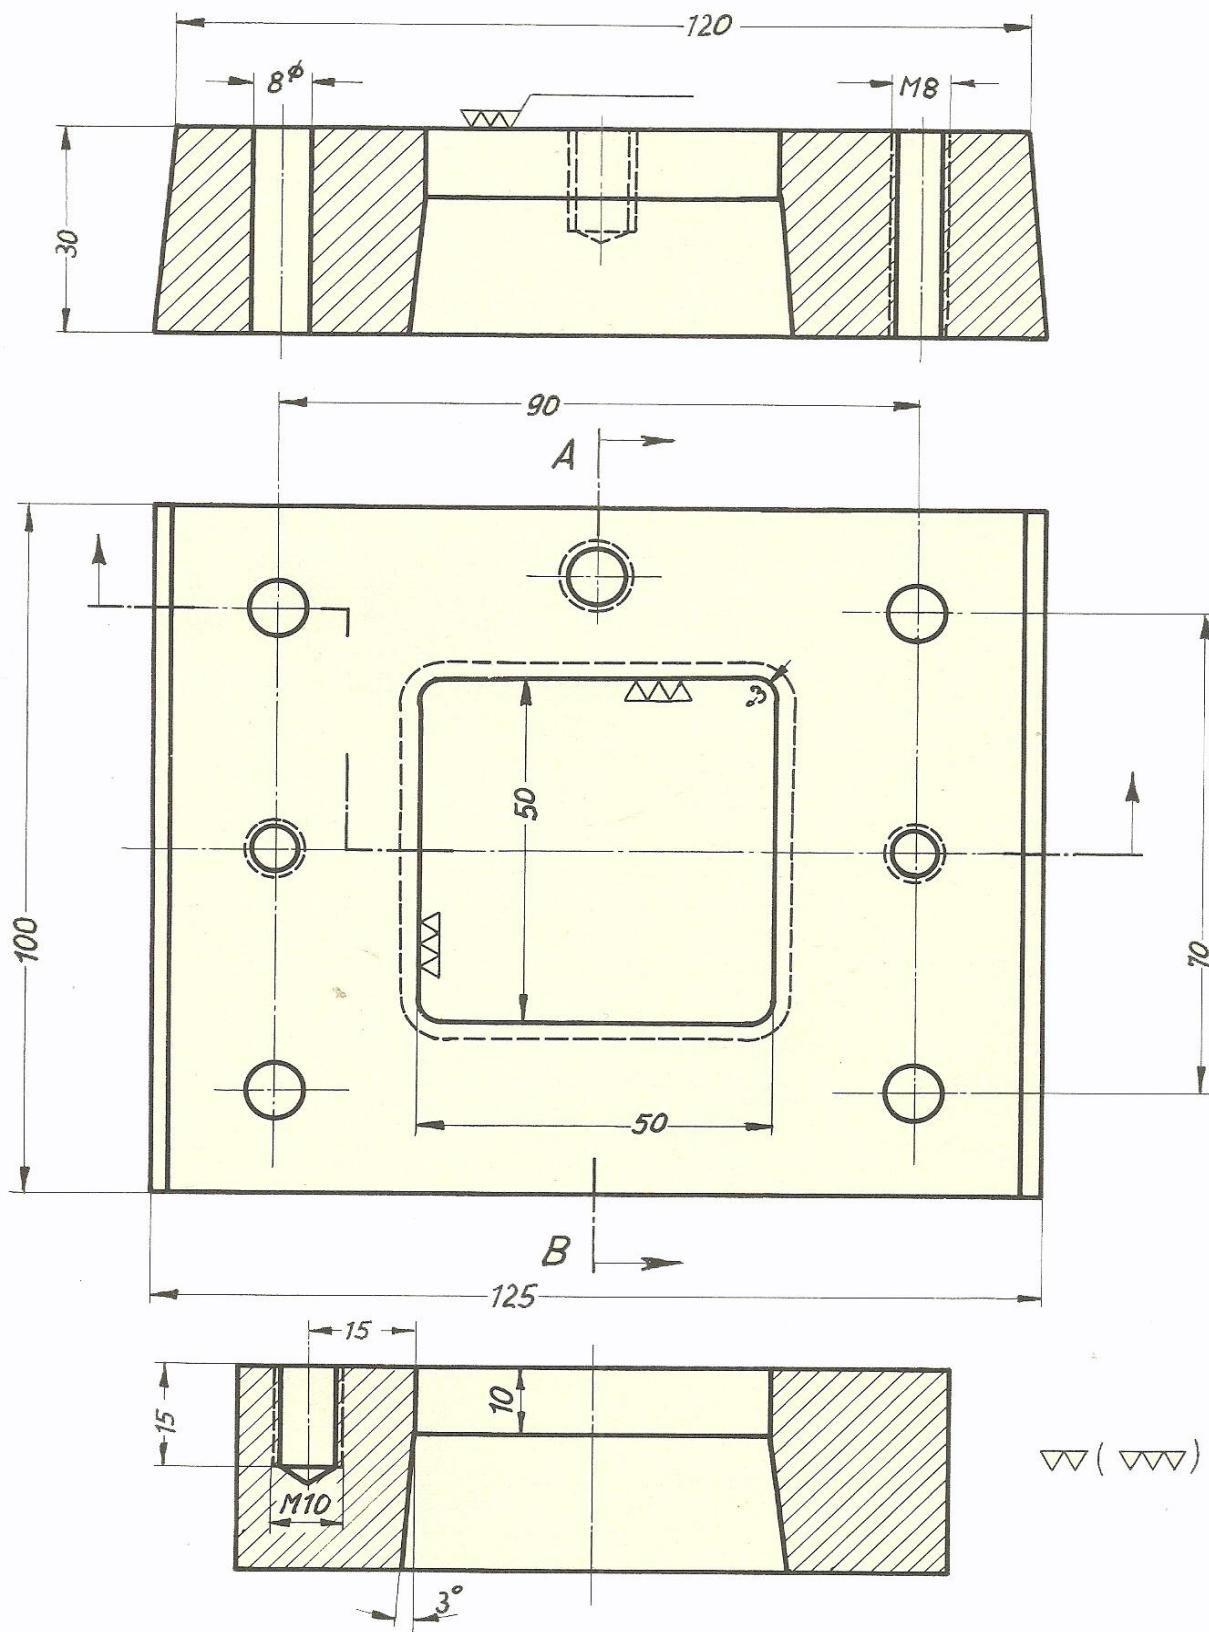


په لاندی مکعبی رسم شوی تخت کی د ویکتور له مخی د


مخامخ اړخ رسم په پری حالت کی او د پور

تنی اړخ رسم په نور مال حالت


کې بشپړ کړي .

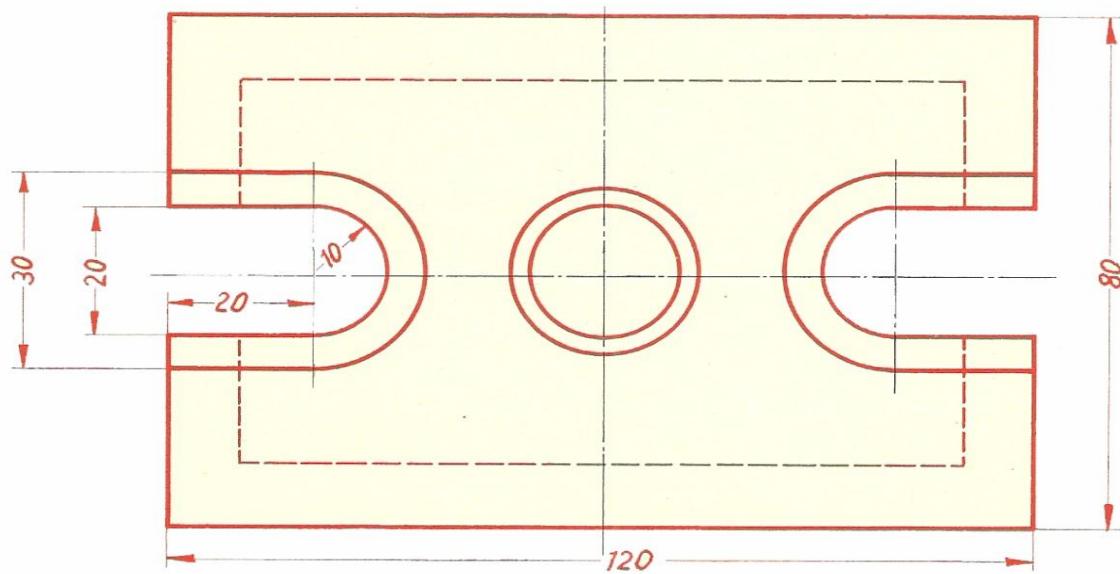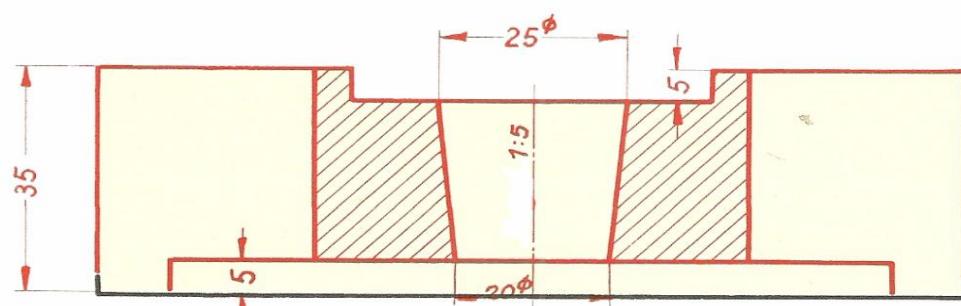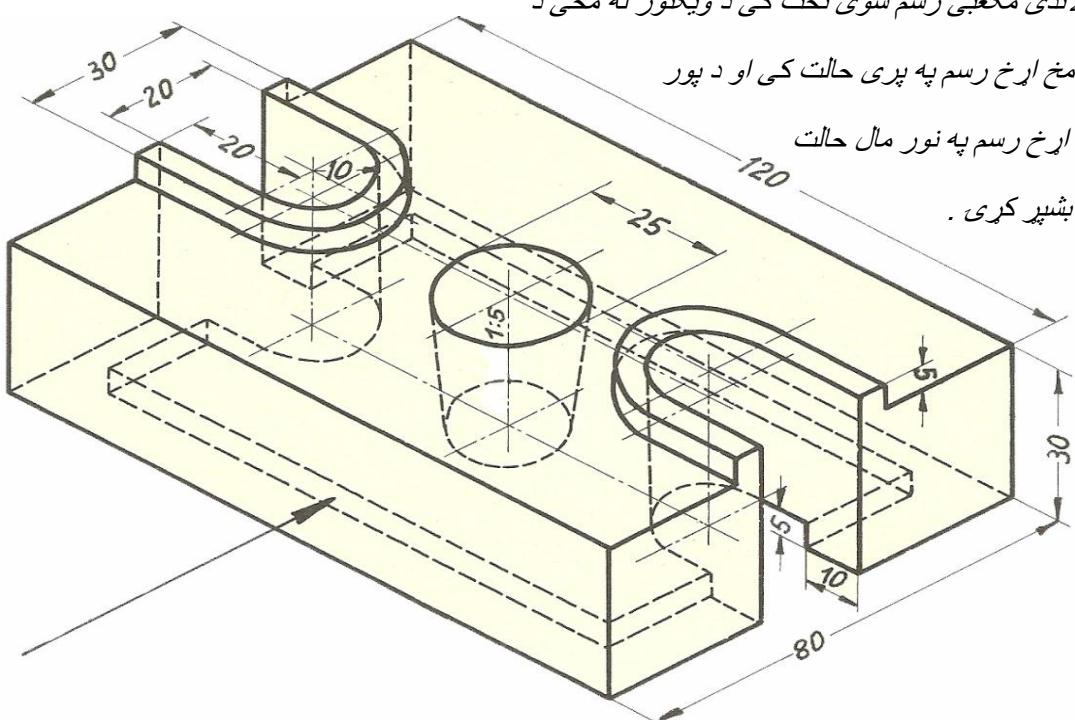


دلاندی رسم شویودورانی تیکو نیمایی برخه په پری حالت کی رسم کری.

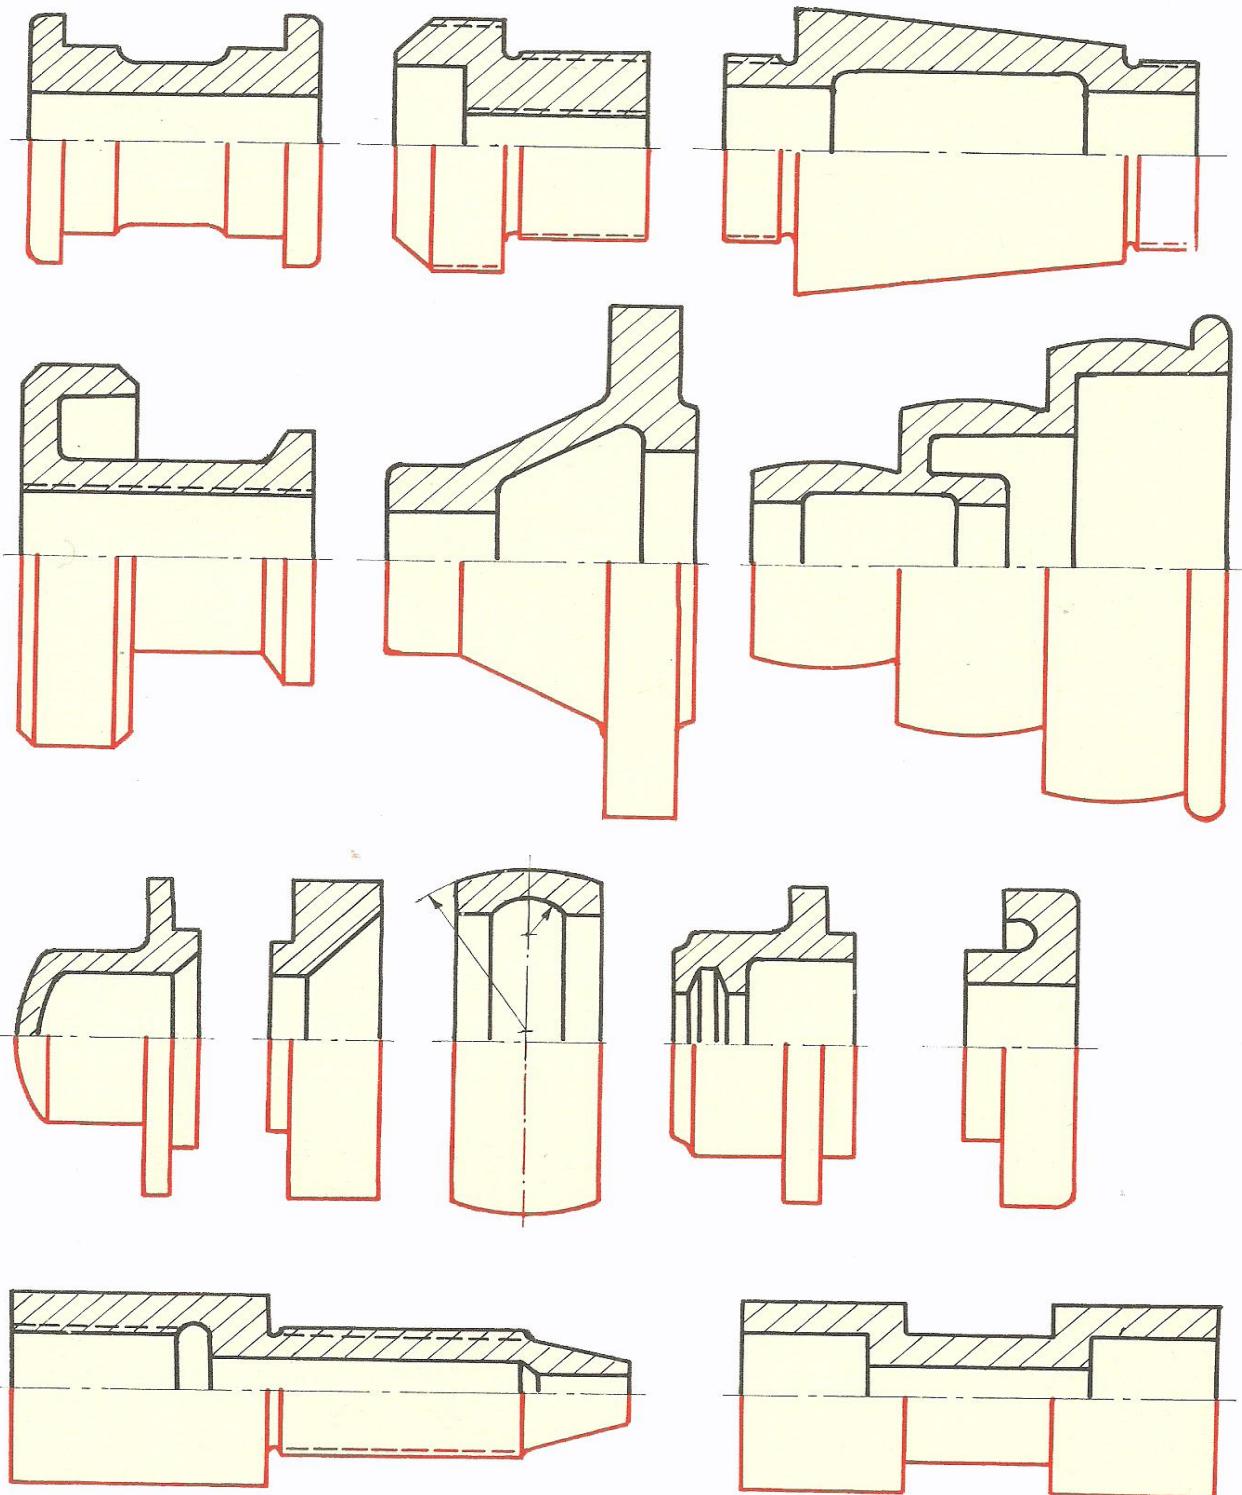


د لاندی رسم شوی گرزیدونکی او هدایتی تیکی د مخامنخ ارخ رسم او د څنګ رسم په پړی حالت کې او
د پور تنسی ارخ رسم په نور مال حالت کې بشپړ کړی

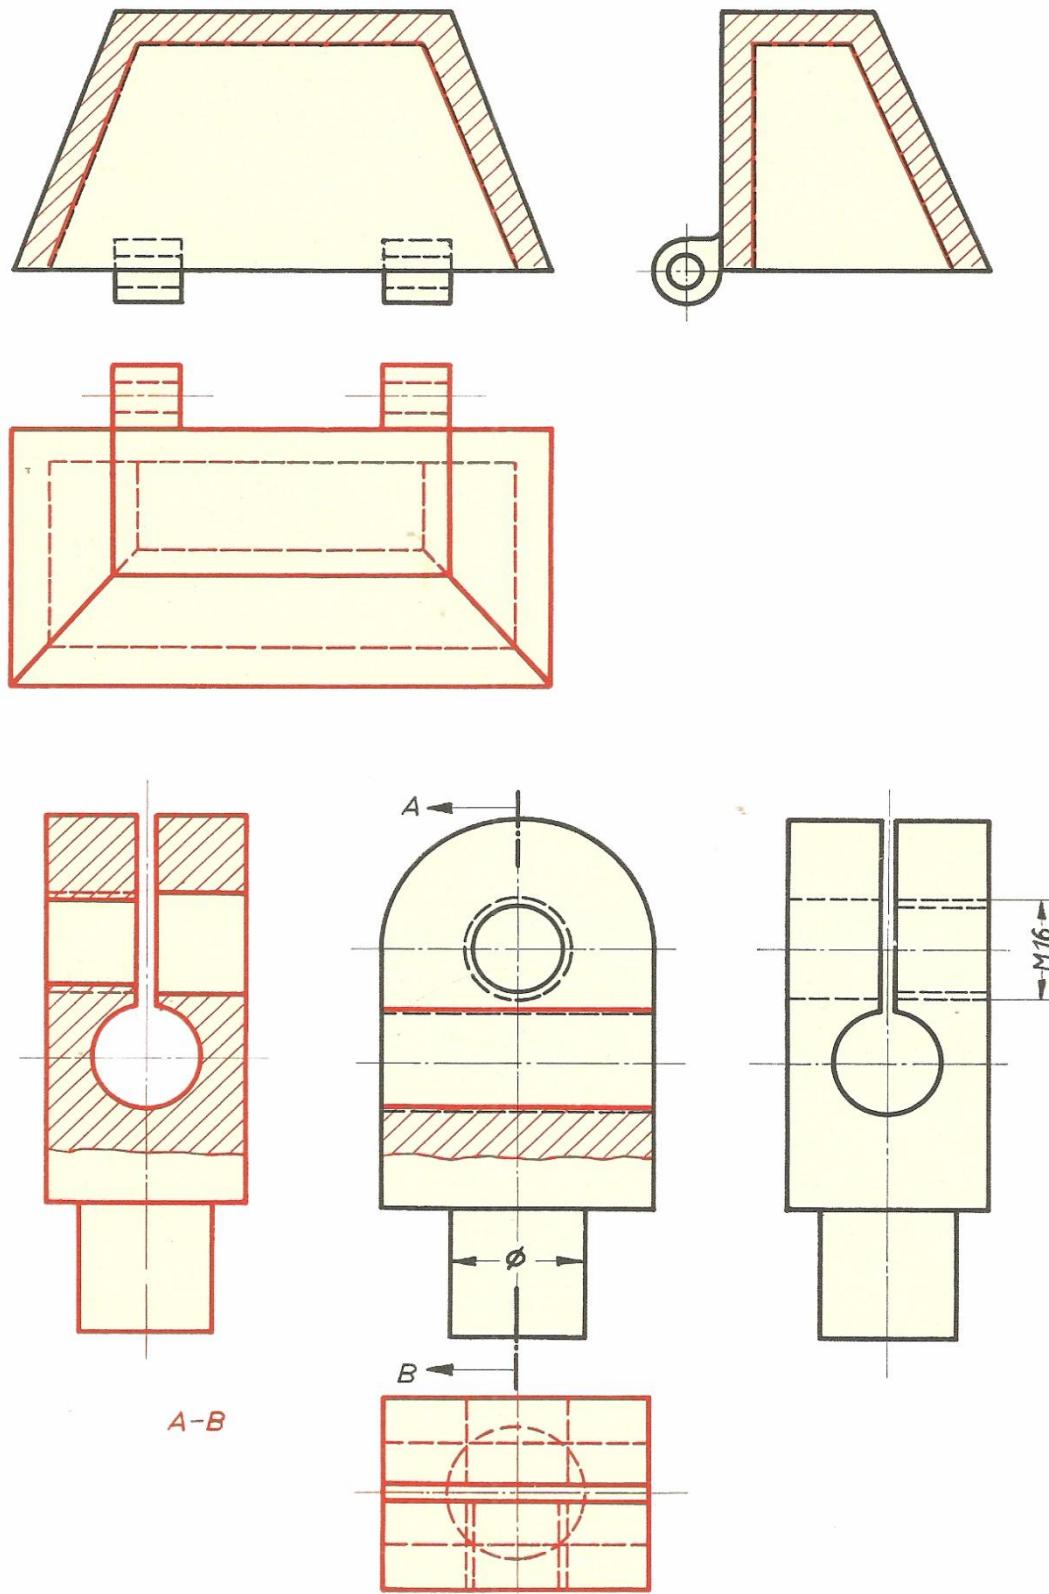


د لاندی رسم شوی تیکی له مخی چه په پری حالت کی ده تاسو بی د پور تنی اړخ رسم بشپړ کړي .

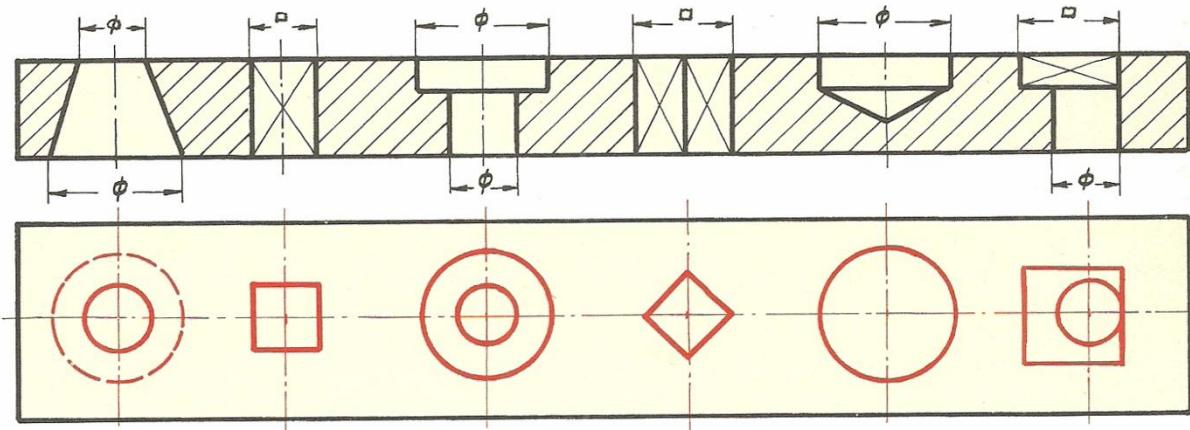


د لاندی رسم شوی تیکی له مخی چه په پری حالت کی ده تاسو بی د پور تنی اړخ رسم بشپړ کړي .

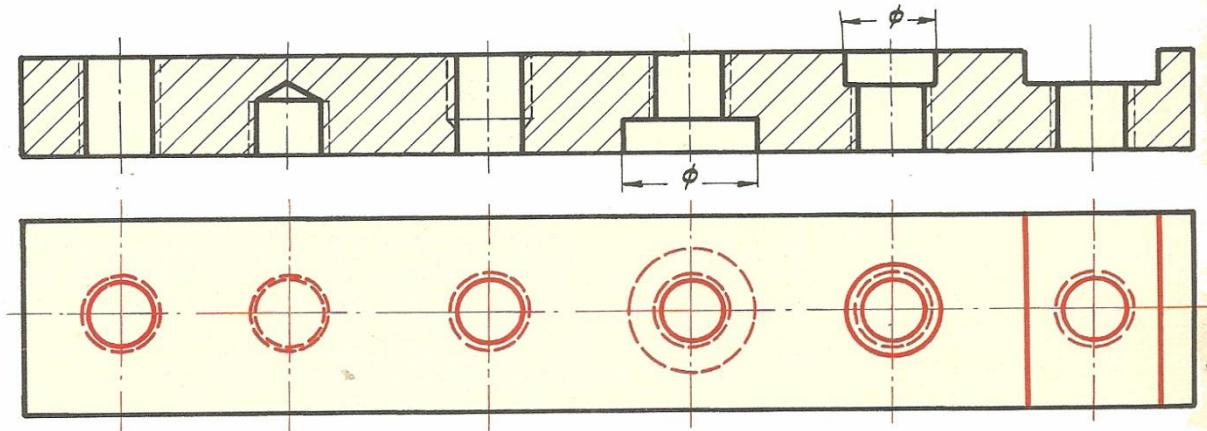




























د کینې خواته درکری شوی رسم له مخی د څنګ د رسمونو امکانات رسم کړي .

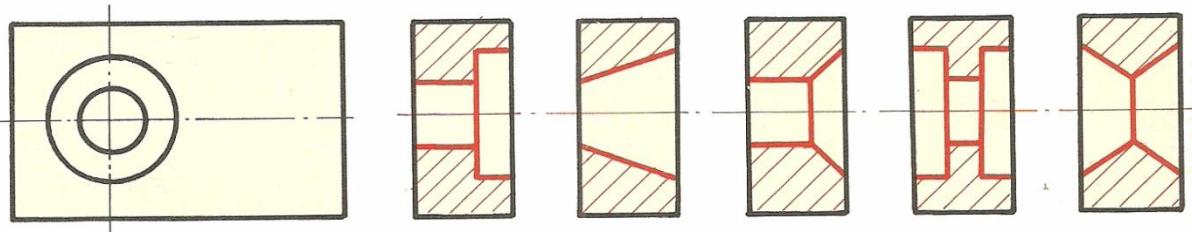


د کینې خواته درکری شوی رسم له مخی د څنګ د رسمونو امکانات رسم کړي .

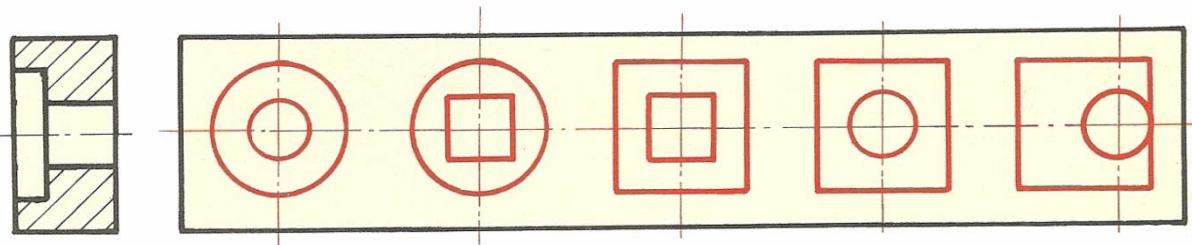

د لاندی پری شویو رسمونو کلني خواته د دوو قطارونو په رسمونو چه غلطی لری بنی خواته بی په دوو
قطارونو کی رسم او غلطی بی ونیسی.

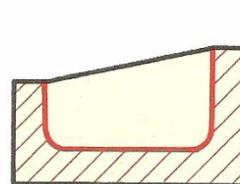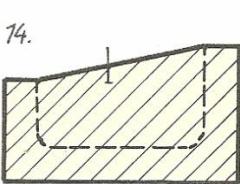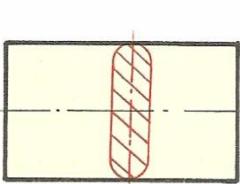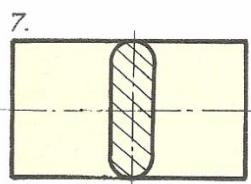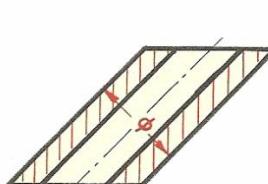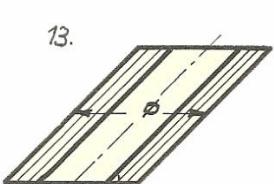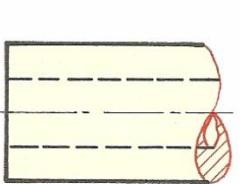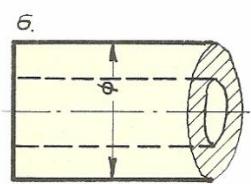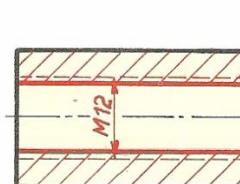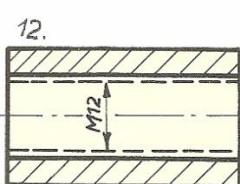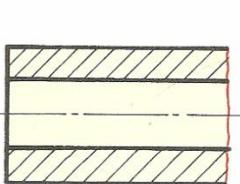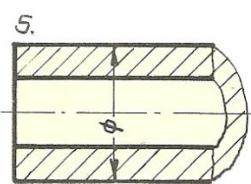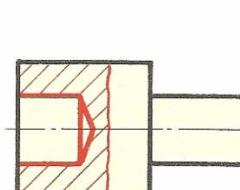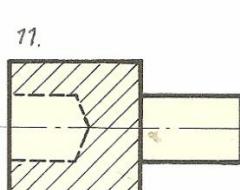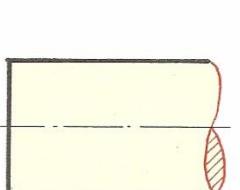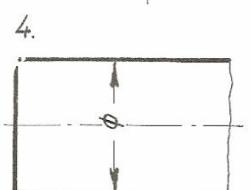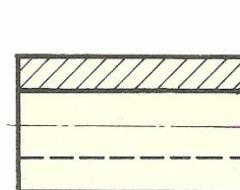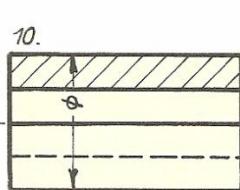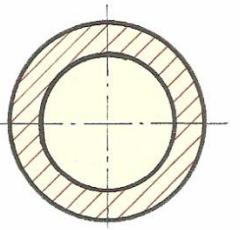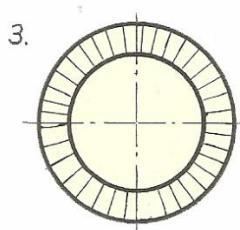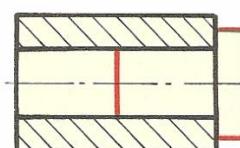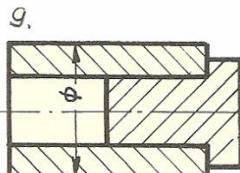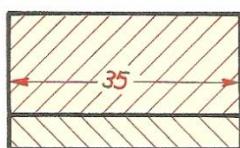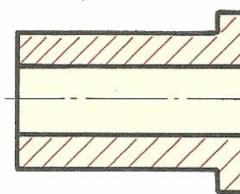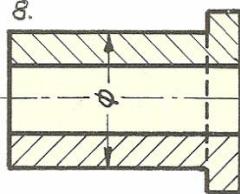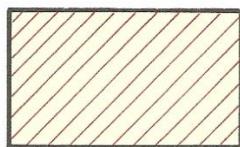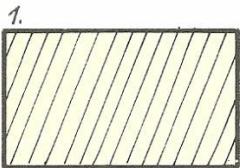


د لاندی رسم څخه چه په دوو اړخونو کې بنپې شوی دی او اندازی ورکړی شوی دی تاسو د نوموري همواري تختی څخه په 4 کربنبو کې اړوندې پېږي شوی رسمنه بشپړ کړي.

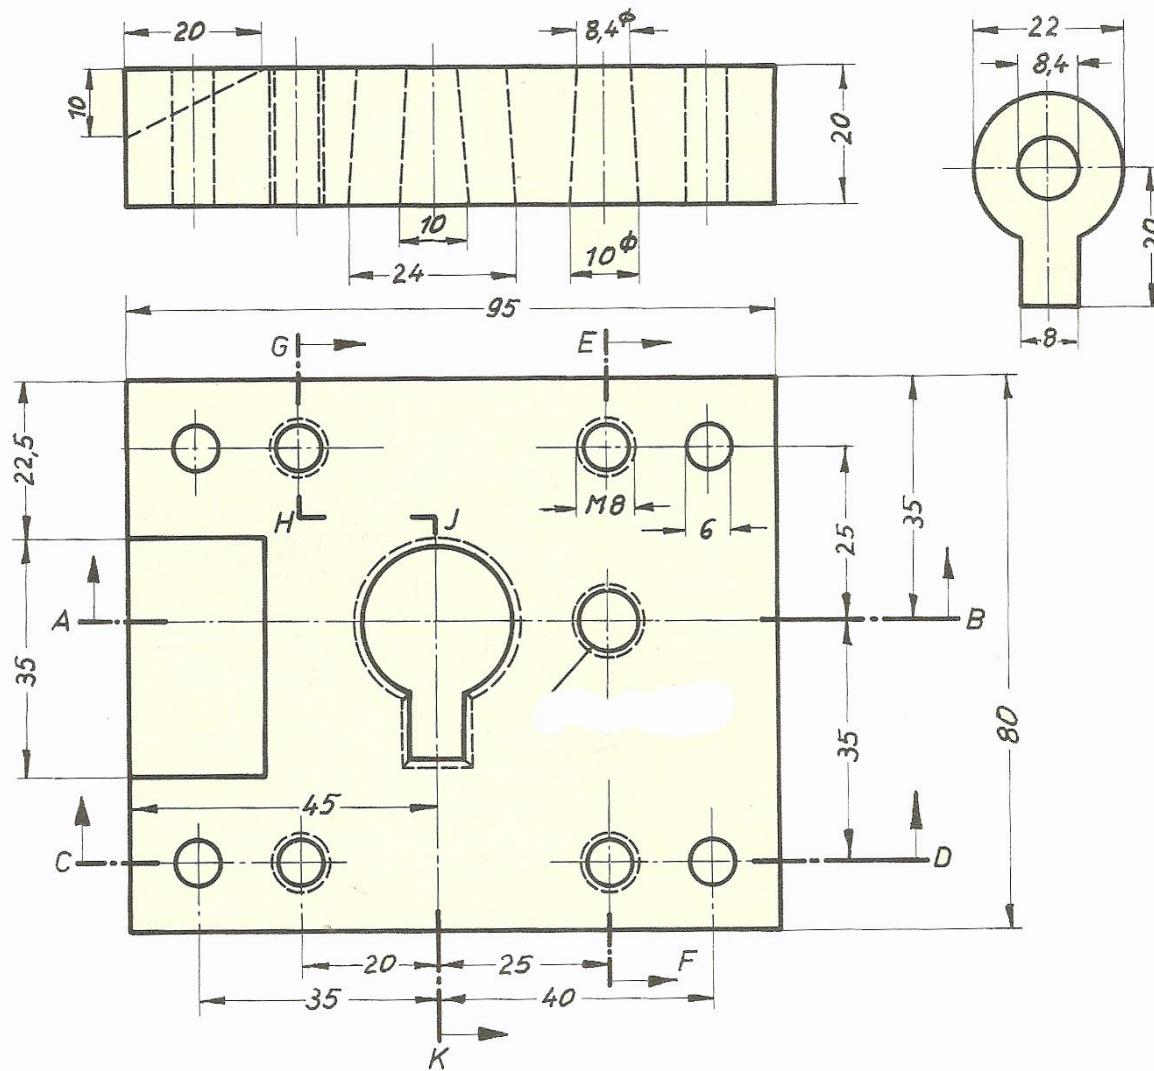

د A-B دکرنسي





پېږي شوی رسم.

د C-D دکرنسي پېږي شوی رسم

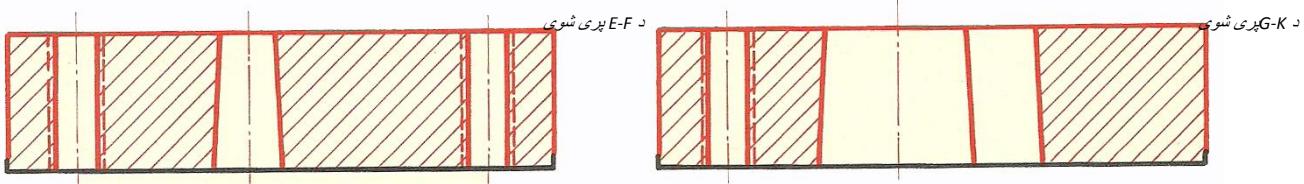


د G-K پېږي شوی

لاندی و بنی یا حلقی په نیمه پری کی رسم کروی.

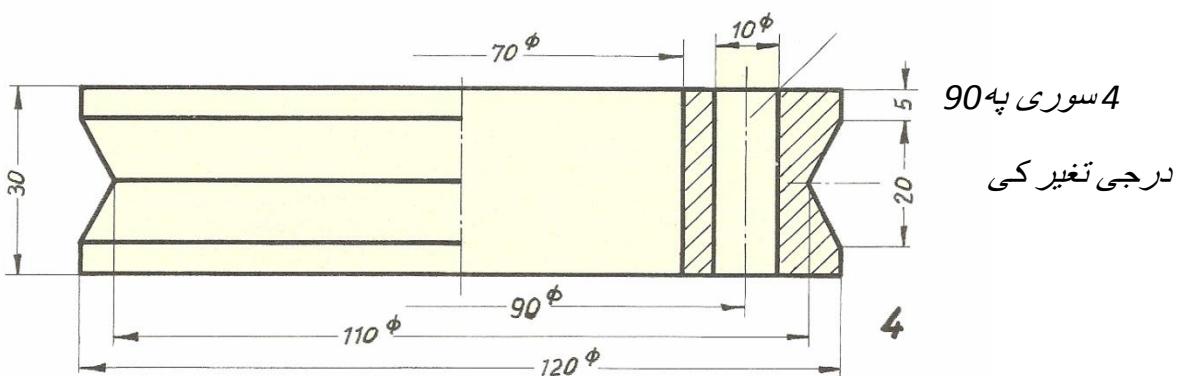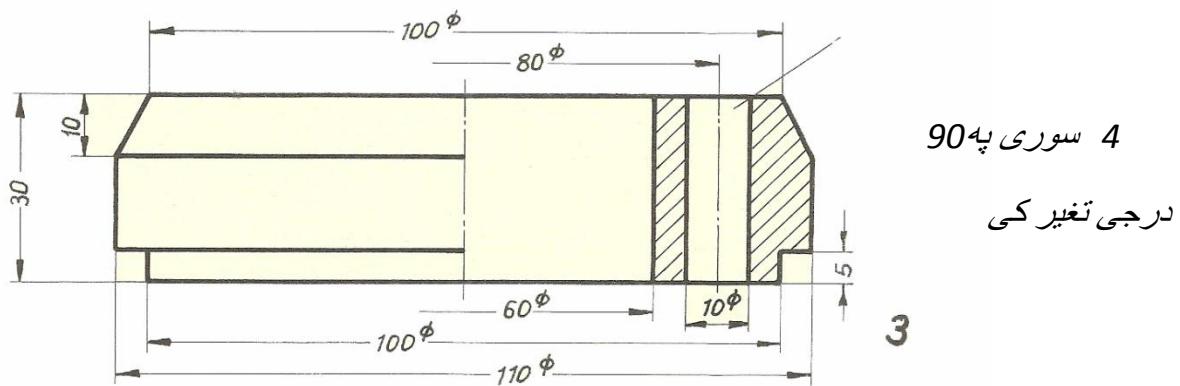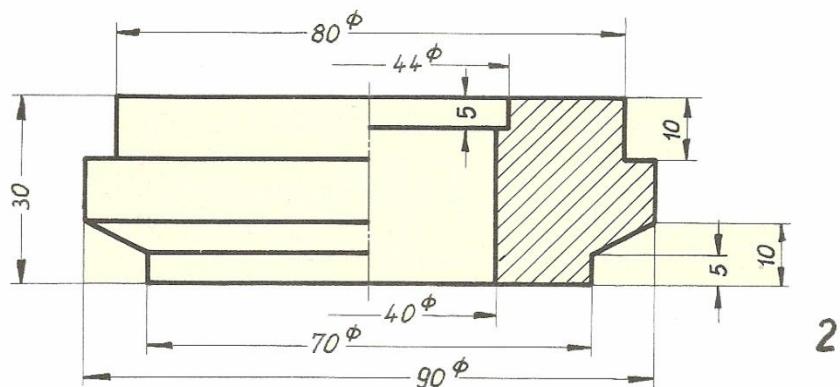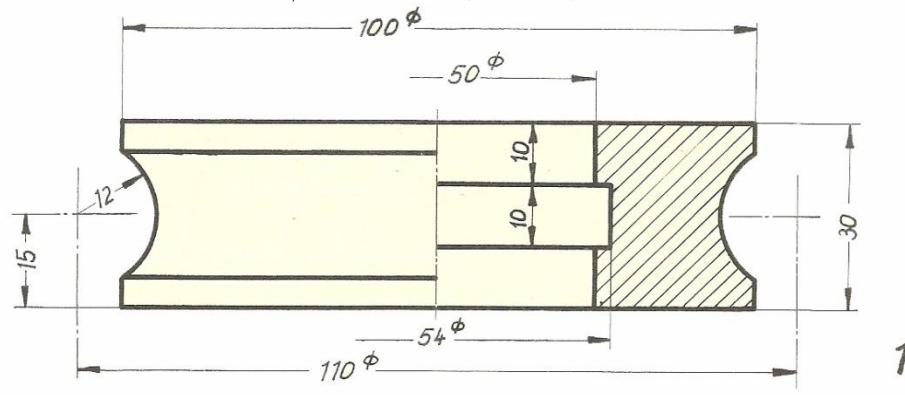

لاندی رسم شوی تیکی د پری په حالت کی رسم کړي.

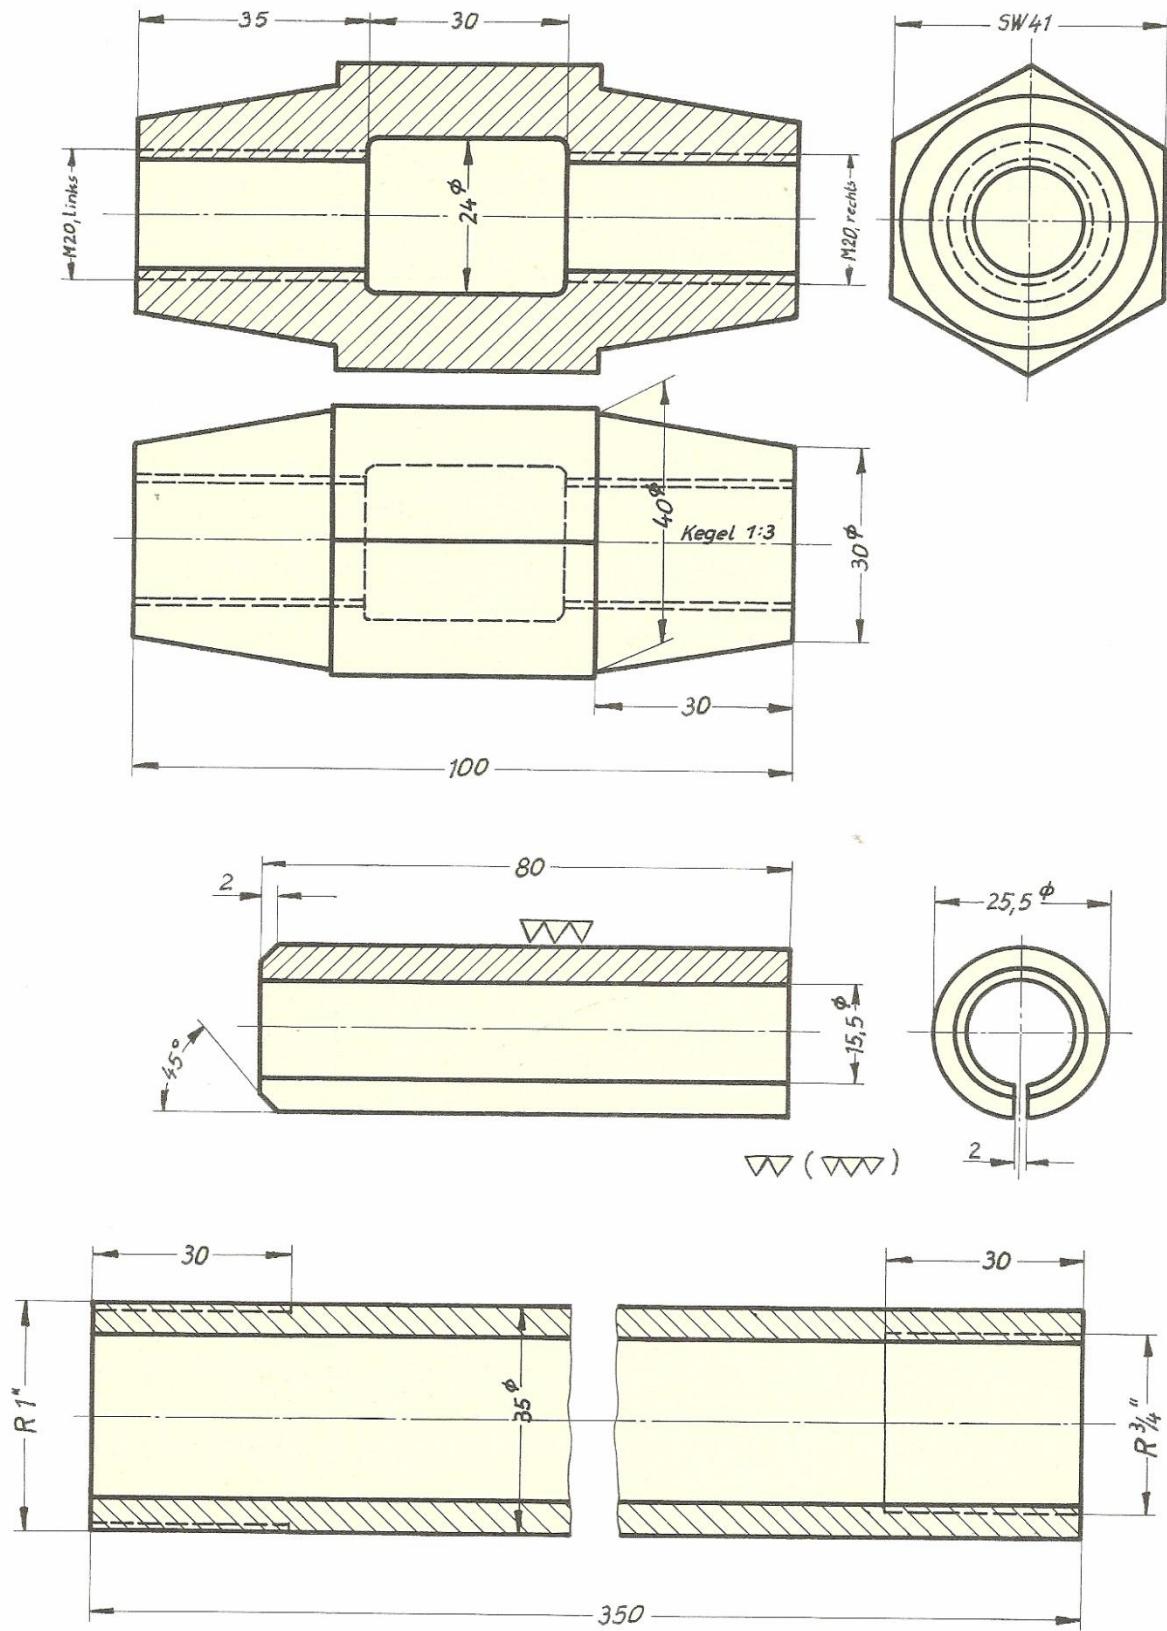

نيونکي سرچيني .

د بيلابيلو اروپائي هيوادونو د تخنيكي او مسلكي زده
کري له كتابونه څخه .

د استاد شاه جهان احمدزي لنډه بيو ګرافی (ژوند پانه) :

نوم : شاه جهان

د پلار نوم : محمد جان خان

د نيكه نوم : نظرمحمد خان

د کورني نوم : احمدزئ

خانګه : صنعتي ماشينونه

د زيريدلو نيته او کال : ۱۳۲۶ هـ.ش 15/12/1947 م

د زيريدو ځائ : حبيب کلامهلن - گرديز - افغانستان

زده کري :

• د خواجه علي عليه رحمه لومړنۍ بنوونځئ د ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹

• د خوست ميخانيکي بنوونځئ ۱۳۴۲ - ۱۳۳۹

• د کابل ميخانيکي عالي ليسه د ۱۳۴۲ - ۱۳۴۶

• د کابل د تخنيکي بنوونکو د روزني انسټيتوت ۱۳۴۶ - ۱۳۴۸

• د تخنيکي او مسلكي زده کرو لوړ تحصيلات په فدرالي المان کي د ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳

د کار کولو تجربې

• د کابل د ميخانيکي په عالي ليسه کي د مسلكي بنوونکي په حيث : ۱۳۵۳ - ۱۳۶۰

• د خوست د ميخانيکي په عالي ليسه کي د عمومي مدیر په حيث : ۱۳۶۰ - ۱۳۶۲

• د کابل د تخنيکي او مسلكي بنوونکو د روزني په انسټيتوت کي د استاد په حيث : ۱۳۶۲ - ۱۳۶۸

• د کابل د تخنيکي او مسلکي بنوونکو د روزني په انسټيوت کي د فني مرستيال په حیث : ۱۳۶۸
- ۱۳۷۲-

• د کابل د بگراميو د نساجي په حرفوي ليسه کي د سر بنوونکو په حیث : ۱۳۷۲ - ۱۳۷۴

د کار وقفه

په هیواد کي د داخلي شخرو له امله د پاکستان هیواد ته مهاجرت له ۱۳۷۴ - ۱۳۸۲

• د پکتیا ولايت د خواجہ علی په عالي لیسه کي د امر په حیث : ۱۳۸۲ : ۱۳۸۹

• د پکتیا ولايت د میخانیکي په عالي لیسه کي د ماشین څانګي د امر دیپارتمنت په حیث ۱۳۹۳ - ۱۳۸۹

د ۱۳۹۳ کال په پیل کي د تخنيکي او مسلکي زده کړو د معینیت له لوري د لور عمر له امله راکړئ شو

دژوند په تير بهير کي سربيره پر اصلی دنده د فرعی کارونو د سرته رسول

۱ . د مواد پوهني په نامه د کتاب : تاليف

۲ . د فلزاتو د کار کولو د کتاب په نامه : تاليف

۳ . د تخنيکي انحورونو په نامه لومړئ توک : تاليف او راغونډونه

۴ . د تخنيکي انحورونو په نامه دوهم توک : تاليف او راغونډونه .

۵ . د لومړني تخنيکي ورکشاب په نامه : په درې ژبه راغونډونه .

۶ . د لومړني تخنيکي ورکشاب په نامه : ژباره په پښتو ژبه .

نوټ : د ۱۳۸۱ کال راپه دي خوا په تولو تاکنو د پکتیا ولايت کي د عامه پوها وي د تريينر ، ماستر تريينر او د مبلغ په حیث مو موقت کارونه په فعل ګيون سره ترسره کړي دي او ډېرۍ ستاین ليکونه (تقدیر نامي) د تاکنو د خپلواک کميسیون له خوا می تر لاسه کړي دي .

ژني	د پوهې کچه ۱	د پوهې کچه ۲	د پوهې کچه ۳
پښتو	اعلى	اعلى	اعلى
درې	اعلى	اعلى	اعلى
الماني	عالی	عالی	عالی

دا وه د استاد شاجهان لنډه بیو ګرافی

په درناوی

